

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604015

Data badania – 02 kwietnia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW945SM

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.5 CDTI EDITION S&S

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 80748

Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EV6M8008343

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1945

Masa własna (kg): 1343

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1496

Moc [kW]: 90.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.02.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR0843528
2. Data następnego badania technicznego: 23.02.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 190503 km, 41865 km, 57809 km, 67994 km, 74828 km dnia 02-10-2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania, Felga LT: zarysowania, Felga PT: zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna
Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski
Atrapa przednia: Pęknięcie
Adnotacja dotyczy zderzaka przedniego
Pokrywa przednia: Zarysowania
Szyba czołowa: Odpryski
Drzwi LP: poszycie: Zarysowania
Próg lewy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Rama dachu lewa: Odpryski
Drzwi LT: poszycie: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Odpryski
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: szyba: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie
Lampa PT: Zarysowania / Odpryski
Dotyczy zderzaka tył
Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania
Drzwi PT: poszycie: Zarysowania / Odpryski
Rama dachu prawa: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Próg prawy: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie
Drzwi PP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 110 μm , poszycie TP - 120 μm , pokrywa T - 110 μm , poszycie TL - 130 μm , drzwi TL - 110 μm , drzwi PL - 120 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 120 μm , próg P - 80 μm , próg L - 100 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Słupek A lewy: Zarysowania
Tapicerka drzwi LP: Zarysowania
Słupek B lewy:
Fotel LP: Przetarcia
Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania
Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania
Tapicerka drzwi PT: Zarysowania
Słupek B prawy: Przetarcia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

Reflektory przednie LED

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

Sterowanie radiem z kierownicy

System monitorujący ciśnienie w oponach

System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA

System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył

Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa Talino, czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tuner radia cyfrowego DAB

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16"

Lakier metaliczny/brylantowy

Szyby tylne przyciemniane

VII. Wyposażenie dodatkowe:**VIII. Ogumienie :**

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Toyotires,	205/55 R16	30%
PP Zimowe	Toyotires,	205/55 R16	30%
TL Zimowe	Firestone,	205/55 R16	30%
TP Zimowe	Firestone,	205/55 R16	30%
Dojazdowe	Continental,	T115/70 R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 109 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 02 kwietnia 2026

.....



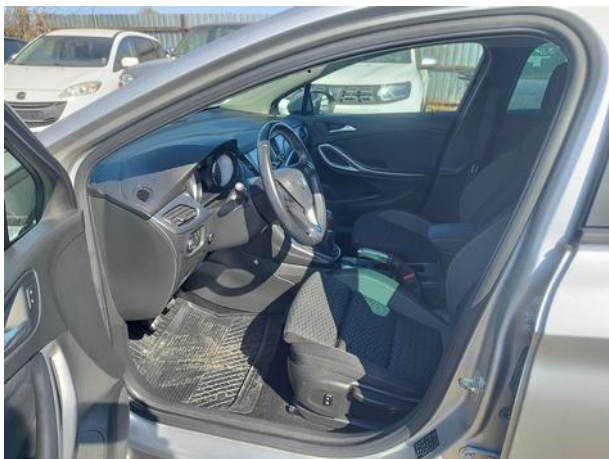




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604015

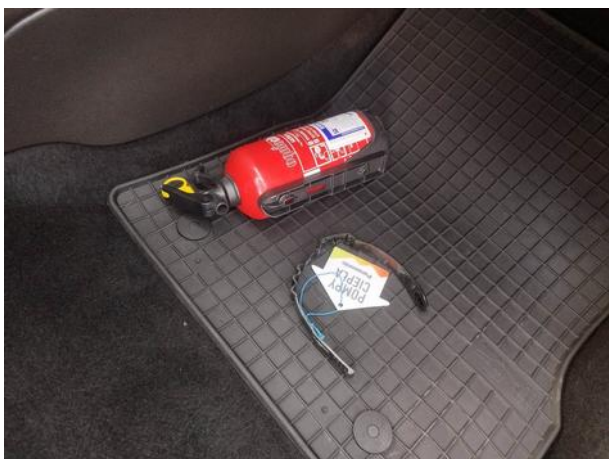

A rear view of a silver car with its trunk open. The trunk is empty, showing a dark interior with a light-colored floor. The rear window is visible, and the car is parked in a lot with other vehicles and trees in the background.




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604015

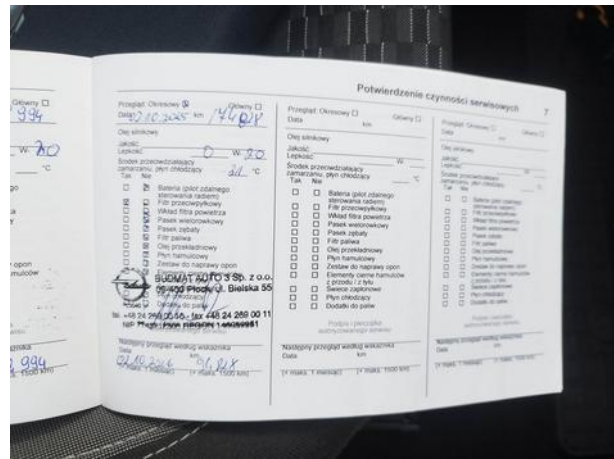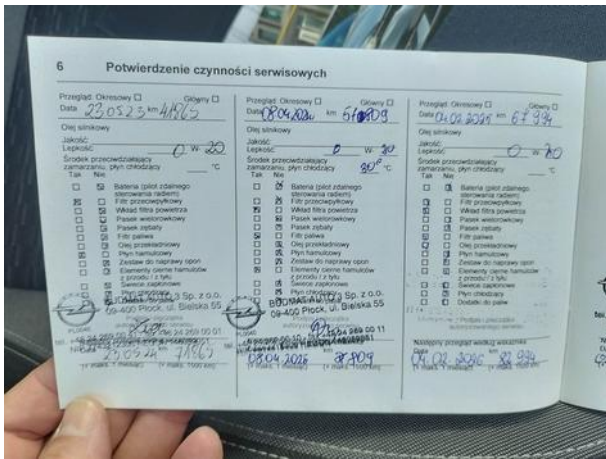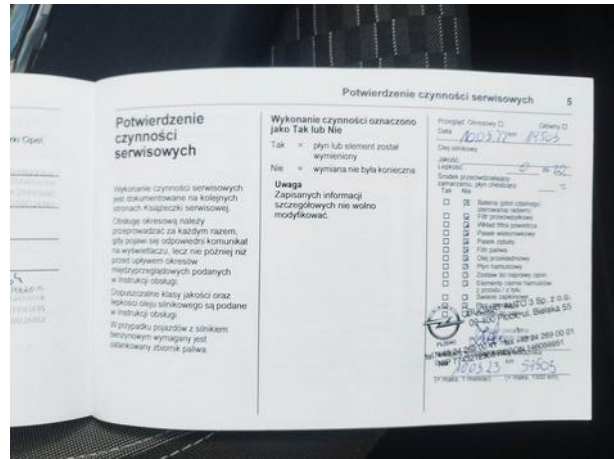





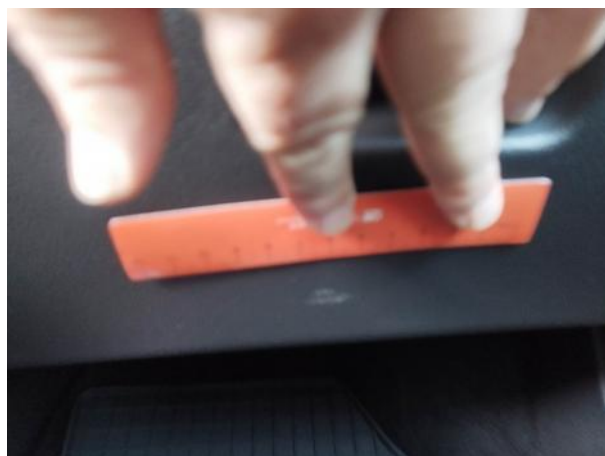



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604015





