

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202602012
Data badania – 02 lutego 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW1PM28

Marka pojazdu: PEUGEOT

Model: 308

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 116290

Nr fabryczny (VIN): VF3LCYHZJMS179827

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1930

Masa własna (kg): 1329

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.09.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 4060618
2. Data następnego badania technicznego: 25.09.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 3: 9928km, 52256km, 83357km z dnia 14.04.2025

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski/ Pęknięcie

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: rama: Odpryski

Próg prawy: Odpryski

Felga PP: Zarysowania

Felga TP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 99µm, błotnik PP - 96µm, drzwi PP - 112µm, drzwi TP - 181µm, poszycie TP - 246µm, poszycie TL - 104µm, drzwi TL - 125µm, drzwi PL - 127µm, błotnik PL - 94µm, dach - 131µm, próg L - 62µm, próg P - 63µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka foteli: Delikatne zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

AFU - system wspomagania hamowania

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

ASR - system kontroli trakcji

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki)

Czujnik odległości przy parkowaniu - tył

Domykanie okien przy zamykaniu samochodu

Elektryczna blokada drzwi tylnych

ESP - system stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 16 Quartz z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego

Fotele przednie z regulacją wzdłużną, pochylenia oparc, wysokości

Funkcja oświetlenia Follow Me Home

Gniazdo 12V

Hill Assist

Kierownica 3-ramienna, wykończona pełną skórą licową

Kieszenie w oparciach foteli przednich
 Klamki i lusterka w kolorze nadwozia
 Klamki wewnętrzne satynowe
 Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
 Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
 Lakier uni
 Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże
 Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
 Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci
 Mirror Screen + Tuner cyfrowy DAB
 Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń
 Multimedialny Ekran Dotykowy (9,7 cala, radio, 6 głośn., USB, ster. z kier., Streaming Audio)
 Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
 Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary 10")
 Podłokietnik centralny z przodu + schowek
 REF - system rozdziału sił hamowania
 Roleta bagażnika
 Składanie oparcia tylnej kanapy z bagażnika
 Szyba przednia akustyczna
 Szyby przednie i tylne elektryczne
 Światła do jazdy dziennej LED
 Światła przeciwmgielne
 Tapicerka materiałowa
 Tempomat
 Tylne oparcie składane, dzielone
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Zestaw do naprawy przebitej opony

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Kumho	205/55r16	65%
PP - zima	Kumho	205/55r16	65%
TL - zima	Kumho	205/55r16	65%
TP - zima	Kumho	205/55r16	65%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 114 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 02 lutego 2026

.....

[illegible]










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602012

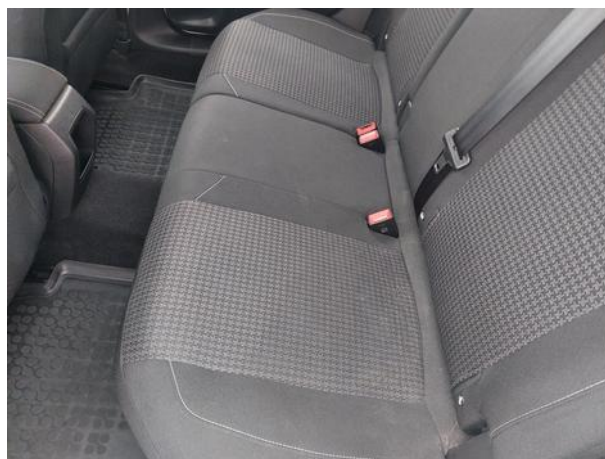

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602012














Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602012

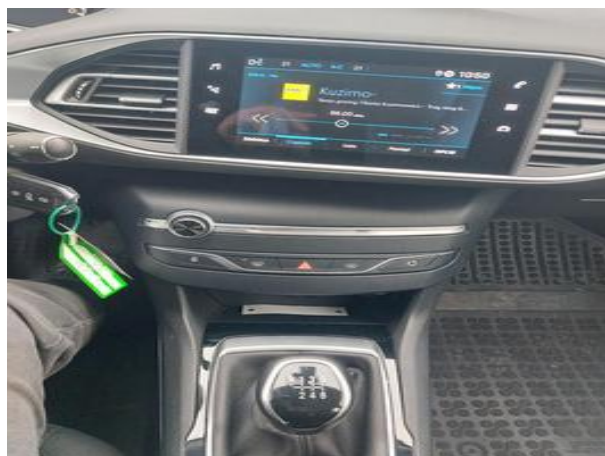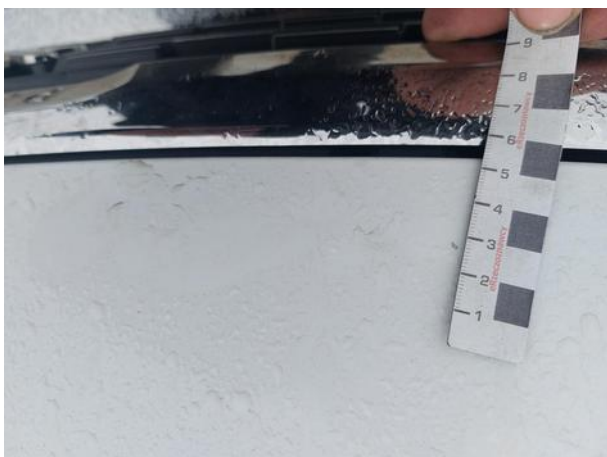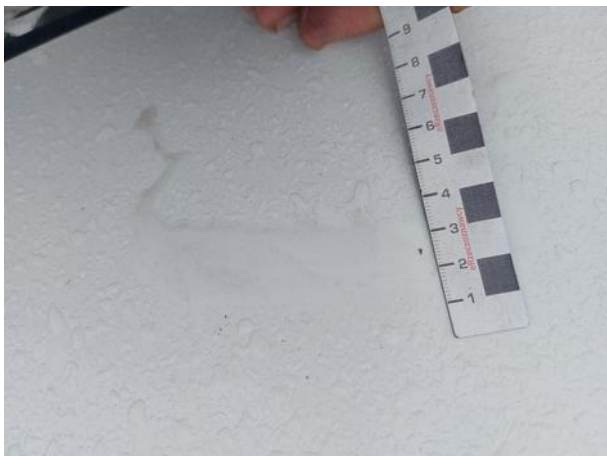

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602012

