

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604097

Data badania – 14 kwietnia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WE3R985

Marka pojazdu: OPEL

Model: ASTRA V 1.2 T EDITION S&S

Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 141101

Nr fabryczny (VIN): W0VBD8ES7M8008616

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1870

Masa własna (kg): 1301

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R3

Pojemność [cm³]: 1199

Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.06.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR4682855
2. Data następnego badania technicznego: 19.06.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 29062 km, 54646 km dnia 21-04-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP: zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Próg L Zarysowania

Zderzak przód Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi LP Zarysowania / Odpryski

Błotnik LT Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Zderzak tył Zarysowania Lakierowanie

Drzwi PT Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PP Zarysowania / Odpryski

Próg P Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 110 µm, błotnik PP - 120 µm, drzwi PP - 120 µm, drzwi TP - 110 µm, poszycie TP - 120 µm, pokrywa T - 110 µm, poszycie TL - 110 µm, drzwi TL - 110 µm, drzwi PL - 110 µm, błotnik PL - 120 µm, dach - 120 µm, próg P - 80 µm, próg L - 90 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka Zarysowania

Uchwyt wykładziny bagażnika Uszkodzony

Tapicerka drzwi LP Zarysowania

Kokpit Zarysowania

Tapicerka drzwi PT Zarysowania

Oparcie fotel LP Rozerwane / Przetarcia

Fotel LP, Kanapa T, Fotel PP Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

Sterowanie radiem z kierownicy
 System monitorujący ciśnienie w oponach
 System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
 System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
 System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
 Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Talino, czarna
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tuner radia cyfrowego DAB
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
 Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
 Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16"
 Lakier metaliczny/brylantowy
 Fotele przednie ogrzewane + ogrzewane koło kierownicy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Pirelli	205/55R16	15%
PP Zimowe	Pirelli	205/55R16	15%
TL Zimowe	Pirelli	205/55R16	15%
TP Zimowe	Pirelli	205/55R16	15%
Dojazdowe	Continental	115/70R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 113 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 14 kwietnia 2026

.....







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604097



OPEL
 64*2007/46*0996
 WOVBD8ES7M8008616
 1870 kg
 3120 kg
 1-0900 kg
 2-0980 kg
 Z 23F TAFE J21 0016
 96 kW

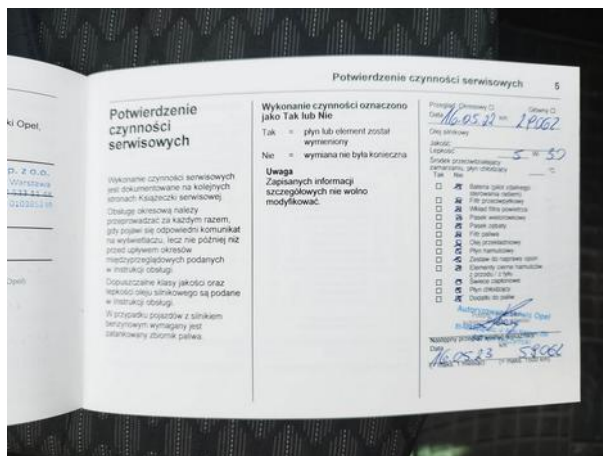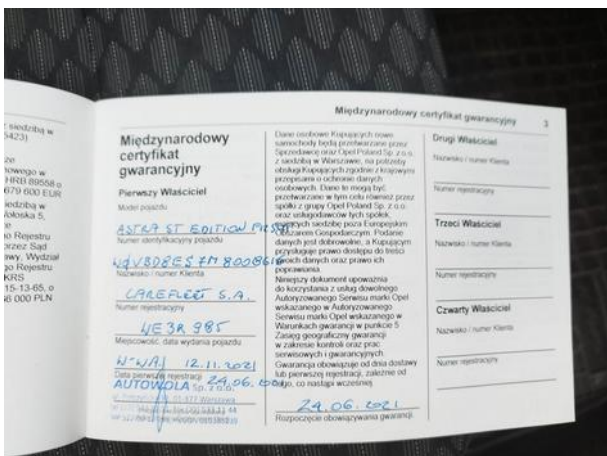

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604097

