

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202602194

Data badania – 03 marca 2026r.

Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PY25760

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: GOLF VIII 2.0 TDI LIFE
Kolor: GRANATOWY

Oznaczenie: VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI LIFE
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 114598
Nr fabryczny (VIN): WVGZZZCD0PW523347
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2000
Masa własna (kg): 1425
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.02.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAT0510748
2. Data następnego badania technicznego: 27.01.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego – 27.01.2028.
2. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej do weryfikacji w bazie producenta.
Instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania, obręcz przednia lewa - głębokie zarysowania na odcinku ok. 70mm. Opona koła tylnego prawego - rozcięcie ściany bocznej. Koło zapasowe dojazdowe - obręcz stalowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – granatowa z efektem metalicznym. Zderzak przedni – miejscowe głębokie zarysowania części dolnej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – zagięcie poszycia na odcinku ok. 100mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – miejscowe zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Próg prawy - liczne odpryski lakieru w części tylnej. Drzwi prawe tylne – miejscowe zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – miejscowe odpryski lakieru w części przedniej, punktowe zagięcie, drobne zarysowania, miejscowe zarysowania i punktowe zagięcie we wnęcie drzwi. Zderzak tylny – zarysowania z ubytkiem lakieru oraz punktowe zagięcie boku lewego, miejscowe zarysowania. Pokrywa bagażnika – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – punktowe zagięcie, liczne odpryski lakieru na krawędzi przedniej, drobne zarysowania, wnęka drzwi - punktowe zagięcie, odprysk lakieru. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania, miejscowe głębokie zarysowanie od strony wewnętrznej w części tylnej. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Próg lewy we wnęcie drzwi przednich - miejscowe odpryski lakieru, miejscowe przetarcie uszczelki wnęki. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Drzwi prawe przednie – do 216µm. Drzwi prawe tylne – do 175µm. Poszycie tylne boku prawego – do 199µm, wnęka drzwi - do 428µm. Rama dachu lewa - do 200µm. Drzwi tylne lewe – do 165µm. Drzwi lewe przednie – do 166µm. Błotnik lewy przód – do 159µm. Pozostałe elementy do 130µm. Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia, miejscowe rozdarcie podsufitki w części tylnej. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.

Asystent pasa ruchu.

Monitorowanie zmęczenia kierowcy.

Front assist.

Tempomat aktywny.

Limiter prędkości.
Asystent wyjazdu.
Virtual cockpit.
Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Hankook Winter iCept RS3	205/55R16	65%
Prawy przód	Hankook Winter iCept RS3	205/55R16	65%
Lewy tył	Hankook Winter iCept RS3	205/55R16	50%
Prawy tył	Hankook Winter iCept RS3	205/55R16	50%
Zapas	Linglong	T125/70R18	20%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 167 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 06 marca 2026

.....



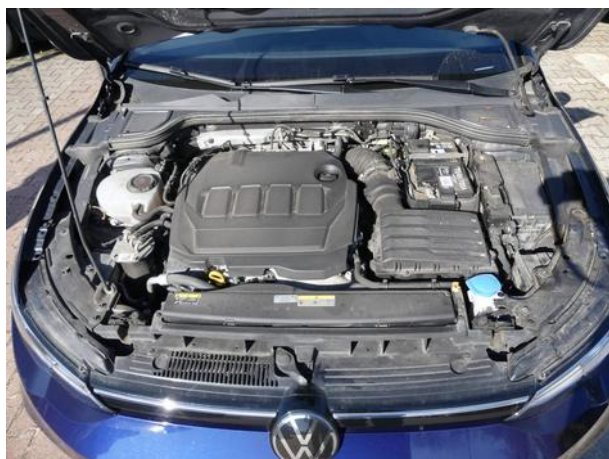

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602194

