

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202602140
Data badania – 19 lutego 2026r.
Rzecznawca - Oliwia Śniegowska

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK060WU

Marka pojazdu: XC90

Model: VOLVO

Kolor: CZARNY

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 90373

Nr fabryczny (VIN): YV1LCK2VXP1926641

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2670

Masa własna (kg): 2063

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: Zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: 4R

Pojemność [cm³]: 1969

Moc [kW]: 173.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.10.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS/3586933
2. Data następnego badania technicznego: 06.10.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 2: 25456km, 52578km dnia 28-10-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe.

Felga LP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Felga PP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie.

Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia Czarna

Zderzak przód: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie

Pokrywa przednia: Odpryski / Zarysowania

Błotnik LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Odpryski / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Słupek środkowy L: Wgniecenia

Słupek Tylny P: Zarysowania / Wgniecenia

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 154µm, błotnik PP - 119µm, drzwi PP - 131µm, drzwi TP - 140µm, poszycie TP - 127µm, pokrywa T - 130µm, poszycie TL - 125µm, drzwi TL - 121µm, drzwi PL - 122µm, błotnik PL - 114µm, dach - 153µm, próg L - 71µm, próg P - 71µm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Słupek A lewy: Zabrudzenia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Przetarcia / Zarysowania

Słupek B lewy: Zabrudzenia Pasy bezpieczeństwa

Fotel LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia

Listwa progu LT: Przetarcia / Zarysowania

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Roleta / półka bagażnika: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia
Listwa progu PP: Przetarcia / Zarysowania
Słupek B prawy: Zabrudzenia Pasy
Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia / Zarysowania
Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag chroniący kolana kierowcy
Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Alarm VOLVO z czujnikiem ruchu i czujnikiem przechyłu
Android Auto i Apple Carplay
Apteczka samochodowa
Blokada schowka, centralna
Blokada tylnych drzwi, elektryczna
Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
CTC - kontrola trakcji w zakręcie
Czujnik deszczu
Czujnik wilgoci
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
Czujniki zapięcia pasów
Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
Drive Mode - Regulacja trybów jazdy
Dywaniki tekstylne, czarne
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
Felgi aluminiowe 19 (wzór 6-ramienny Silver Bright) z ogumieniem 235/55 R19
Fotele pochłaniające energię zderzenia
Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
Funkcja Auto Hold
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
Gniazdo USB (x2)
Grill przedni w kolorze czarnym
Immobilizer
Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
Keyless entry - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu oraz otwieranie drzwi bagażnika
Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z wykończeniem aluminiowym
Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
Komputer pokładowy
Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne
Lampki do czytania z przodu i z tyłu
Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
Ładowarka indukcyjna do smartfona
Nakładka ochronna otworu ładunkowego - metalowa
Nawigacja Sensus
Oświetlenie wnętrza poziom II
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi - przód i tył
Podłokietnik przedni z uchwytami na kubki
Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki i schowkiem
Podsufitka standardowa
Podwyższenie siedziska środkowego tylnej kanapy
Pokrywa wlewu paliwa otwierana elektrycznie
Przełącznik zamka centralnego z diodą w przednich drzwiach
Reflektory przednie LED
Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Relingi dachowe - jasne
Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
Roleta bagażnika półautomatyczna
RSC - układ stabilizacji przechyłu
Schowek pod podłogą bagażnika
Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
Siatka bagażowa na tunelu środkowym
Siatka przedziału bagażowego, miękka
Siedzenia tyle drugiego rzędu, mechanicznie składane
Sterowanie systemem audio z kierownicy
System audio High Performance Sound
System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
System inteligentnej informacji dla kierowcy (IDIS)
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System poprawy jakości powietrza z jonizacją
System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
System Start/Stop
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła
Tapicerka skórzana w tonacji czerni, wnętrze w tonacji czerni
Tarcze hamulcowe przednie 18 cali
Tarcze hamulcowe tylne 17 cali
Tempomat aktywny (ACC)
Trójkąt ostrzegawczy
Trzecie światło STOP
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
Zagłówki tylne składane elektrycznie
Zamek centralny zdalnie sterowany
Zawieszenie Touring
Zderzaki w kolorze nadwozia
Zestaw do naprawy przebitej opony
Zwalnianie pedału hamulca
Tuner radia cyfrowego DAB
Uchwyt na bilety parkingowe
Uchwyty na torbę w bagażniku
Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth

Układ wspomagania hamowania City Safety
Usługa Volvo On Call
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wycieraczki przedniej szyby z wbudowanymi spryskiwaczami

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Przednie lewe - Zima	Bridgestone , Blizzak	235/55R19	16%
Przednie prawe - Zima	Bridgestone , Blizzak	235/55R19	16%
Tylne lewe - Zima	Bridgestone , Blizzak	235/55R19	16%
Tylne prawe - Zima	Bridgestone , Blizzak	235/55R19	16%
Koło zapasowe- Całoroczne	Chao Yang, RP03+	T125/70R19	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 336 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 03 marca 2026




.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602140




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602140

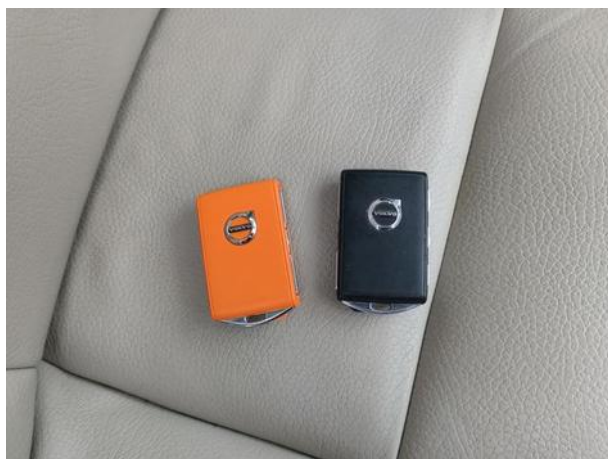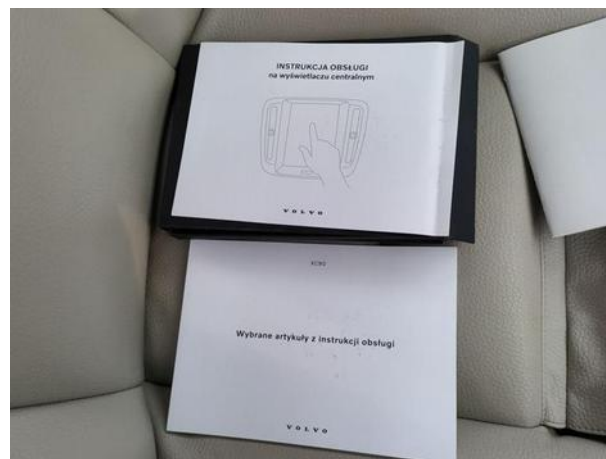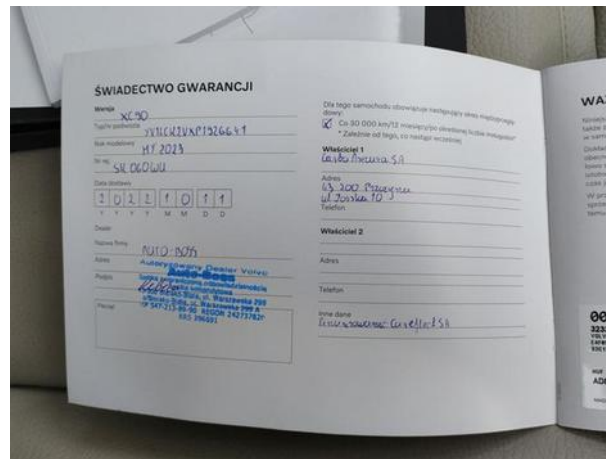






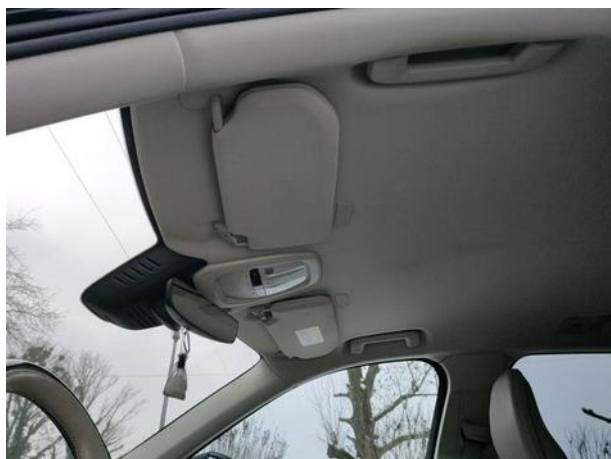


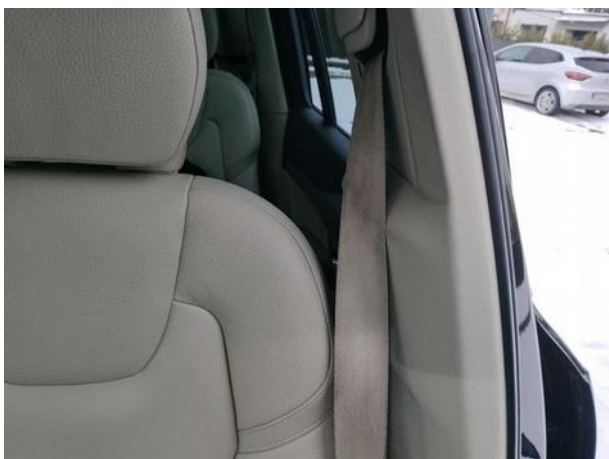




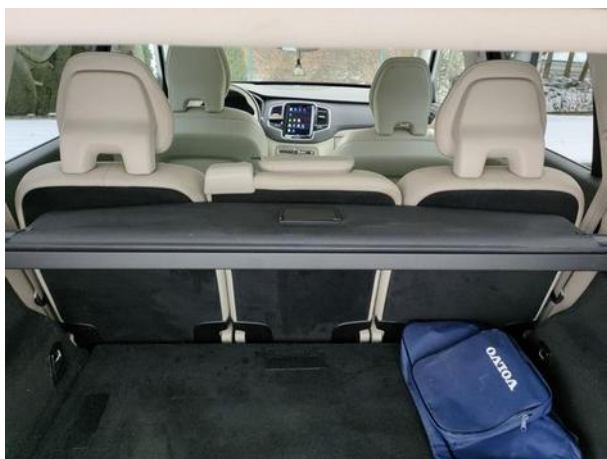

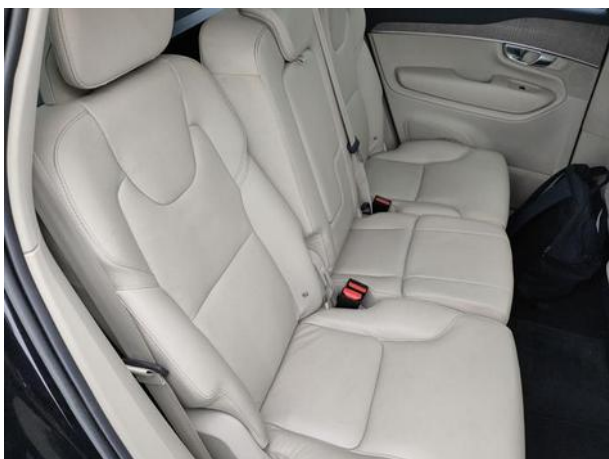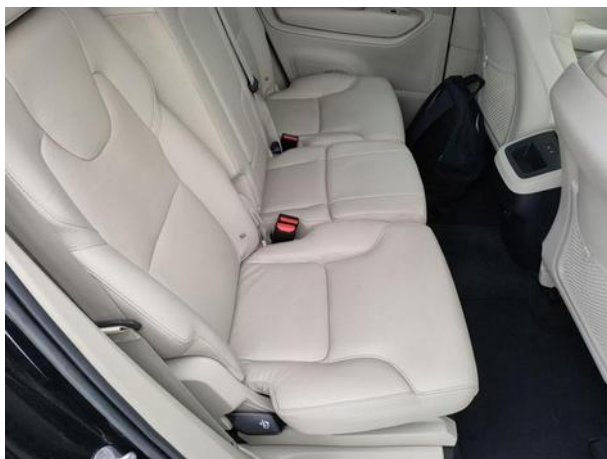

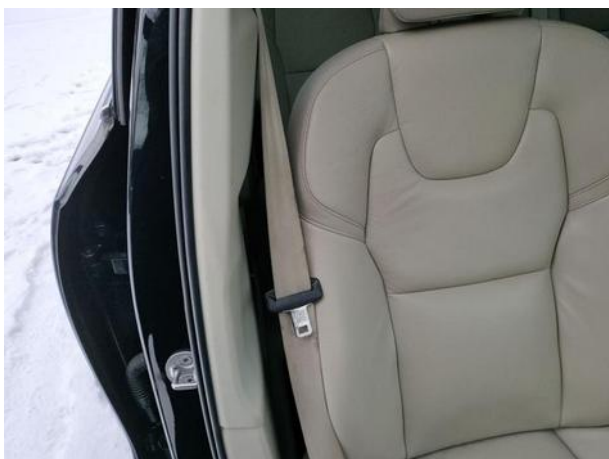


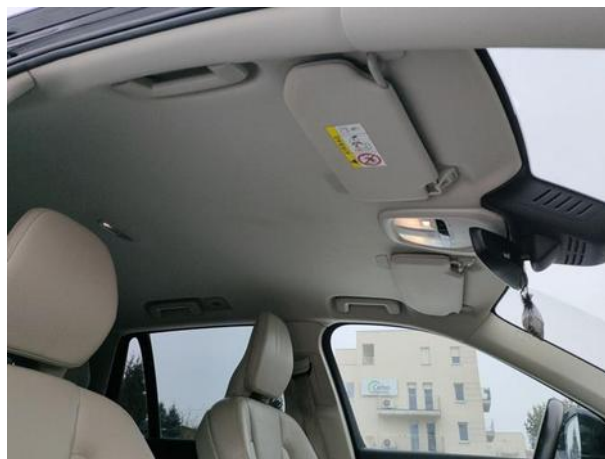








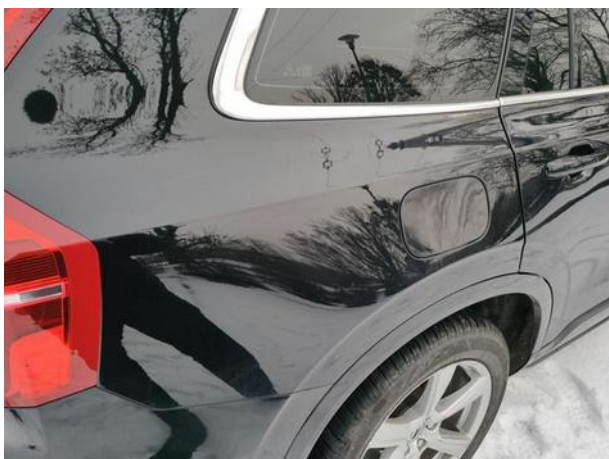








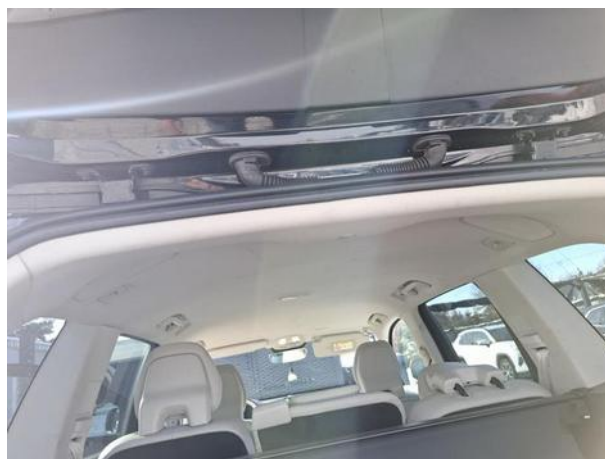





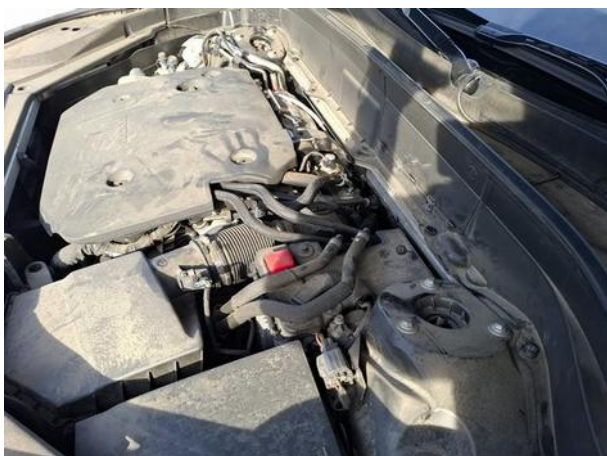



















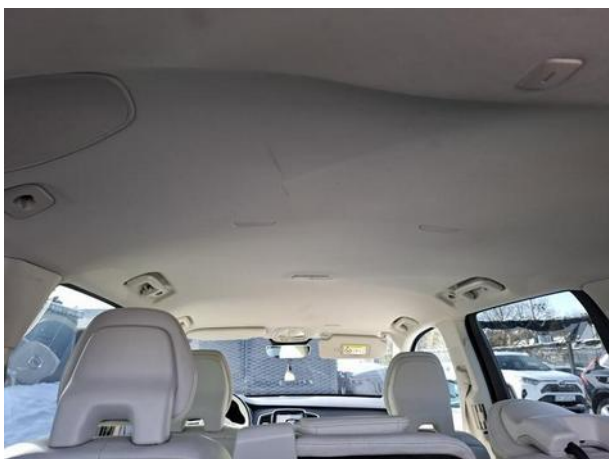





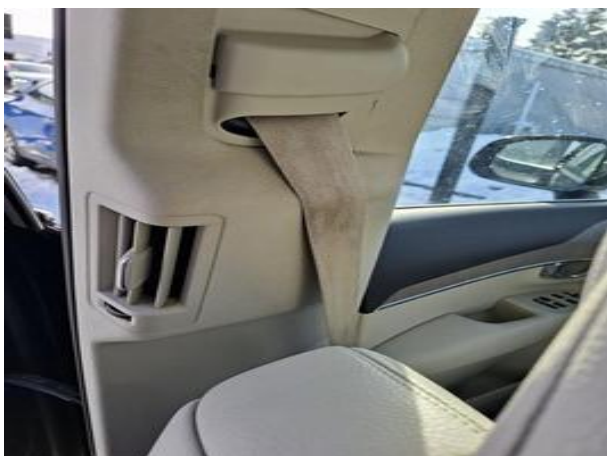















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602140

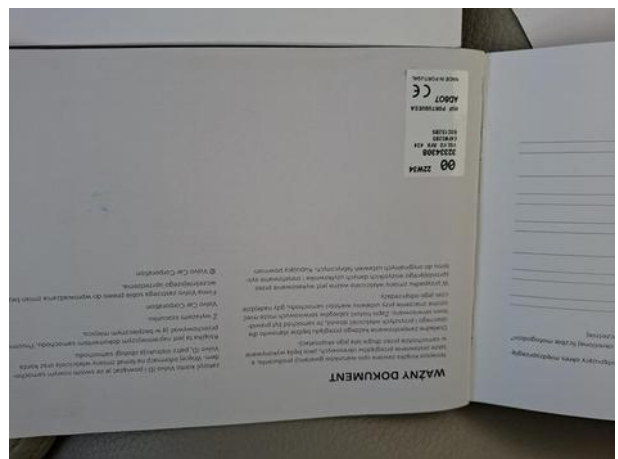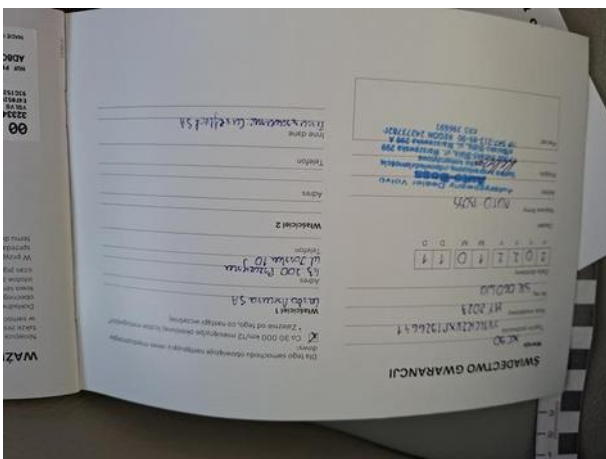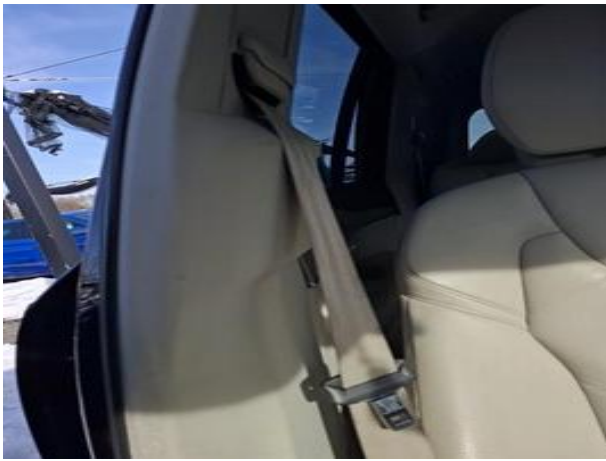

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602140

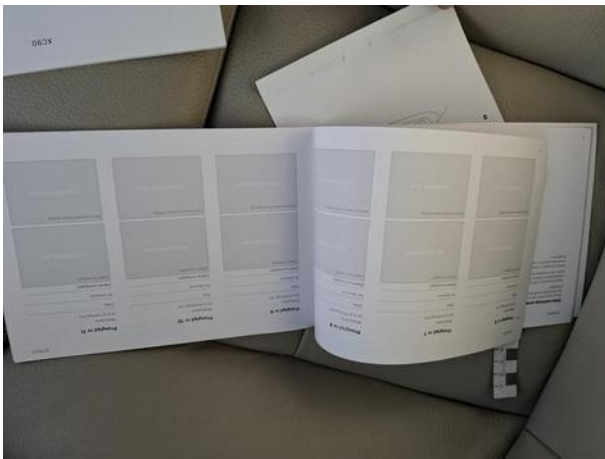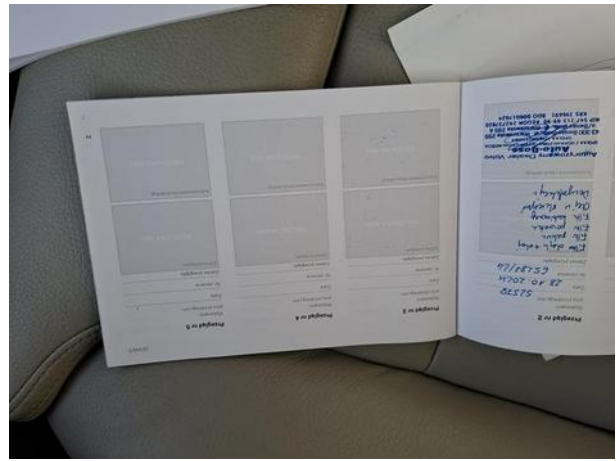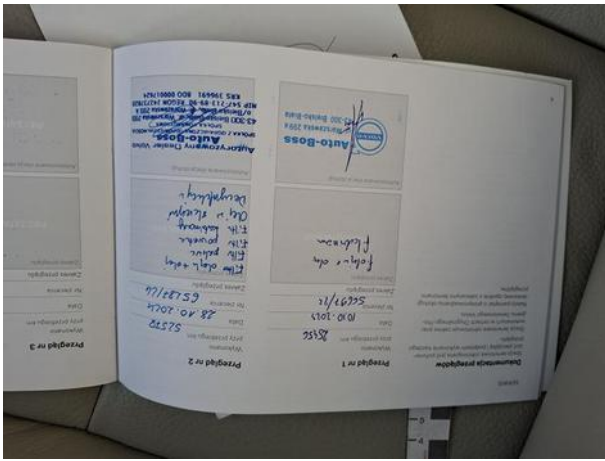

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602140



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602140

