

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603070
Data badania – 06 marca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW546SM

Marka pojazdu: OPEL
Model: CROSSLAND X
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 102000
Nr fabryczny (VIN): W0V7D9ENXL4470888
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1835
Masa własna (kg): 1284
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.02.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 0756036
2. Data następnego badania technicznego: 02.02.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 2: 16962km, 26121km z dnia 16.11.2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska.

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Reflektor lewy: Odpryski / Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski / Zarysowania

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi LP: rama: Zarysowania

Drzwi LP: szyba: Zarysowania

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Zarysowania

Dach: Zarysowania/ Plamy

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Drzwi LT: szyba: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Felga LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: szyba: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Drzwi PT: szyba: Zarysowania

Rama dachu prawa: Zarysowania

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Drzwi PP: szyba: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Felga PP: Zarysowania

Reflektor prawy: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 112µm, błotnik PP - 115µm, drzwi PP - 121µm, drzwi TP - 132µm, poszycie TP - 108µm, pokrywa T - 105µm, poszycie TL - 117µm, drzwi TL - 116µm, drzwi PL - 115µm, błotnik PL - 129µm, dach - 111µm, próg L - 62µm, próg P - 72 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Roleta / półka bagażnika: Brak prawego mocowania półki do klapy. Brak lewego uchwytu

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 6 głośników

ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz

Czujnik światła

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, oparcia, wysokości

Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia

Gniazdo 12V z przodu

Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40

Klamki drzwi w kolorze nadwozia

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach

Komputer pokładowy

Listwa czarna matowa w lini dachu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia

Mocowanie ISOFIX w tylnych siedzeniach

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Osłona chłodnicy z chromowaną listwą

Przesłony w grillu, aktywne

Schówek otwarty w konsoli środkowej

Sterowanie radiem z kierownicy

System monitorowania ciśnienia w oponach

System multimedialny R 4.0 IntelliLink (wyświetlacz dotykowy 7 , USB, AUX, Bluetooth)

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości

System Start&Stop

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa Peanut

Tempomat

Układ wspomagania ruszania na pochyłościach

Wspomaganie układu kierowniczego

Zamek centralny sterowany pilotem

Koło zapasowe dojazdowe

Lakier metalik

Pakiet Plus:

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa

Pakiet dobrej widoczności

Pakiet komfortowy

Podłokietnik fotela kierowcy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Falken	195/60R16	50%
PP - zima	Falken	195/60R16	50%
TL - zima	Falken	195/60R16	20%
TP - zima	Falken	195/60R16	25%
Dojazdowe	Continental	T125/85R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 205 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 06 marca 2026

.....



A blue Opel Corsa is shown from a front-three-quarter view, parked on a paved surface. The car is a three-door hatchback with silver alloy wheels and black plastic trim on the lower body. In the background, other cars and a building are visible.

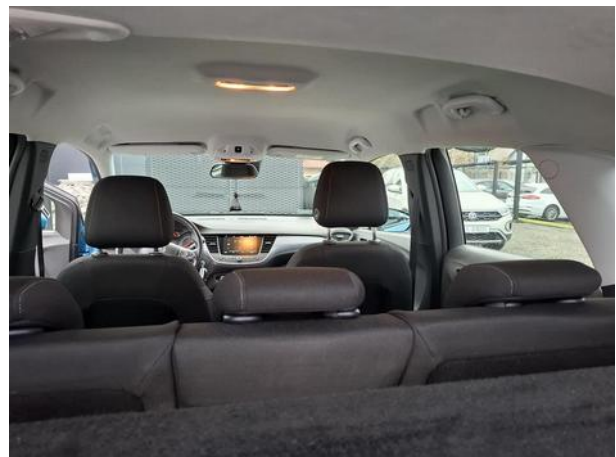








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603070









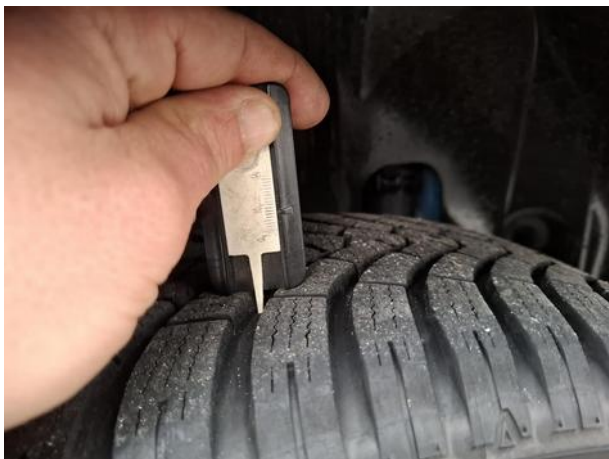

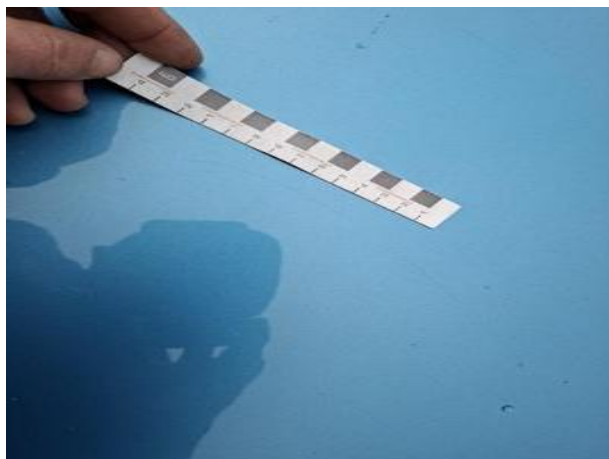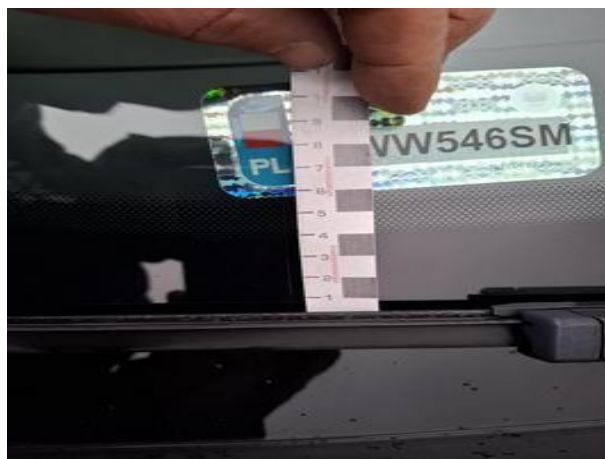





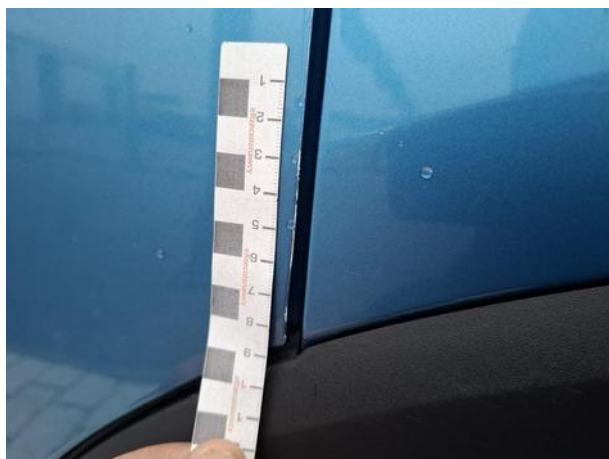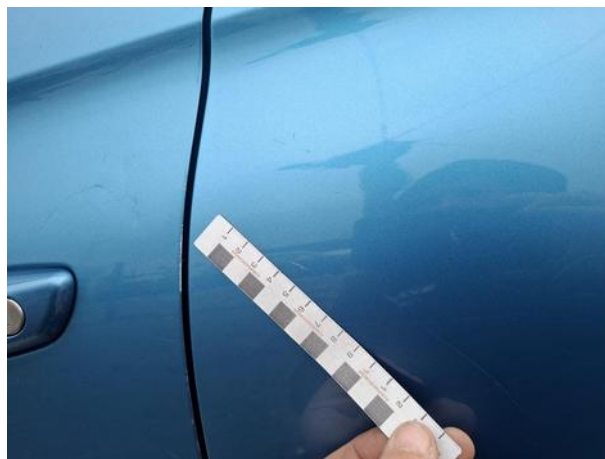






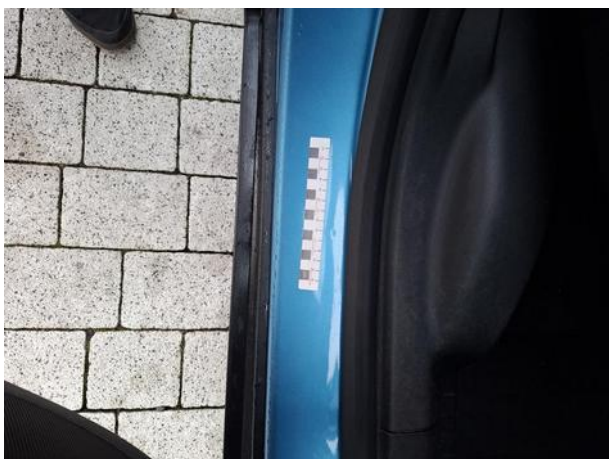


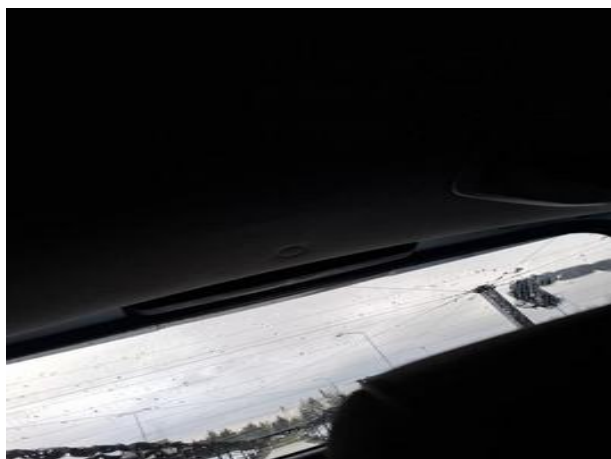


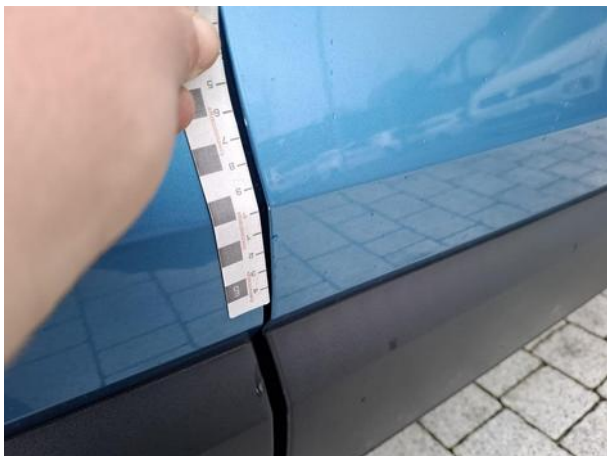









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603070

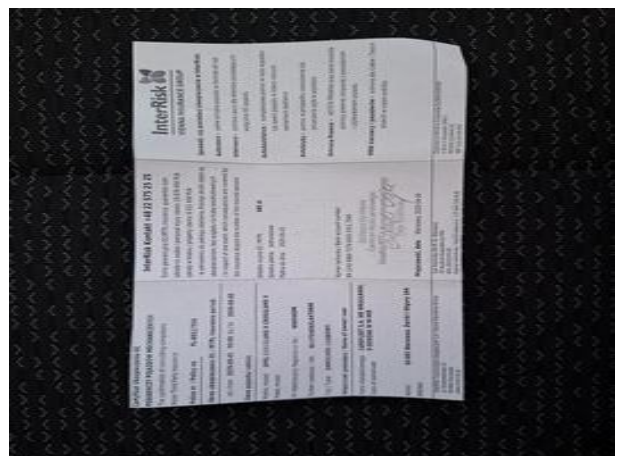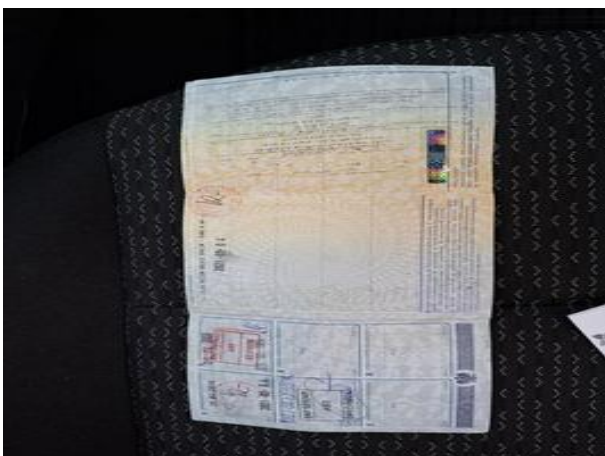

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603070

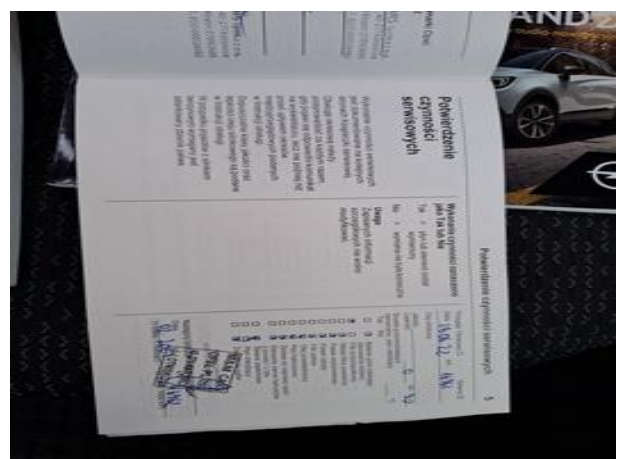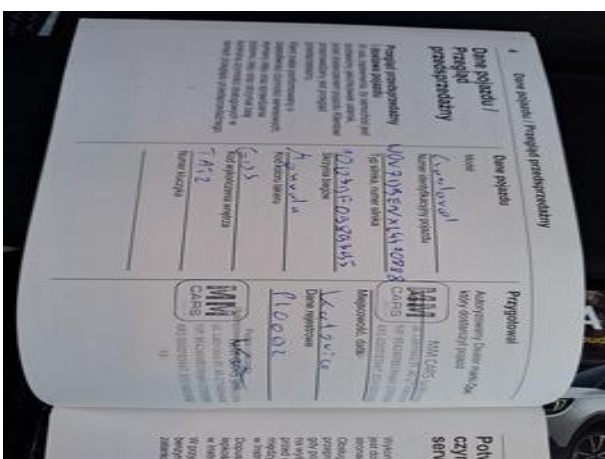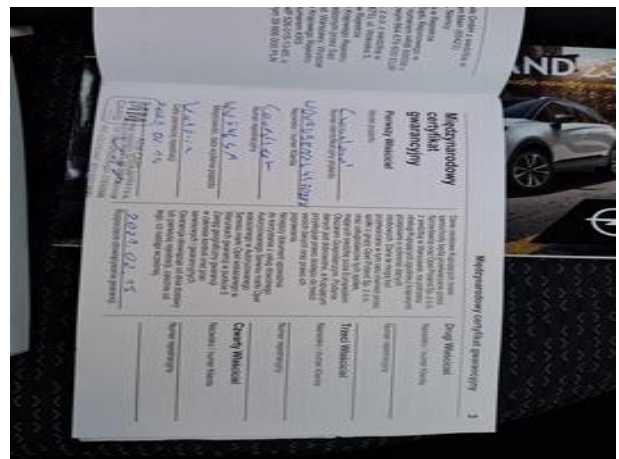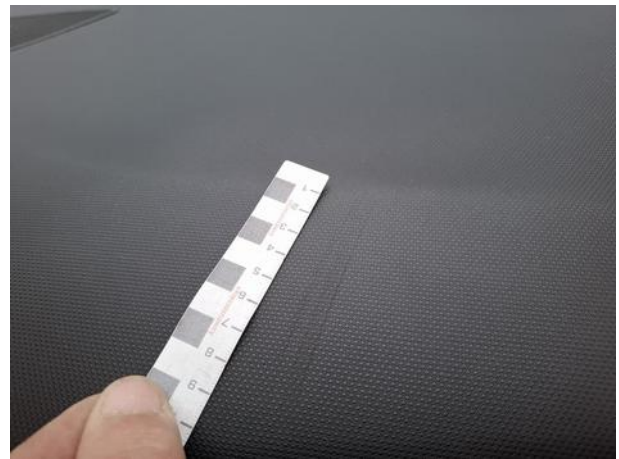

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603070

