

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202602153
Data badania – 05 marca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX9482C

Marka pojazdu: OPEL
Model: CROSSLAND X
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 154425
Nr fabryczny (VIN): W0V7D9EN2L4477642
Rok produkcji: 2020
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1835
Masa własna (kg): 1284
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1499
Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.03.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 1260716
2. Data następnego badania technicznego: 22.03.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 2: 25792km, 48935km z dnia 15.09.2022
Aktywna kontrolka wykonania przeglądu

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska.

Zderzak przód: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zdeformowanie / Wgniecenie

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Błotnik PP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi TL: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 111µm, błotnik PP - 123µm, drzwi PP - 137µm, drzwi TP - 140µm, poszycie TP - 194µm, pokrywa T - 114µm, poszycie TL - 148µm, drzwi TL - 130µm, drzwi PL - 123µm, błotnik PL - 142µm, dach - 118µm, próg L - 67µm, próg P - 72µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zarysowania

Wykładzina LP: Przetarcia

Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia / Zarysowania

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Wypożyczenie dodatkowe bagażnika: Zerwany klucz do kół

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 6 głośników

ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz

Czujnik świateł

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby, tył

ESP - układ stabilizacji toru jazdy

Felgi stalowe 15 z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, oparcia, wysokości

Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia

Gniazdo 12V z przodu

Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40

Klamki drzwi w kolorze nadwozia
 Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
 Komputer pokładowy
 Listwa czarna matowa w lini dachu
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia
 Mocowanie ISOFIX w tylnych siedzeniach
 Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
 Osłona chłodnicy z chromowaną listwą
 Przesłony w grillu, aktywne
 Schowek otwarty w konsoli środkowej
 Sterowanie radiem z kierownicy
 System monitorowania ciśnienia w oponach
 System multimedialny R 4.0 IntelliLink (wyświetlacz dotykowy 7 , USB, AUX, Bluetooth)
 System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
 System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 System Start&Stop
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Peanut
 Tempomat
 Układ wspomagania ruszania na pochyłościach
 Wspomaganie układu kierowniczego
 Zamek centralny sterowany pilotem
 Koło zapasowe dojazdowe
 Lakier metalik
 Pakiet Plus:
 Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
 Pakiet dobrej widoczności
 Pakiet komfortowy
 Podłokietnik fotela kierowcy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Kumho, WinterCraft	195/60R16	20%
PP - zima	Kumho, WinterCraft	195/60R16	20%
TL - zima	Falken, EuroWinter H	195/60R16	60%
TP - zima	Falken, EuroWinter H	195/60R16	60%
Dojazdowe	Continental	T125/85R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 198 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 05 marca 2026

.....









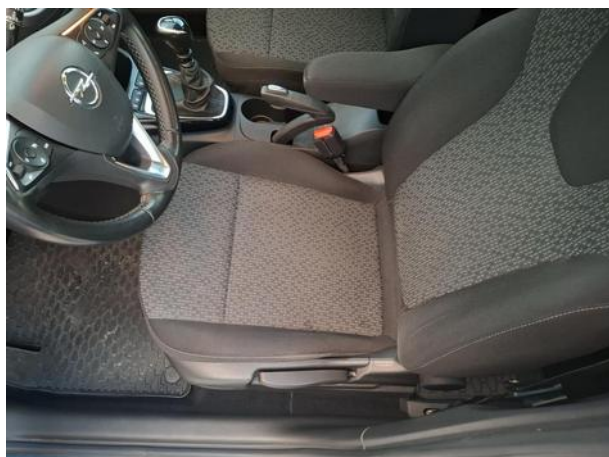









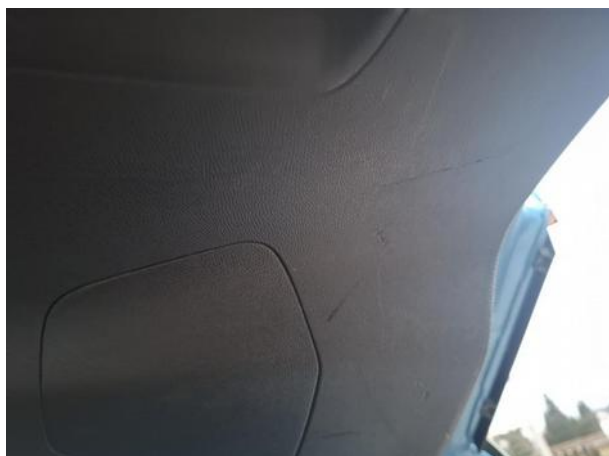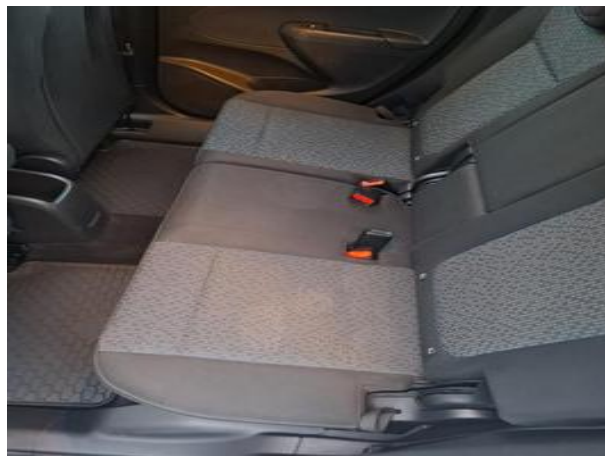



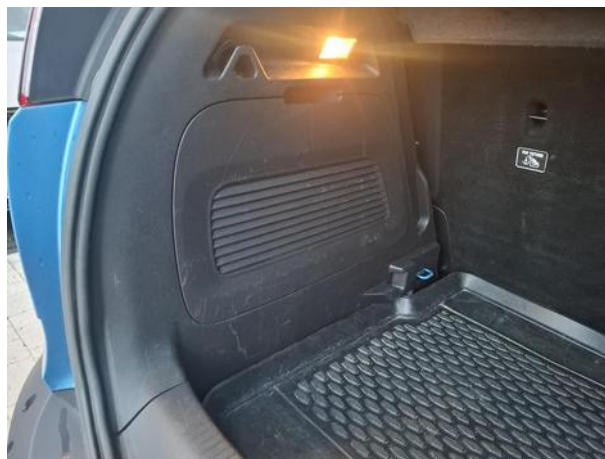


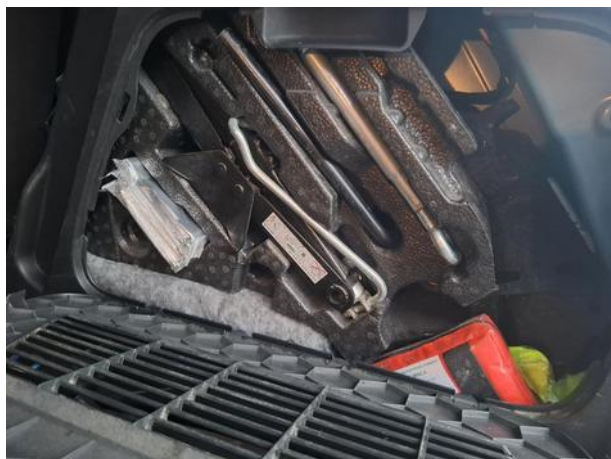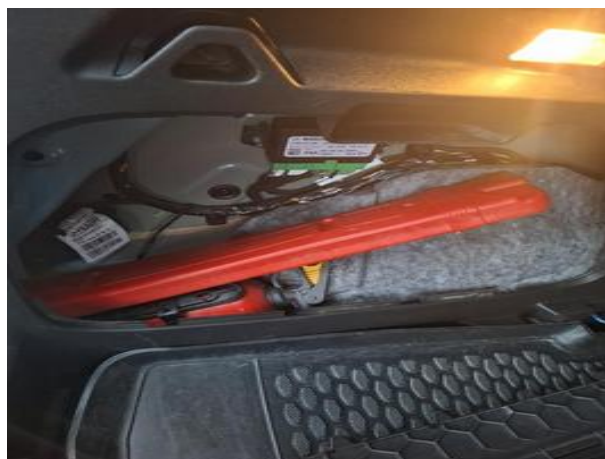


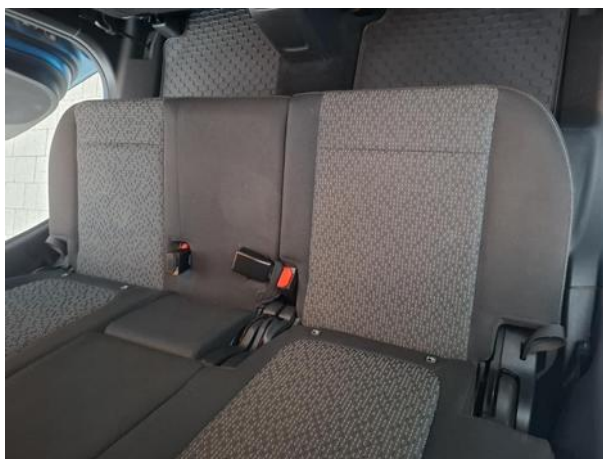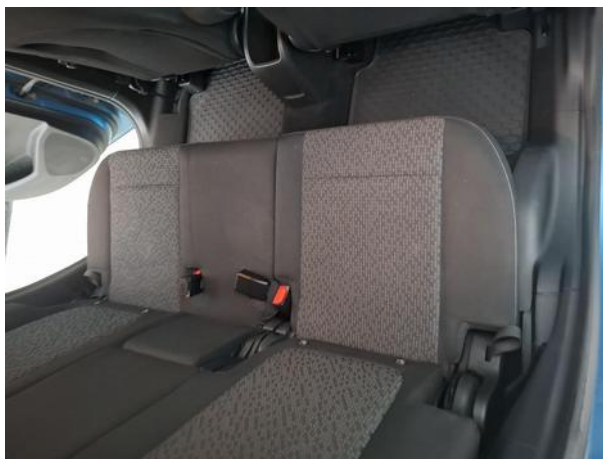


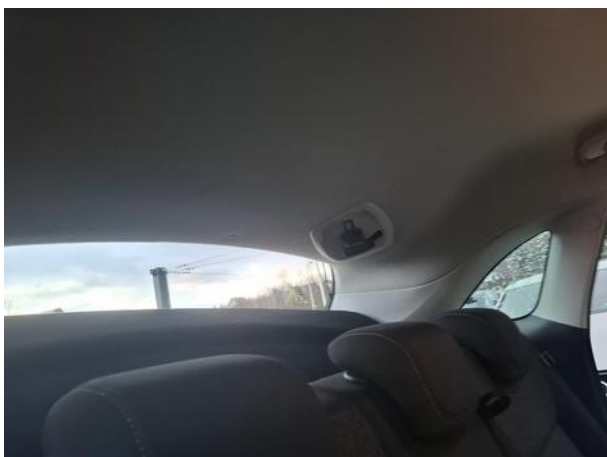

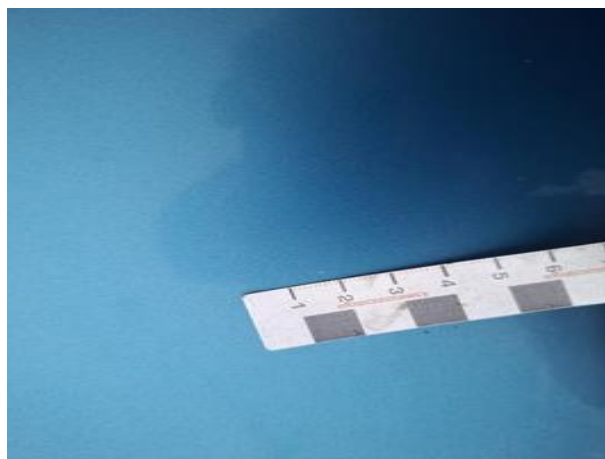

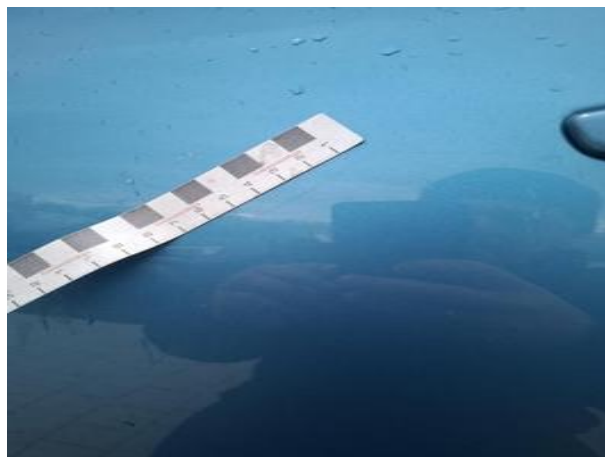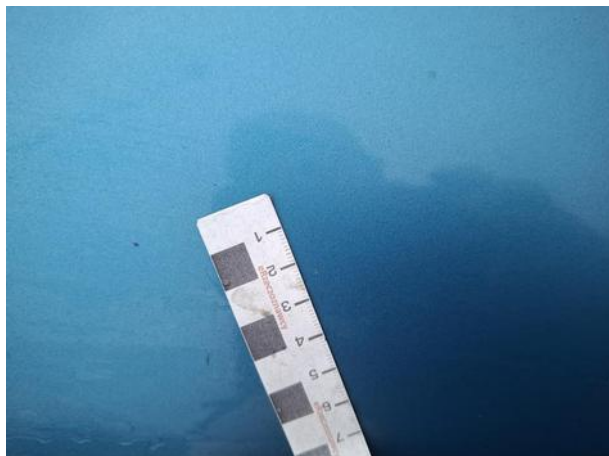


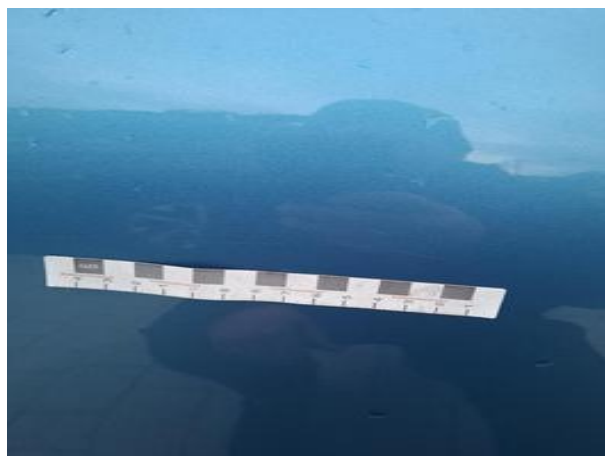

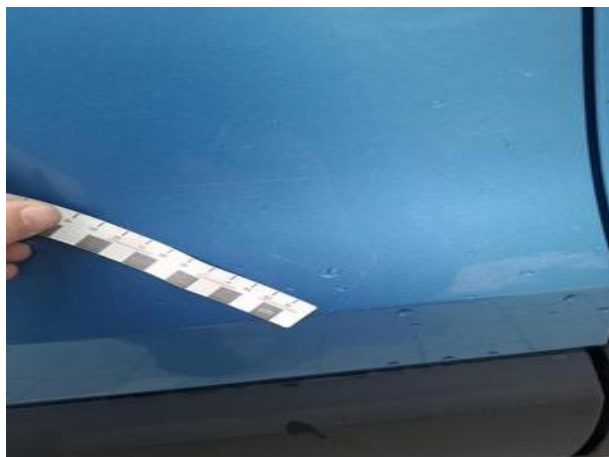





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602153

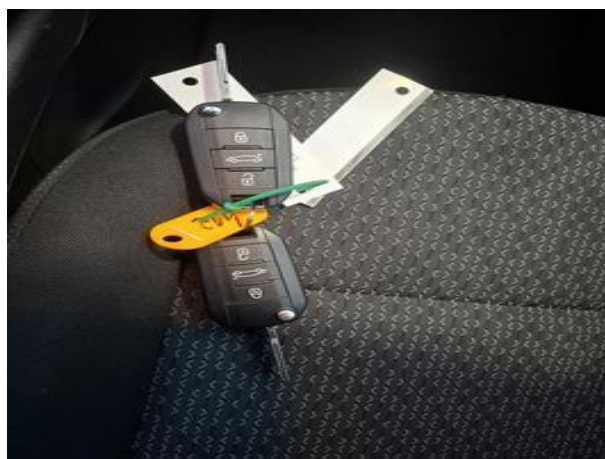















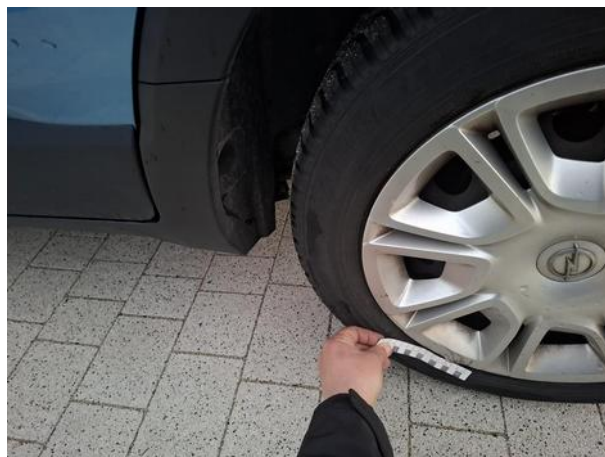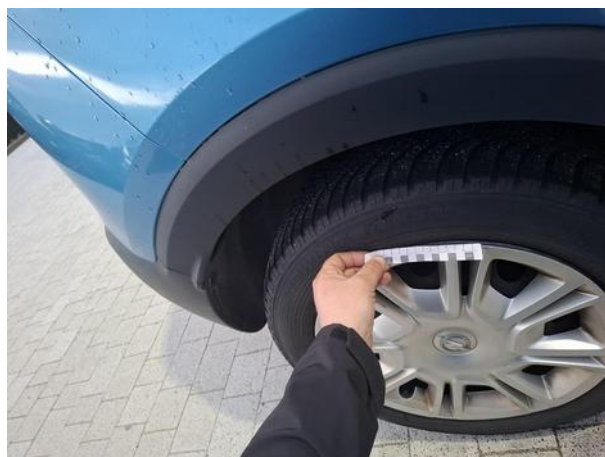



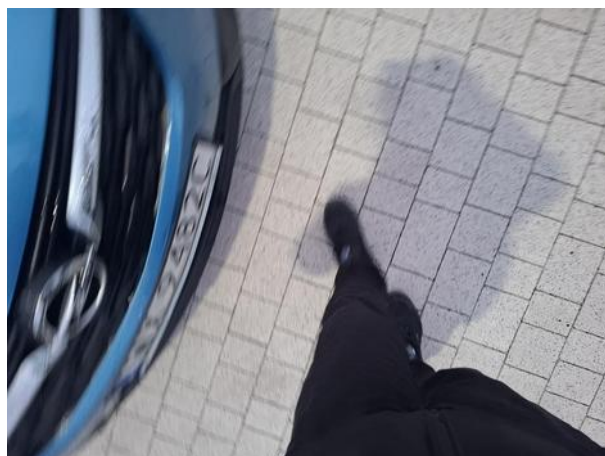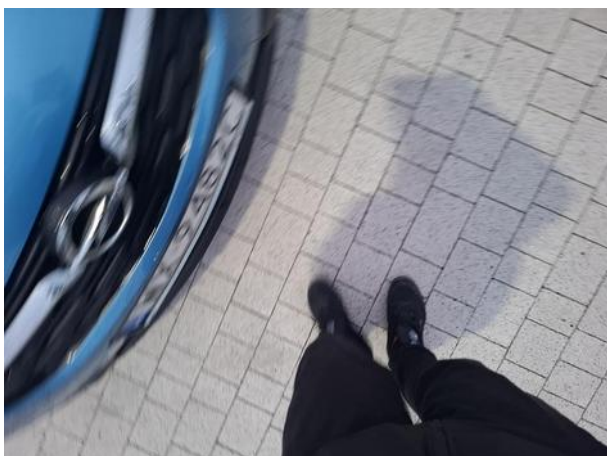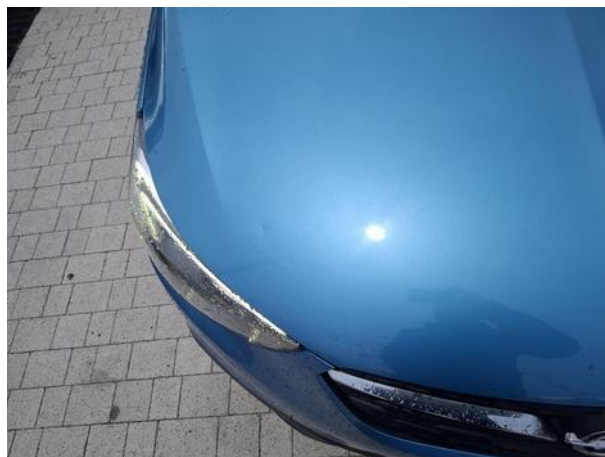

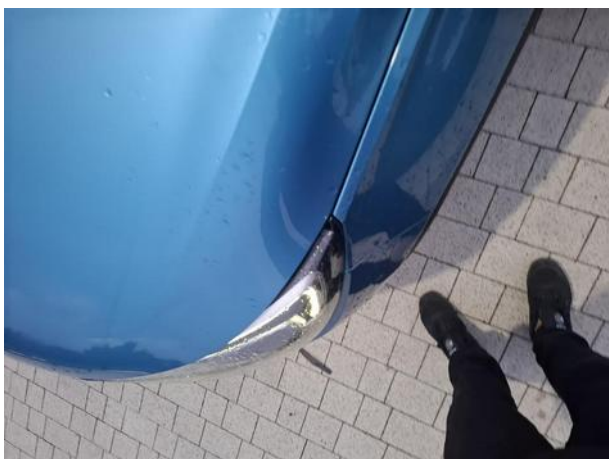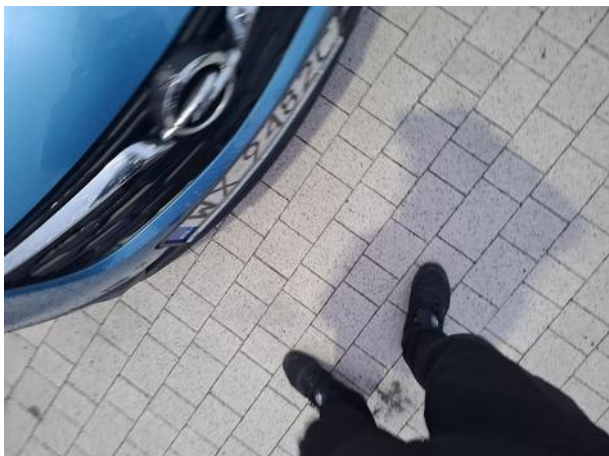

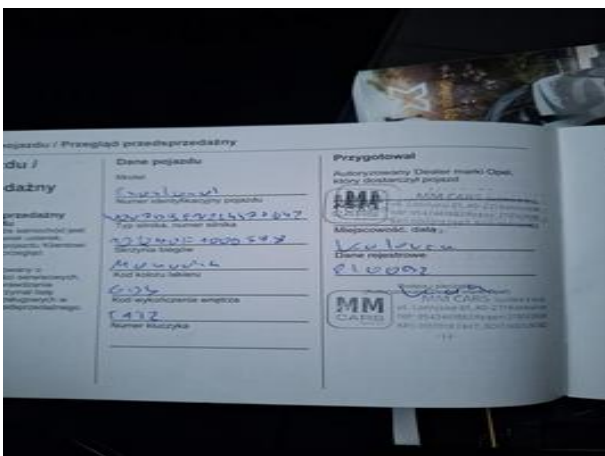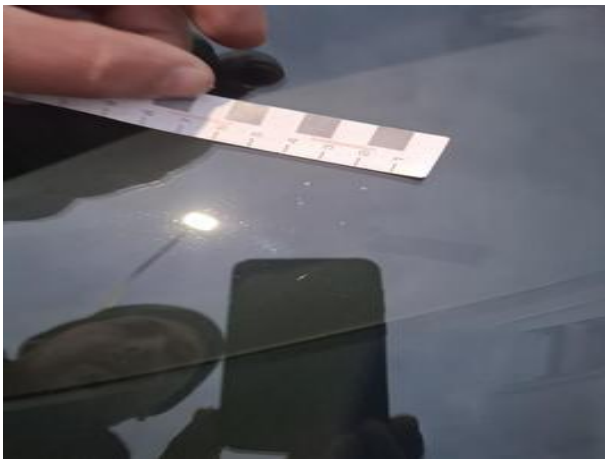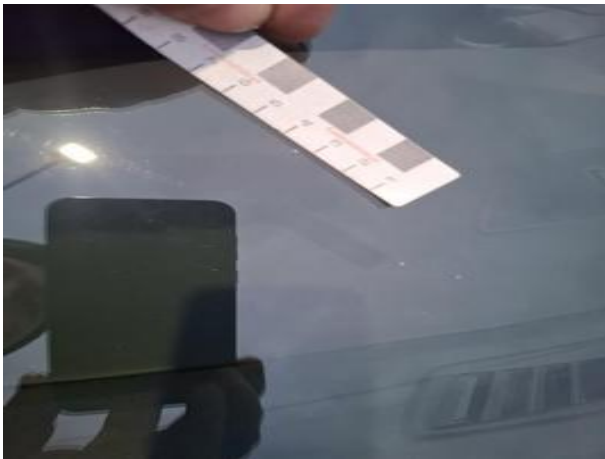

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202602153

