

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604096

Data badania – 14 kwietnia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WND4213A

Marka pojazdu: OPEL

Model: INSIGNIA 2.0 CDTI 4X4 GSI S&S

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 153727

Nr fabryczny (VIN): W0VZX8EH3L1030825

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2370

Masa własna (kg): 1814

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1956

Moc [kW]: 155.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.10.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR4829046
2. Data następnego badania technicznego: 30.10.2020r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 4: 26561 km, 59866 km, 86336 km, 113338 km dnia 10-12-2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga LP: zarysowania, Felga PP: zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód Zarysowania / Wgniecenia

Błotnik LT Odpryski

Zderzak tył Zarysowania

Błotnik PT Zarysowania / Odpryski

Lusterko P Zarysowania

Pokrywa przód Odpryski

Drzwi LP Zarysowania

Drzwi PT Zarysowania

Lampa PP Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 110 μm , drzwi PP - 140 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 160 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 220 μm , drzwi TL - 150 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 130 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka, Fotel LP, Fotel PP Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy tył Zarysowania

Tapicerka drzwi LP Zarysowania

Tapicerka drzwi LT Zarysowania

Wnętrze bagażnika Zarysowania

Tapicerka drzwi PT Zarysowania

Kokpit Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Czujnik światła, deszczu, asyst. świateł drog., lusterko wst. światłoczułe (Zestaw dobrej widoczn.)

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Drzwi bagażnika elektrycznie otwierane i zamykane

Elektryczne szyby, przód i tył

ESP - program stabilizacji toru jazdy

Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 245/45

Flex Organizator – system szyn montażowych w bagażniku

Fotele przednie ogrzewane

Fotele przednie z regulacją 8-kierunkową (oraz lędźwiową elektryczną)

Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika

Gniazdo 12V w bagażniku

Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach)

Kierownica ogrzewana
 Kierownica OPC Line, ścięta u dołu, pokryta perforowaną skórą z przyciskami sterowania
 Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
 Lampy tylne LED
 Listwa czarna błyszcząca w linii dachu
 Listwa stalowa chroniąca próg załadunkowy
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Manetki zmiany biegów na kierownicy
 Nakładki na progi wewnętrzne
 Nakładki pedałów aluminiowe
 Ogrzewanie elektryczne, dodatkowe
 Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED
 Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1
 Oświetlenie wnętrza typu ambient
 Podsufitka w kolorze czarnym
 Pojemnik pod podłogą bagażnika
 Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej
 Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi
 Relingi dachowe - srebrne
 Siedzenia tylne dzielone w proporcji 40/20/40, z podłokietnikiem
 System automatycznego odblokowywania zamków drzwi i sterowania zapłonem Open&Start
 System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
 System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników)
 Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
 Szyby tylne przyciemniane
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Monita łączona ze skórą sztuczną
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Układ jezdny adaptacyjny - FlexRide
 Wycieraczka szyby tylnej
 Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 8-calowy
 Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową
 Zderzaki sportowe OPC Performance, nakładki progów w kolorze nadwozia, stylizowane rury wydechowe
 Zestaw naprawczy do opon
 Lakier metalik
 Kamera cofania
 Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Falken	235/45R18	50%
PP Zimowe	Falken	235/45R18	50%
TL Zimowe	Falken	235/45R18	30%
TP Zimowe	Falken	235/45R18	30%

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 14 kwietnia 2026

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604096





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604096



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604096



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604096

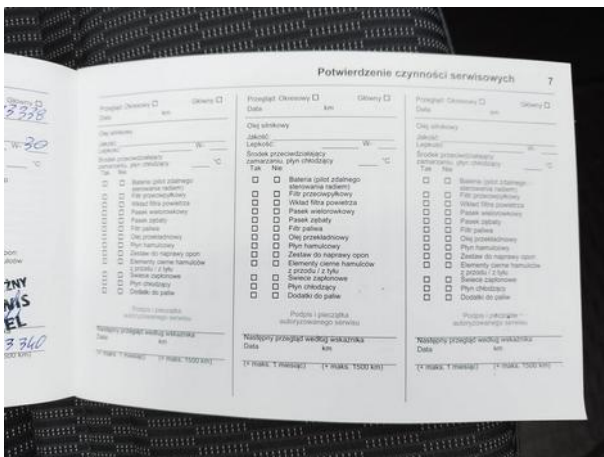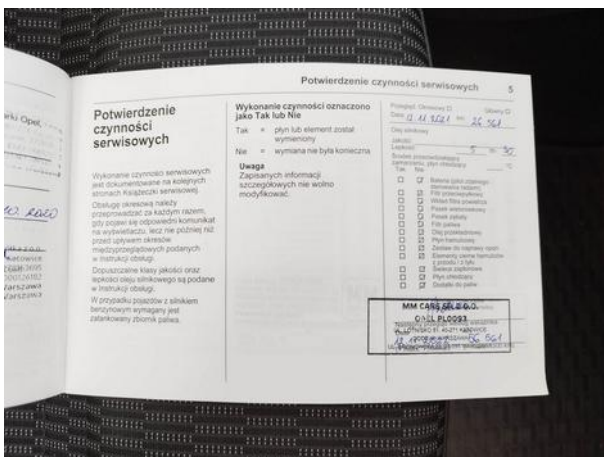















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604096







