

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202607105

Data badania – 01 lipca 2026r.

Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2US98

Marka pojazdu: OPEL
Model: VIVARO 2.0 CDTI EXTRA LONG 3,1
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: OPEL VIVARO 2.0 CDTI EXTRA LONG 3,1T ENJOY

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 3

Wskazania licznika [km]: 131767

Nr fabryczny (VIN): VXEVFETHMN7064519

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 3100

Masa własna (kg): 1755

Ładowność (kg): 1345

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1997

Moc [kW]: 106.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.01.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAT0241520
2. Data następnego badania technicznego: 17.01.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego – 17.01.2028.
2. Książka serwisowa z wpisem przy przebiegu 14069km, instrukcja obsługi – pojazd

wyposażony.

3. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego widnieje wpis "VAT-1a".

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie, rozdarcie górnej osłony silnika. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe 4 sztuki – koła wyposażone w kołpaki. Koło zapasowe - obręcz stalowa. Rozstaw osi: ok. 3270mm.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – ubytek lakieru na krawędzi tylnej na odcinku ok. 50mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – odpryski lakieru na krawędzi tylnej, drobny odprysk lakieru, drobne zarysowania, odpryski lakieru z korozją w części dolnej od strony wewnętrznej. Próg prawy - liczne ubytki lakieru. Słupek B prawy - miejscowe odpryski lakieru i punktowe zagięcia. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania, głębokie zarysowania klamki zewnętrznej. Stwierdzono inny odcień barwy lakieru drzwi prawych względem elementów przyległych. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – drobne zarysowania, dwa odpryski lakieru po stronie prawej. Drzwi tyłu nadwozia – miejscowe odpryski lakieru, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – miejscowe zagięcia, drobne zarysowania. Drzwi lewe – odpryski lakieru na krawędzi tylnej, drobne zarysowania. Błotnik lewy – odprysk lakieru ok. 4mm, drobne zarysowania. Dach – miejscowe zagięcia, drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:
Błotnik prawy przód – do 123µm. Drzwi prawe przednie – do 120µm. Błotnik lewy przód – do 127µm. Pozostałe elementy do 78µm.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, pęknięta nakładka stopnia wejściowego drzwi przesuwnych. Poszycia tapicerskie foteli, wykładziny podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Przestrzeń ładunkowa - długość ok. 2700mm, miejscowe zarysowania.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Elektrycznie regulowane szyby.

Limitery prędkości.

Monitorowanie uwagi kierowcy.

Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Dotykowy ekran
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Sunfull SF-W05	215/65R16C	65%
Prawy przód	Sunfull SF-W05	215/65R16C	65%
Lewy tył	Sunfull SF-W05	215/65R16C	20%
Prawy tył	Sunfull SF-W05	215/65R16C	20%
Zapas	Continental ContiVanContact 100	215/65R16C	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 99 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 10 lipca 2026

.....









AUTOMOBILES PEUGEOT
02*2007/46*0533
VXEVFHTMN7064519

3100 KG
5000 KG
1-1500 KG
2-1800 KG

2-10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78200 POISSY (FRANCE)
OPEL

0.51

3706K42100

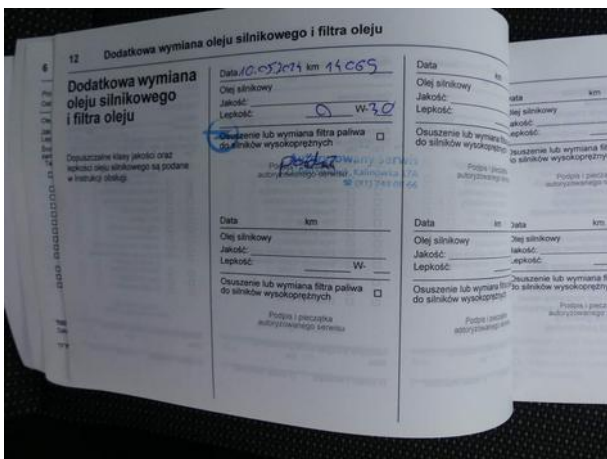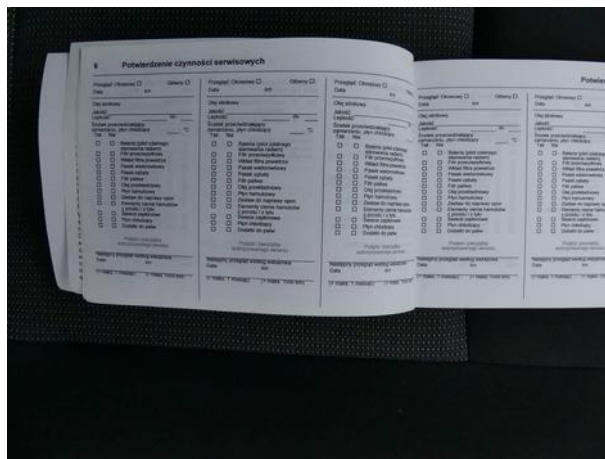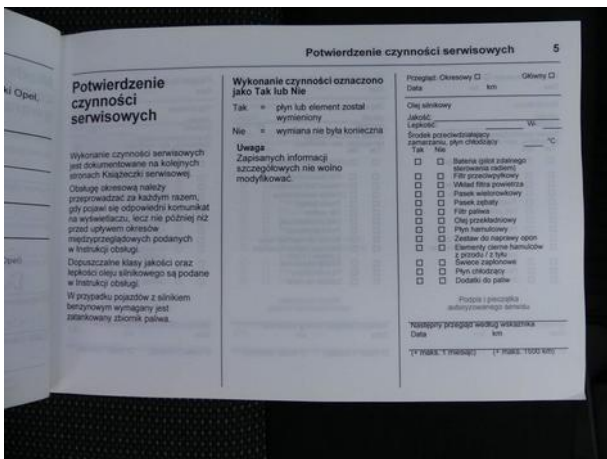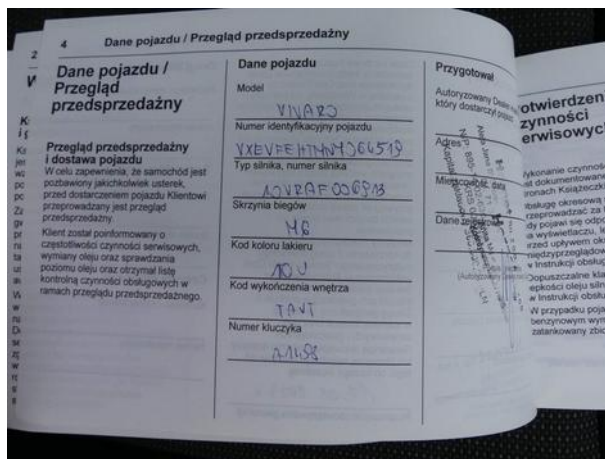

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607105



















