

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604210

Data badania – 29 kwietnia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WZ832FX

Marka pojazdu: SKODA
Model: KAROQ 2.0 TDI SCR 4X4 STYLE DS
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 144287
Nr fabryczny (VIN): TMBLJ7NU0P5047900
Rok produkcji: 2023
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2177
Masa własna (kg): 1596
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.03.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT1058537
2. Data następnego badania technicznego: 16.03.2028r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obydwie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna

Szyba czołowa: Zarysowania / Pęknięcia

Rama dachu lewa: Zarysowania

Dach: Zarysowania / Wgniecenia / Deformacja

Pokrywa przód: odpryski

Drzwi LP: Odpryski

Drzwi LT: Odpryski / Zarysowania

Błotnik LT: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Zderzak przód: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 170 μm , błotnik PP - 160 μm , drzwi PP - 220 μm , drzwi TP - 170 μm , poszycie TP - 1150 μm , pokrywa T - 150 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 160 μm , drzwi PL - 160 μm , błotnik PL - 150 μm , dach - 160 μm , próg P - 160 μm , próg L - 160 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Półka bagażnika: Rozerwana

Wnętrze bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy tył: Zarysowania

Podsufitka: Zabrudzenia / Wypalenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Kanapa T: Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PP: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Kokpit: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane

Poduszki powietrzne boczne przednie

Półka nad przestrzeni bagażowa

Gniazdo 12Vw bagażniku

Schówek na okulary

Haczyki w przestrzeni bagażowej - zestaw

Siatki mocujące bagaż zestaw

Hamulec antykolizyjny Multicollision Brake

Spryskiwacze reflektorów

Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
Immobilizer
System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
Kamera cofania
System bez kluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
SystemBluetooth
Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
SystemCare Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku,
Komputer pokładowy
System Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania
Kurtyny powietrzne boczne
System hamowania awaryjnego w przypadku
wykrycia pieszych przed pojazdem Pedestrian Monitor
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
System monitorowania ciśnienia powietrza w
oponach TPM
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas
hamowania
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
System Start/Stop
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
System wspomagania ruszania pod górę HHC
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
System wybór profilu jazdy Driving Mode Select
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
System wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert
Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Tether
Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
Nakładki ozdobne na progi drzwi przednich
Światła do jazdy dziennej LED
Nakładki plastikowe nadkoli
Światła tylne LED
Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
Tapicerka tekstylna Style
Oparcie siedzeń tylnych składane
Tarcze kół aluminiowe 17" Scutus antracytowe
Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambient
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Parasol pod fotelem pasażera
Wspomaganie układu kierowniczego
elektromechaniczne
Podłokietnik centralny przedni
Podłokietnik siedzeń tylnych
Zabezpieczenie przed zatankowaniem
niewłaściwego paliwa
Poduszka powietrzna kierowcy
Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki
składane
Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera złośliwością odłączenia
Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód

Czujniki parkowania - tył
Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą, podgrzewana DSG
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica podgrzewana
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
Radio Bolero
Głośniki 8 szt.
Złącze "USB"
Złącze kart SD
System obsługi głosowej
Wyświetlacz radia 8" kolorowy, dotykowy
Radioodtwarzacz Bolero
Reflektory przednie Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Korner
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów
Reflektory przednie aktywne Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS
Relingi dachowe w kolorze srebrnym, listwy wokół szyb bocznych chromowane
Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane
System ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, MKB, TSA, XDS+
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System p/poślizgowy MSR
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
System stabilizacji toru jazdy ESC
System DSR
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
System osuszania hamulców RBS
Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
System elektronicznej stabilizacji hamowania na zakręcie CBC
Hamulec antykolizyjny MKB
Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
Kierownica wielofunkcyjna sportowa, 3-ramienna, podgrzewana DSG
Koło zapasowe dojazdowe
Lakier metalizowany

Pakiet Tech Bolero
Pakiet Winter Plus

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Pirelli	225/55/R17	45%
PP Zimowe	Pirelli	225/55/R17	45%
TL Zimowe	Pirelli	225/55/R17	65%
TP Zimowe	Pirelli	225/55/R17	65%
Dojazdowe	Linglong,	T125/70/R18	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 141 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 29 kwietnia 2026


.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604210



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604210



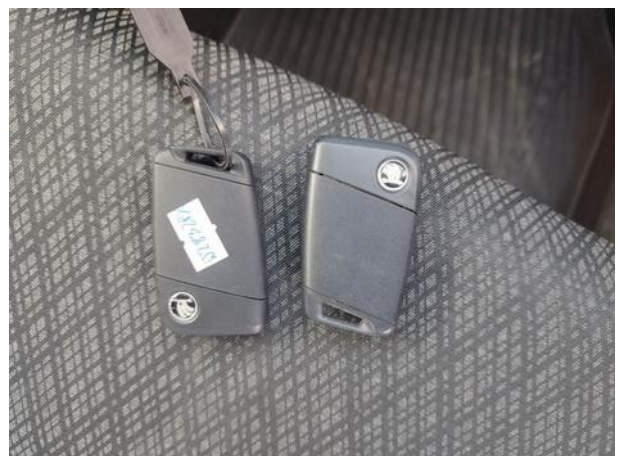

[illegible]













Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604210















