

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202607248

Data badania – 22 lipca 2026r.

Rzeczoznawca - Tobiasz Szewczyk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2NS67

Marka pojazdu: MERCEDES-BENZ

Model: GLC 200 4-MATIC

Kolor: CZARNY

Oznaczenie: MERCEDES-BENZ GLC 200 4-MATIC

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 59811

Nr fabryczny (VIN): W1N2539811V302437

Rok produkcji: 2021

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 2400

Masa własna (kg): 1776

Rodzaj paliwa: Hybryda

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZI EE

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1991

Moc [kW]: 145.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.07.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S. A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR2919519
2. Data następnego badania technicznego: 12.07.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego: 2026-07-12
2. Instrukcja obsługi - pojazd wyposażony. Książka serwisowa w formie elektronicznej w

bazie producenta.

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Aktywny alert: Sprawdzić okładziny hamulcowe. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych i serwisowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z drobnymi zarysowaniami. Obręcz przednia prawa - miejscowe zarysowania z ubytkiem materiału. Opona tylna prawa - ubytek ściany bocznej. Zestaw naprawczy przebitej opony - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i miejscowe odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne miejscowe zagięcie, drobne zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – miejscowe zarysowania z ubytkiem powłoki lakierowej, drobne zarysowania. Próg prawy - drobne zarysowania. Zderzak tylny – drobne miejscowe odkształcenie, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania i miejscowe ubytki powłoki lakierowej. Próg lewy - drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania powłoki lakierowej. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania, drobne miejscowe zagięcie; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowania. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania powłoki lakierowej.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Pokrywy komory silnika: do 94um,

Błotnika prawego: do 86um,

Drzwi prawych przednich: do 115um,

Drzwi prawych tylnych: do 175um,

Poszycia prawego tylnego: do 215um,

Dachu: do 95um,

Drzwi tyłu nadwozia: do 113um,

Poszycia lewego tylnego: do 113um,

Drzwi lewych tylnych: do 118um,

Drzwi lewych przednich: do 106um,

Błotnika lewego: do 83um.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.

Reflektory w technologii Led.

Łopatki do zmiany biegów.

Virtual cockpit.

Asystent pasa ruchu.

Asystent hamowania.

Attention Assist.

Tryby jazdy.

Tapicerka łączona.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie wnętrza w listwach drewnianych
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

Lewy przód	Bridgestone Dueler H/P Sport	235/55R19	55%
Prawy przód	Bridgestone Dueler H/P Sport	235/55R19	55%
Lewy tył	Bridgestone Dueler H/P Sport	235/55R19	55%
Prawy tył	Bridgestone Dueler H/P Sport	235/55R19	55%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznawca , data: 01 sierpnia 2026

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607248

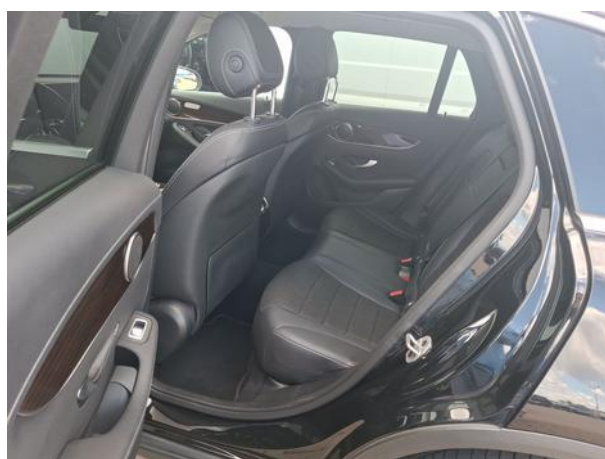


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607248

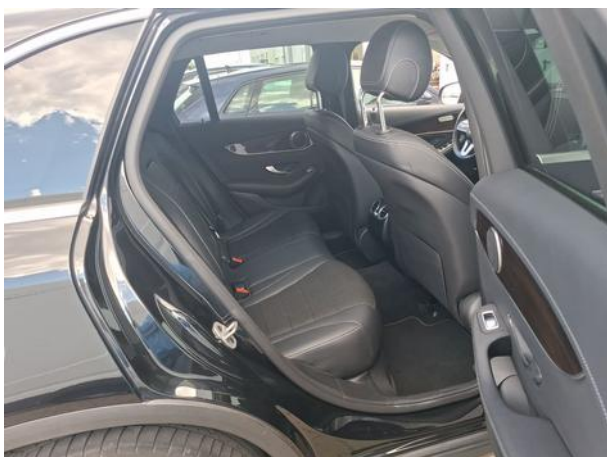

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607248

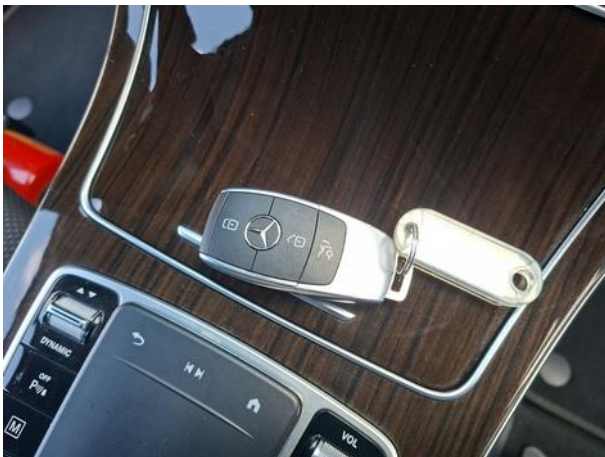

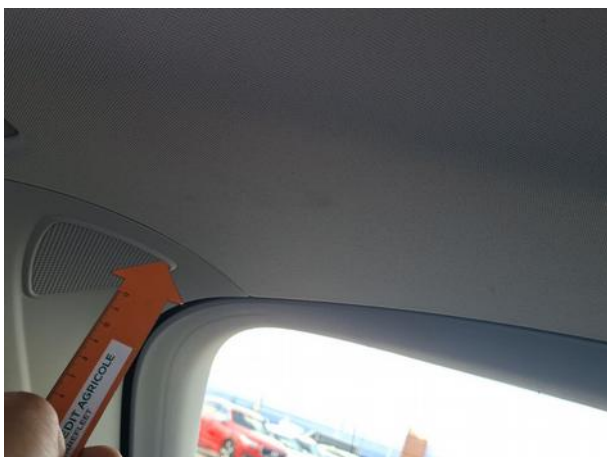









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607248





