

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603207
Data badania – 17 marca 2026r.
Rzecznawca - Oliwia Śniegowska

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW4PN51

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: Biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 130981
Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EV7N8026271
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1945
Masa własna (kg): 1338
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: Zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1496
Moc [kW]: 90.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.10.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR/4507532
2. Data następnego badania technicznego: 29.10.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 2: 66758km, 96792km z dnia 15/10/2024

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe.

Felga PP: Zarysowanie / Wgniecenie / Odpryski

Skrzynia biegów – manualna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Brak dolnego spoileru

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 135 μ m, błotnik PP - 231 μ m, drzwi PP - 142 μ m, drzwi TP - 123 μ m, poszycie TP - 139 μ m, pokrywa T - 124 μ m, poszycie TL - 145 μ m, drzwi TL - 120 μ m, drzwi PL - 121 μ m, błotnik PL - 123 μ m, dach - 131 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zabrudzenia

Wykładzina PT: Zarysowania

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Felgi stalowe 16, strukturalne, z ogumieniem

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Klimatyzacja manualna

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
 Lakier uni
 Lampki do czytania z tyłu
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze czarnym
 Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
 Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
 Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
 Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
 Relingi dachowe, czarne
 Spojler tylny
 Sterowanie radiem z kierownicy
 System monitorujący ciśnienie w oponach
 System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
 System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
 System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
 Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Talino, czarna
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Tuner radia cyfrowego DAB
 Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
 Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
 Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
 Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Przednie lewe - Zima	Firestone , Winterhawk	205/55 R16 91H	31%
Przednie prawe - Zima	Firestone , Winterhawk	205/55 R16 91H	31%
Tylne lewe- Zima	Kumho, Winter	205/55 R16 91H	31%
Tylne prawe - Zima	Kumho, Winter	205/55 R16 91H	31%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 72 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 23 marca 2026

.....

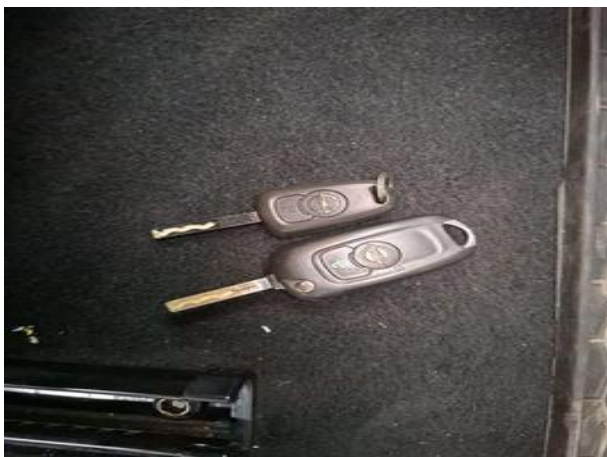



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603207








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603207

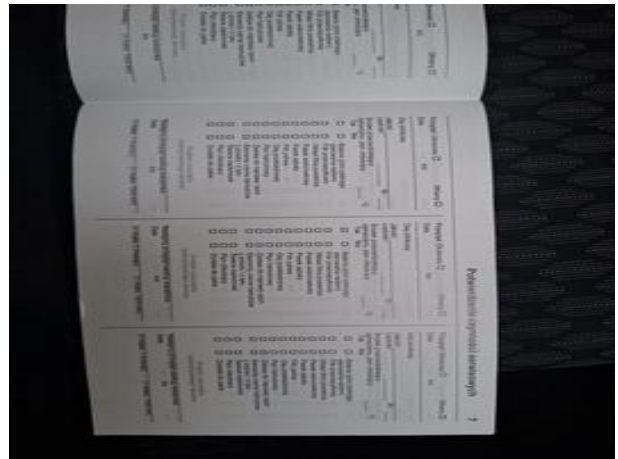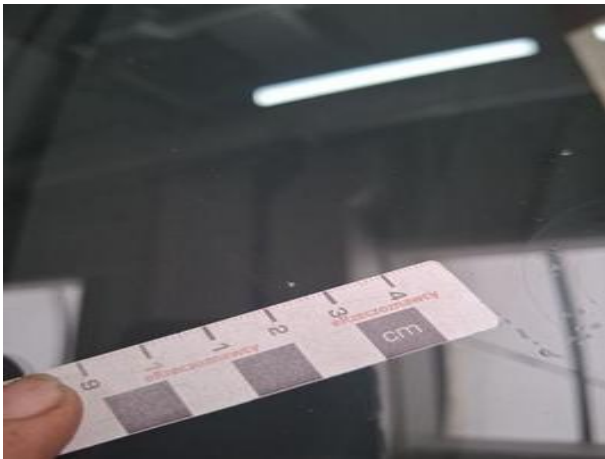

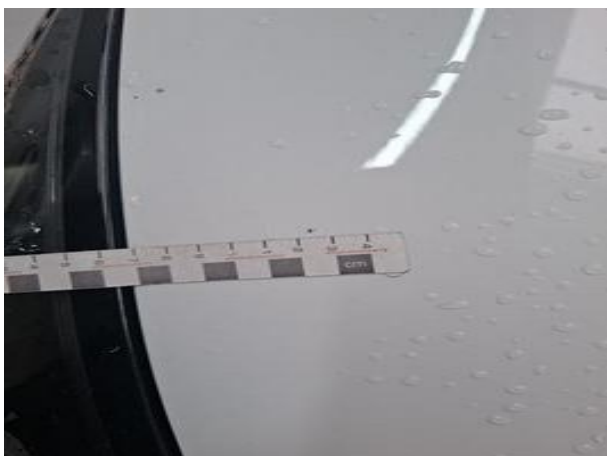

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603207

