

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202604125**

**Data badania – 07 maja 2026r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zlecniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: SK979XE

Marka pojazdu: SKODA  
Model: KODIAQ 1.5 TSI ACT 4X2 SPORTLI  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: SUV  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 102054  
Nr fabryczny (VIN): TMBJB7NSXP8516069  
Rok produkcji: 2022  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2280  
Masa własna (kg): 1586  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1498  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.01.2023

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAT01167171
2. Data następnego badania technicznego: 17.12.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia niebieska

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Szyba czołowa: Odpryski

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik TP: Zarysowania / Wgniecenie

Błotnik TL: Zarysowania

Drzwi PL: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 310  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 200  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 190  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 190  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 190  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 140  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 120  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 190  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 190  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 80  $\mu\text{m}$ , próg L - 80  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Dywanik kierowcy: Przetarcia

Fotel LP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** VIRTUALCOCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników

System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full, autoalarm

Reflektory przednie Full LEDMatrix

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica podgrzewana

- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Tapicerka Alcantara
- Tempomat
- Zamek centralny zdalnie sterowany

#### VIII. Ogumienie :

| Opona     | Producent | Rozmiar    | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| PL Zimowe | Michelin  | 235/50R19  | 45%                          |
| PP Zimowe | Michelin  | 235/50R19  | 45%                          |
| TL Zimowe | Michelin  | 235/50R19  | 45%                          |
| TP Zimowe | Michelin  | 235/50R19  | 45%                          |
| Dojazdowe | Linglong, | T145/85R18 | 0%                           |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 98 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzeczoznawca , data: 07 maja 2026

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604125



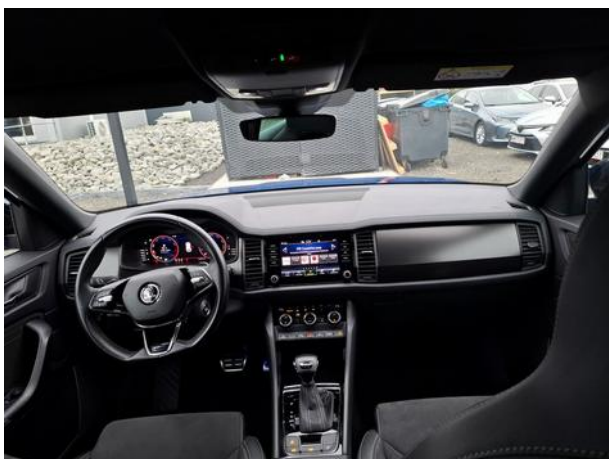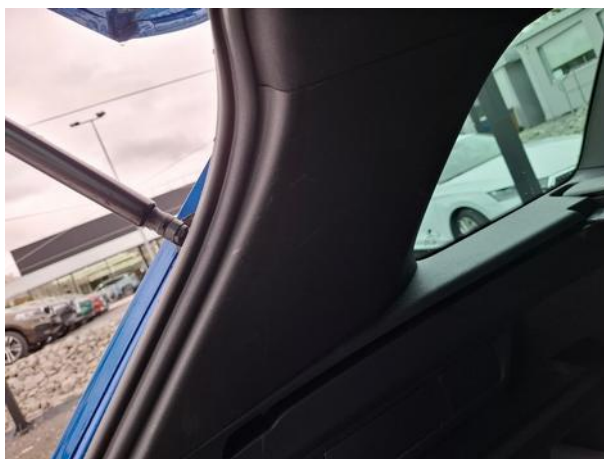

## A photograph showing the interior of a blue Audi A4 from the passenger side. The driver's side door is open, revealing the interior door panel with a silver handle and a storage pocket. The front passenger seat is visible, featuring a dark grey leather-like material with horizontal stitching. The dashboard and center console are also visible, showing a modern design with a digital display and various controls. The car is parked on a paved surface, and a building is visible in the background.

