

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202607337
Data badania – 30 lipca 2026r.
Rzecznik - Tobiasz Szewczyk

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9SY07

Marka pojazdu: MAZDA
Model: CX-5 2.5 HOMURA 2WD AUTOMAT
Kolor: NIEBIESKI

Oznaczenie: MAZDA CX-5 2.5 HOMURA 2WD AUTOMAT
Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 97385
Nr fabryczny (VIN): JMZKF6WMA90265274
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 2070
Masa własna (kg): 1566
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 2488
Moc [kW]: 143.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.07.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S. A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS2680390
2. Data następnego badania technicznego: 21.08.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego 2027-10-06
2. Instrukcja obsługi w formie elektronicznej, stwierdzono Skróconą instrukcję obsługi.
Książka serwisowa w formie elektronicznej w bazie producenta, stwierdzono Broszurę

informacyjną - gwarancja i serwisowanie.

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Wygluszenie pokrywy komory silnika - miejscowe rozdarcia. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z drobnymi zarysowaniami. Koło dojazdowe - obręcz stalowa. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony. Zestaw naprawczy przebitej opony - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – niebieska z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – miejscowa naprawa odprysku z pęknięciem, drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – miejscowe zagięcie, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, drobne ogniska korozji. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – miejscowe zagięcie, zarysowanie powłoki lakierowej, drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne miejscowe zagięcie, drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne miejscowe zagięcie, drobne zarysowania. Próg prawy - drobne zarysowania. Zderzak tylny – miejscowe odkształcenia poszycia, drobne odpryski i zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Próg lewy - drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania, drobne miejscowe zagięcie. Drzwi lewe tylne – miejscowe zagięcie poszycia, drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – miejscowe zagięcia poszycia, drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - miejscowe zagięcia, ubytki powłoki lakierowej. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Ramy dachu - drobne zarysowania, drobne miejscowe zagięcia. Dach – drobne zarysowania. Wnęki drzwi - drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Pokrywy komory silnika: do 93um,

Błotnika prawego: do 93um,

Drzwi prawych przednich: do 87um,

Drzwi prawych tylnych: do 85um,

Poszycia prawego tylnego: do 92um,

Ramy dachu prawej: do 85um,

Dachu: do 522um,

Ramy dachu lewej: do 329um,

Drzwi tyłu nadwozia: do 146um,

Poszycia lewego tylnego: do 134um,

Drzwi lewych tylnych: do 91um,

Drzwi lewych przednich: do 89um,

Błotnika lewego: do 89um.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te

przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Podsufitka - drobne zarysowania, miejscowe zabrudzenia. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.

Reflektory w technologii Led.

Wyświetlacz HUD.

System nagłośnienie Bose.

System kamer 360 stopni.

Łopatkę do zmiany biegów.

Asystent pasa ruchu.

Unikanie kolizji.

Tempomat adaptacyjny.

Tryby jazdy.

Driver Attention Alert.

System rozpoznawania znaków drogowych.

Poprzeczki dachowe - 2 sztuki.

Bagażnik rowerowy - 2 sztuki.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele wentylowane
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kamery boczne
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Ogrzewanie tylnych foteli

- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- System kontroli trakcji
- Tapicerka skórzana lub skóropodobna
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Toyo Proxes	225/55R19	55%
Prawy przód	Toyo Proxes	225/55R19	55%
Lewy tył	Toyo Proxes	225/55R19	45%
Prawy tył	Toyo Proxes	225/55R19	45%
Koło dojazdowe	LingLong	T155/90R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 126 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 05 sierpnia 2026

.....






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607337

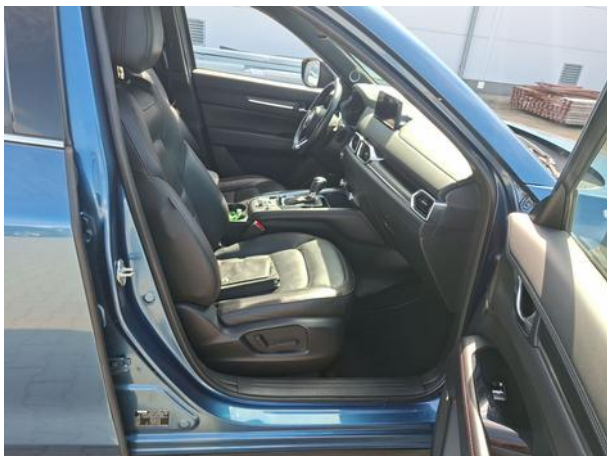




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607337




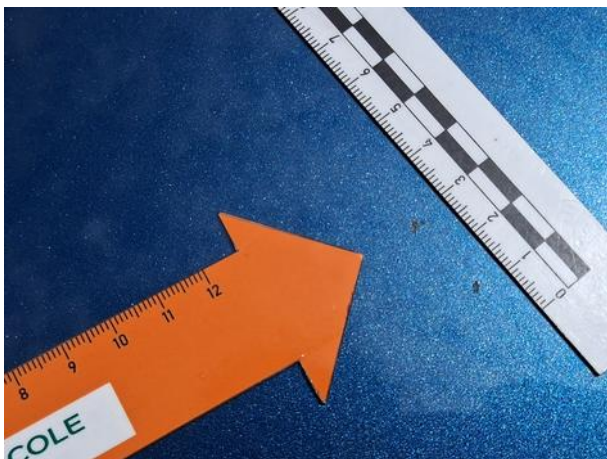






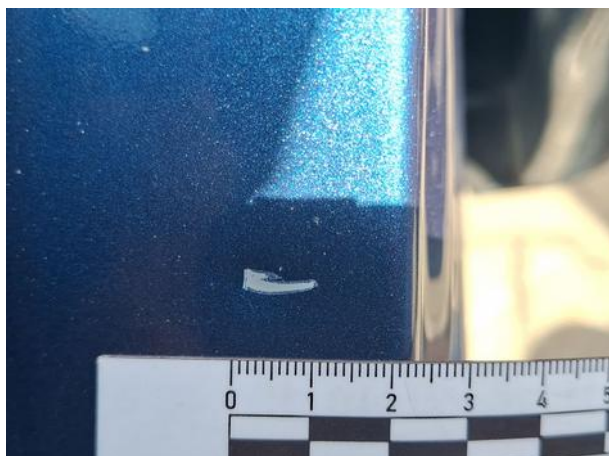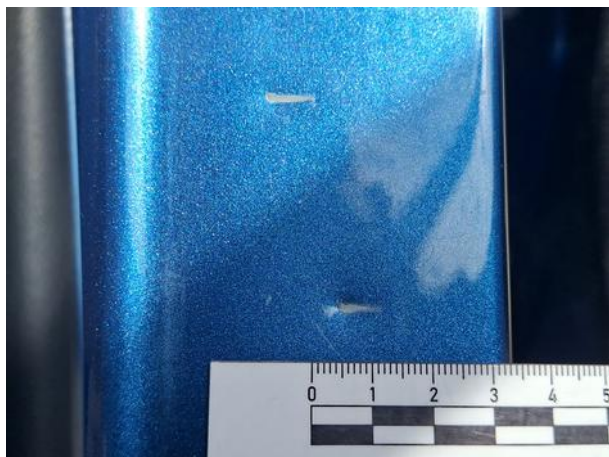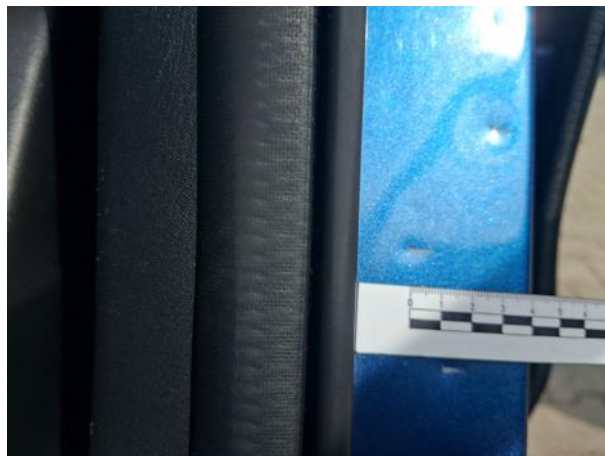

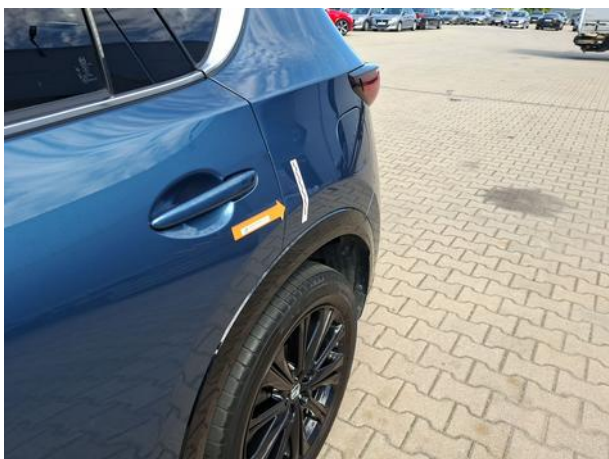

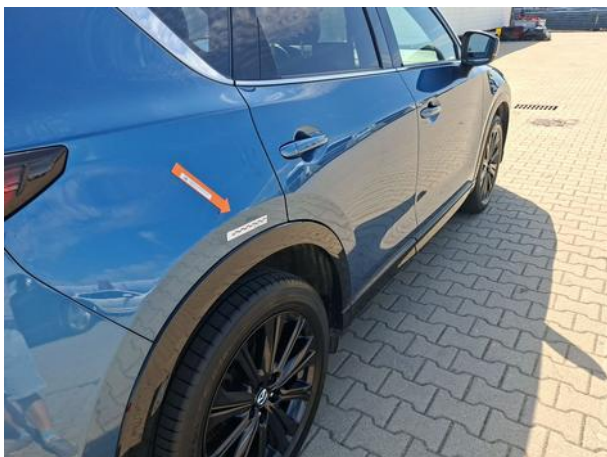









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607337

