

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202012174
Data badania – 18 grudnia 2020r.
Rzeczoznawca - Łukasz Bonik

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW941XU
Marka pojazdu: BMW
Model: 3 GRAN TURISMO
Kolor: CZARNY

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 237568
Nr fabryczny (VIN): WBA8T51070G818402
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1660
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.05.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN2303636
2. Data następnego badania technicznego: 27.05.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze do pojazdu, w tym jeden z pilotem centralnego zamka
)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. Książka serwisowa elektroniczna,
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin EURO 6, wtórnik tablicy rejestracyjnej

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki. Opony typu Runflat.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia: czarny.

Pokrywa silnika - odpryski, zarysowania

Szyba czołowa- odpryski, odprysk z pęknięciem warstwy szkła

Lampa PL - odpryski

Zderzak P - odpryski

Drzwi PP - odpryski

Drzwi TP - zarysowania

Błotnik PP - odpryski, zarysowania

Błotnik TP - wgniecenie z uszkodzeniem warstwy lakierowej

Rama dachu prawa - dwa wgniecenia

Zderzaka T - zarysowania

Rama dachu lewa - wgniecioną, odprysk z korozją

Drzwi PL - odpryski

Błotnik PL - odprysk

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych:

pokrywa silnika – do 160 μm

błotnik pp - do 240 μm

drzwi pp - do 185 μm

drzwi tp - do 190 μm

błotnik tp - do 170 μm

pokrywa bagażnika - do 150 μm

dach - do 160 μm

błotnik tl - do 180 μm

drzwi tl - do 190 μm

drzwi pl - do 190 μm

błotnik pl – do 180 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Panel środkowy - zarysowania

Boczek drzwi TL - zarysowania z naruszeniem struktury materiału

Boczek drzwi TP - zarysowania z naruszeniem struktury materiału

Nakładka tylna fotela pasażera - zarysowania

Brak zaślepki gniazda zapalniczki z tyłu

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radio

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki welurowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Monitor pokładowy
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL ZIMA	BRIDGESTONE	225/55R17	16%
PP ZIMA	BRIDGESTONE	225/55R17	16%
TL ZIMA	BRIDGESTONE	225/55R17	33%
TP ZIMA	BRIDGESTONE	225/55R17	33%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 63 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 23 grudnia 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012174








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012174



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012174

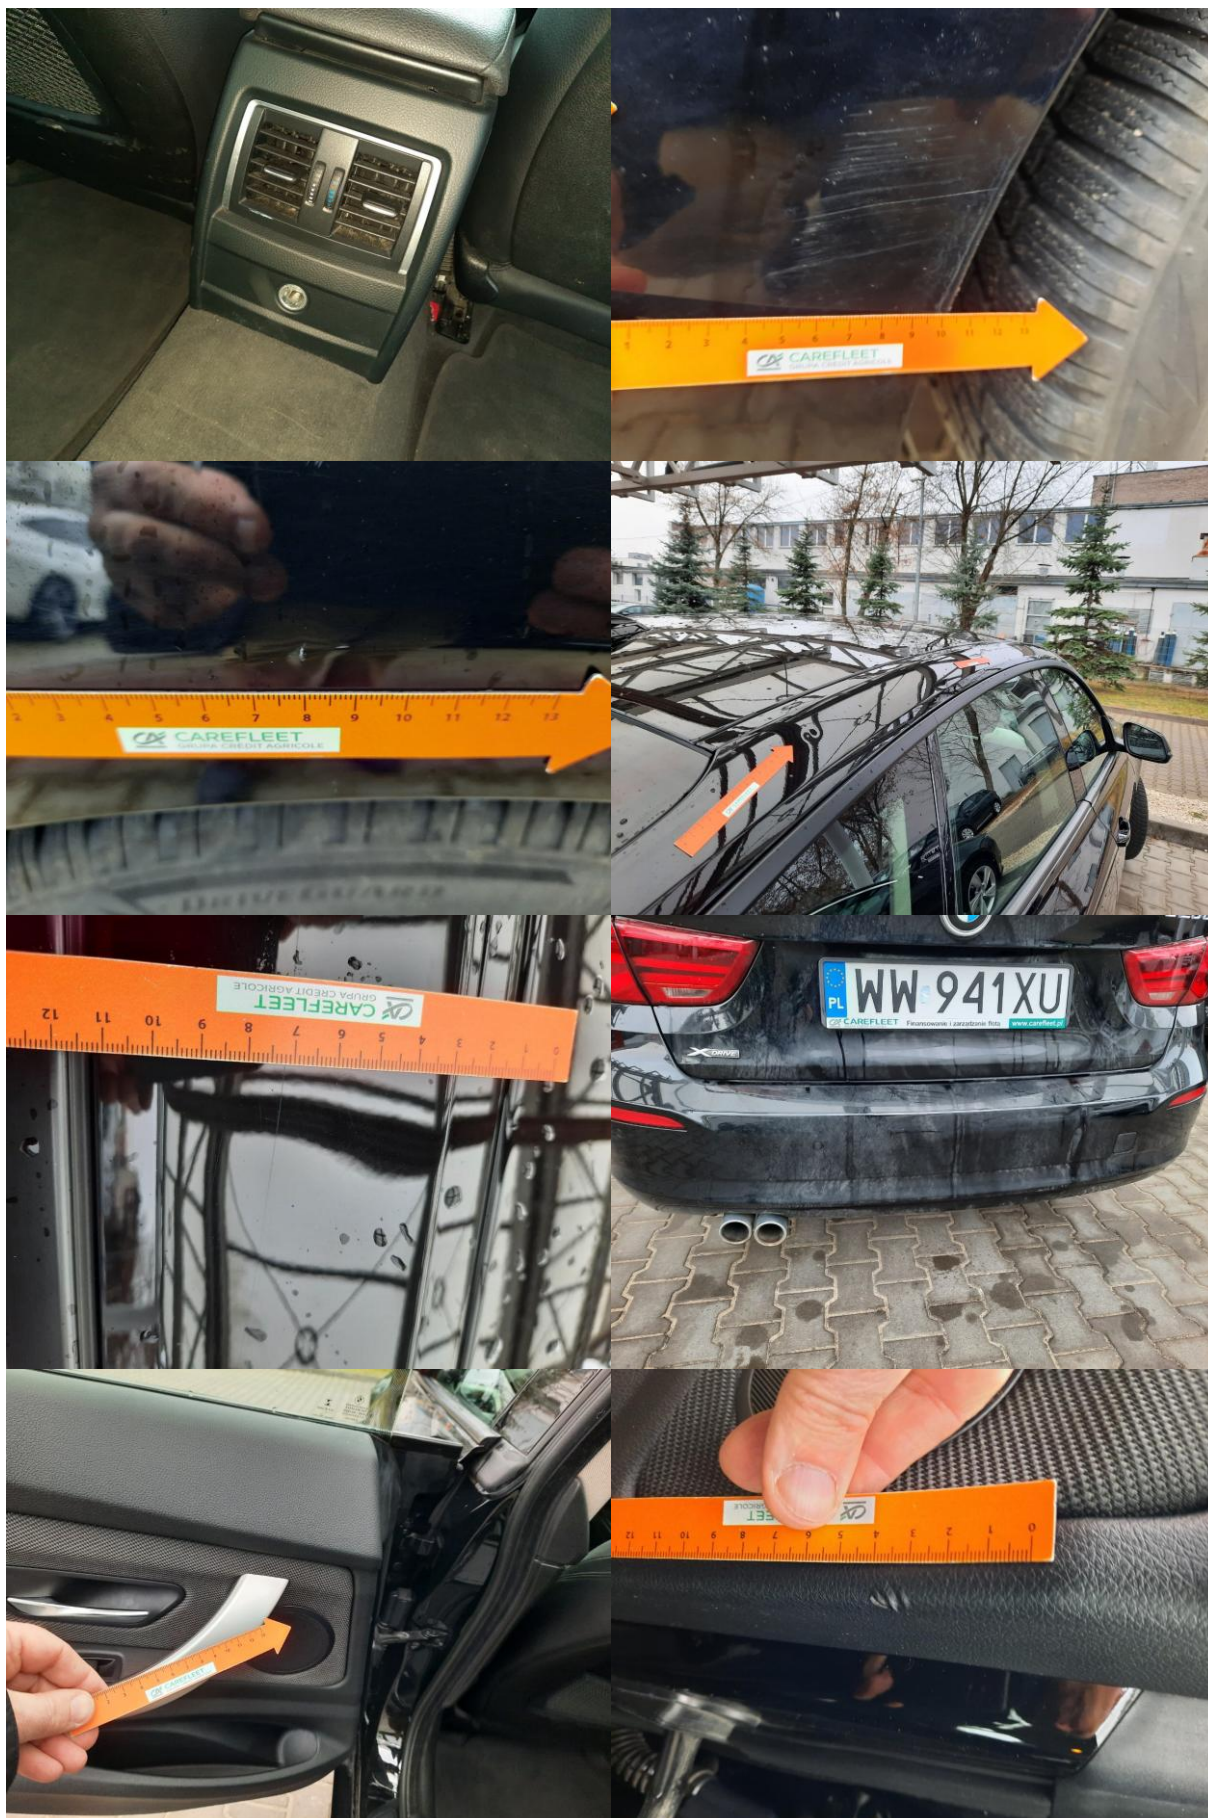

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202012174



