

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202608112

Data badania – 12 sierpnia 2026r.

Rzeczoznawca - Tobiasz Szewczyk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9YX95

Marka pojazdu: DACIA
Model: DUSTER 1.5 BLUE DCI EXPRESSION
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: DACIA DUSTER 1.5 BLUE DCI EXPRESSION 4WD KOMBI

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 55305

Nr fabryczny (VIN): VF1HJD40171691155

Rok produkcji: 2023

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1949

Masa własna (kg): 1461

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1461

Moc [kW]: 84.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.05.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S. A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAU2312689
2. Data następnego badania technicznego: 15.05.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego 2027-05-15
2. Instrukcja obsługi i Książka serwisowa - brak.
3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z drobnymi zarysowaniami. Obręcz przednia prawa i tylna lewa - miejscowe zarysowania z ubytkiem materiału. Opona lewy tył - miejscowe rozcięcia i obtarcia ściany bocznej. Koło zapasowe - obręcz stalowa. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym, miejscowe zarysowanie z pęknięciem i odkształceniem w części dolnej. Szyba czołowa – drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej; uszczelki boczne szyby - rozdarcia w części dolnej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne zarysowania, uszczelka rozdarta. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne odpryski i zarysowania, drobny ubytek powłoki lakierowej, miejscowe zagięcie. Poszycie tylne boku prawego – miejscowe zagięcie, pęknięcie powłoki lakierowej z ubytkiem, drobne odpryski i zarysowania. Próg prawy / nakładka - miejscowe zarysowania z ubytkiem materiału. Zderzak tylny – ubytki powłoki lakierowej, miejscowe zarysowanie z ubytkiem powłoki, drobne odpryski i zarysowania. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Próg lewy / nakładka - drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania powłoki lakierowej. Drzwi lewe tylne – miejscowe zagięcie poszycia, drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – miejscowe zagięcie z pęknięciem powłoki lakierowej, drobne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej; wnęka drzwi - drobne odpryski i zarysowania, uszczelka wnęki rozdarta z ubytkiem materiału. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania powłoki lakierowej, brak pręta anteny.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Pokrywy komory silnika: do 148um,

Błotnika prawego: do 141um,

Drzwi prawych przednich: do 137um,

Drzwi prawych tylnych: do 141um,

Poszycia prawego tylnego: do 127um,

Dachu: do 126um,

Drzwi tyłu nadwozia: do 226um,

Poszycia lewego tylnego: do 215um,

Drzwi lewych tylnych: do 137um,

Drzwi lewych przednich: do 128um,

Błotnika lewego: do 141um.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Fotel kierowcy - miejscowe przetarcia i odkształcenia, wyczuwalny stelaż. Podsufitka - miejscowe przetarcia, odkształcenia i zabrudzenia. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.

Reflektory w technologii led.

System wspomagania zjazdu ze wzniesienia.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Continental ContiVanContact	215/65R16C	55%
Prawy przód	Continental ContiVanContact	215/65R16C	55%
Lewy tył	Continental ContiVanContact	215/65R16C	55%
Prawy tył	Continental ContiVanContact	215/65R16C	55%
Koło zapasowe	Giti PremiumSuv	215/65R16	25%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 170 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 20 sierpnia 2026

.....

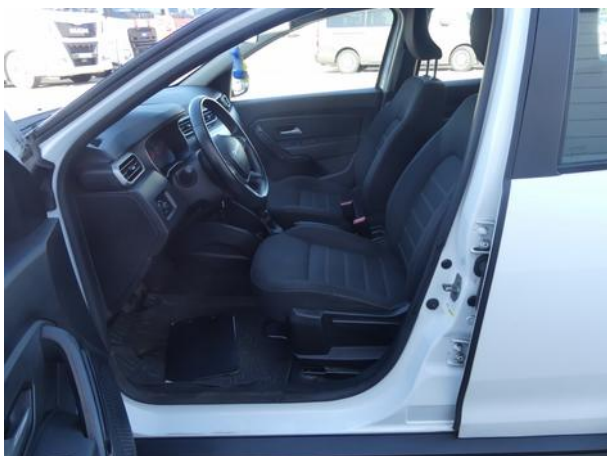

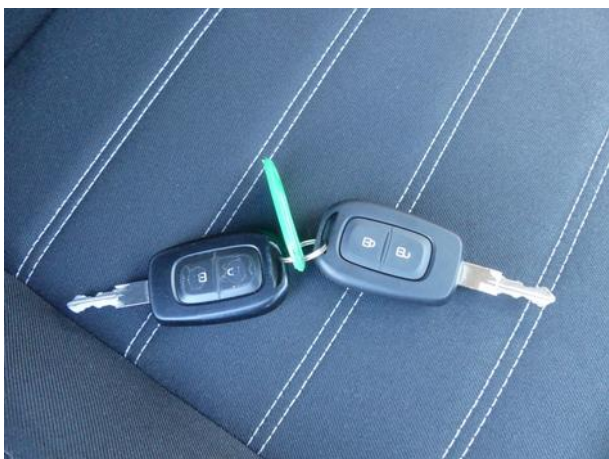

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202608112























