

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202607358

Data badania – 03 sierpnia 2026r.

Rzeczoznawca - Tobiasz Szewczyk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DX07843

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA VI 1.5 CDTI GS S&S
Kolor: Srebrny

Oznaczenie: OPEL ASTRA VI 1.5 CDTI GS S&S AUTOMAT KOMBI

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 70230

Nr fabryczny (VIN): VXXKFCYHZXR1023390

Rok produkcji: 2024

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1980

Masa własna (kg): 1408

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.06.2024

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S. A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAU3112192
2. Data następnego badania technicznego: 28.06.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego 2027-06-28
2. Instrukcja obsługi - brak, stwierdzono Skróconą instrukcję obsługi. Pełna instrukcja obsługi w formie elektronicznej. Książka serwisowa - pojazd wyposażony.

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z miejscowymi zarysowaniami z ubytkiem materiału. Koło dojazdowe - obręcz stalowa. Opony - miejscowe obtarcia i rozcięcia ścian bocznych. Podnośnik, klucz do kół - pojazd wyposażony. Zestaw naprawczy przebitej opony - pojazd wyposażony.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – srebrna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski z pęknięciem, drobne odpryski i zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – drobne odpryski i zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Lampy tylne - drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne miejscowe zagięcie, drobne zarysowania. Ramy dachu - barwy czarnej, drobne zarysowania. Dach – barwy czarnej, drobne miejscowe zagięcie, drobne zarysowania. Wnęki drzwi - drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Pokrywy komory silnika: do 89um,

Błotnika prawego: do 108um,

Drzwi prawych przednich: do 104um,

Drzwi prawych tylnych: do 98um,

Poszycia prawego tylnego: do 107um,

Ramy dachu prawej: do 152um,

Dachu: do 155um,

Ramy dachu lewej: do 155um,

Poszycia lewego tylnego: do 100um,

Drzwi lewych tylnych: do 110um,

Drzwi lewych przednich: do 106um,

Błotnika lewego: do 102um.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, konsola środkowa, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy

tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.

Virtual Cockpit.

Reflektory w technologii led.

Asystent pasa ruchu.

Tempomat aktywny.

Tryby jazdy.

System kamer 360 stopni.

Układ automatycznego hamowania.

Ostrzeżenie o utracie koncentracji.

System rozpoznawania znaków drogowych.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kamery boczne
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Roleta bagażnika
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
-------	-----------	---------	---------------------------------

Lewy przód	Michelin Primacy4	225/45R17	55%
Prawy przód	Michelin Primacy4	225/45R17	55%
Lewy tył	Michelin Primacy4	225/45R17	45%
Prawy tył	Michelin Primacy4	225/45R17	45%
Koło dojazdowe	Uniroyal	T125/85R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 90 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 08 sierpnia 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607358

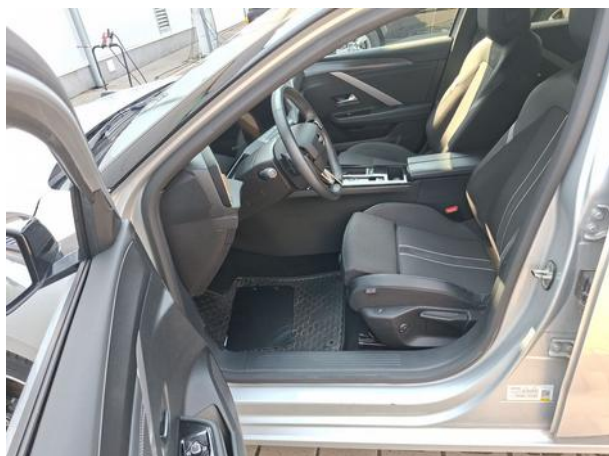

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202607358

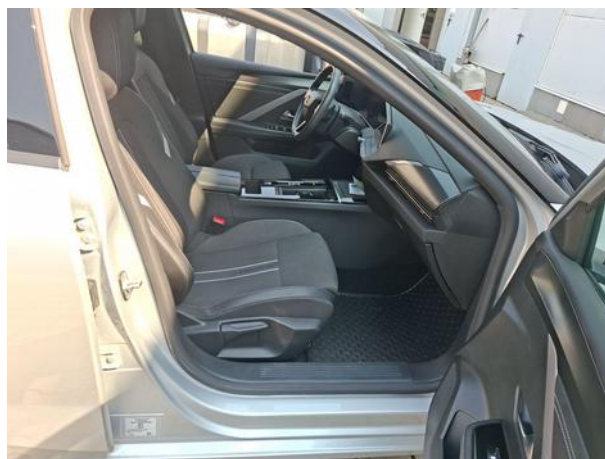

STELLANTIS AUTO SAS
02*2007/46*0628
VXKFCYHZXR1023390
1980 KG
3480 KG
1 - 1020 KG
2 - 1030 KG

2 - 10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL

0,51

00007645





