

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603187
Data badania – 25 marca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK119XC

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN

Model: CADDY

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 103072

Nr fabryczny (VIN): WV2ZZZSK0PX027458

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2220

Masa własna (kg): 1602

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.12.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 4460453
2. Data następnego badania technicznego: 13.12.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała.

Zderzak przód: Zarysowania

Atrapa przednia: Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski / Zarysowania

Drzwi LT: rama: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PP: rama: Odpryski

Błotnik PP: Odpryski

Próg L: Wgniecenie/ Zarysowania/ Korozja

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 123µm, błotnik PP - 137µm, drzwi PP - 138µm, drzwi TP - 130µm, poszycie TP - 127µm, pokrywa T - 139µm, poszycie TL - 120µm, drzwi TL - 119µm, drzwi PL - 144µm, błotnik PL - 129µm, dach - 134µm,

V. Wnętrze stwierdzono: Przestrzeń bagażowa: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 6 głośników

Asystent unikania kolizji i hamowania podczas skręcania, po wykryciu pojazdu jadącego z naprzeciwka

Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej

Centralny zamek sterowany pilotem, z możliwością uruchamiania od wewnątrz

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie

Elektryczna blokada drzwi przesuwnych

Elementy dekoracyjne na desce rozdzielczej, Bright Brushed Gray

Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy

ESP - system stabilizacji toru jazdy z ASR, ABS, MSR asystent hamowania i stabilizacją przyczepy

Felgi stalowe 16, czarne, z ogumieniem 205/60 o zmniejszonym oporze toczenia

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotele przednie, standardowe

Gniazdo 12V

Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej, tył

Immobilizer

Interfejs Bluetooth

Kamera multifunkcyjna
Kierownica multifunkcyjna
Kłapa tylna z oknem
Klimatyzacja półautomatyczna Climatic
Kluczyki składane (dwa)
Koło zapasowe - pełnowymiarowe stalowe
Konsola środkowa z uchwytami na 2 napoje
Konsola środkowa zamykana z dwoma uchwytami na napoje
Lakier uni
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane
Lusterko wsteczne wewnętrzne
Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po lewej stronie
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z przodu po prawej stronie
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po lewej stronie
Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej, ładunkowej, z tyłu po prawej stronie
Osłona przeciwsłoneczna z lustrem, prawa
Osłona przestrzeni ładunkowej
Oświetlenie LED w przestrzeni pasażerskiej
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Pasy bezpieczeństwa w 2 rzędzie siedzeń
Poduszki powietrzne boczne+centralna dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu
Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar
Przygotowanie do montażu relingów
Radio Composition Colour, kolorowy ekran dotykowy 8,25", 2xUSB, 6 głośników
Reflektory przednie podwójne, halogenowe
Regulacja zasięgu reflektorów
Schowek nad głowami kierowcy i pasażera, z dwoma uchwytami
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
System Lane Assist, asystent utrzymania toru jazdy
System okresowej kontroli wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby
System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
System wykrywania zmęczenia kierowcy (Driver Alert)
Szyba przednia termoizolacyjna
Szyba tylna ogrzewana
Szyby termoizolacyjne, zielone
Tapicerka materiałowa, podwójna krata
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tuner radiowy cyfrowy DAB+
Tylna kanapa trzyosobowa, dzielona 60:40, składana z możliwością demontażu
Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
Volkswagen Safe+ 12 miesięcy 90000 km
Volkswagen Safe+ 36 miesięcy, 2 lata bez limitu km, trzeci rok z maks. przebiegiem 90 000 km
Wskaźnik ciśnienia w oponach
Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości
Wycieraczka przednia, sterowanie z czujnikiem światła
Wycieraczka szyby tylnej
Wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy
Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
Wykończ. wewnątrz w drewnie kasztanowym
Wyłącznik poduszki powietrznej
Zderzaki nielakierowane, czarne

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Firestone	195/65r15	60%
PP - zima	Firestone	195/65r15	60%
TL - zima	Firestone	195/65r15	10%
TP - zima	Firestone	195/65r15	10%
Zapasowe - lato	B.D.	B.D.	B.D.

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 99 fotografii cyfrowych.




Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznik , data: 25 marca 2026

.....



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603187

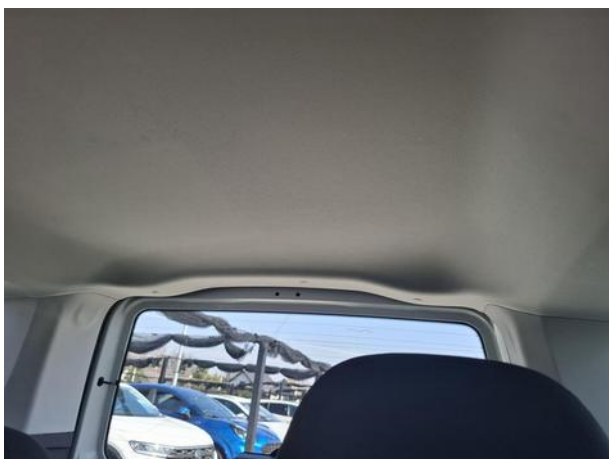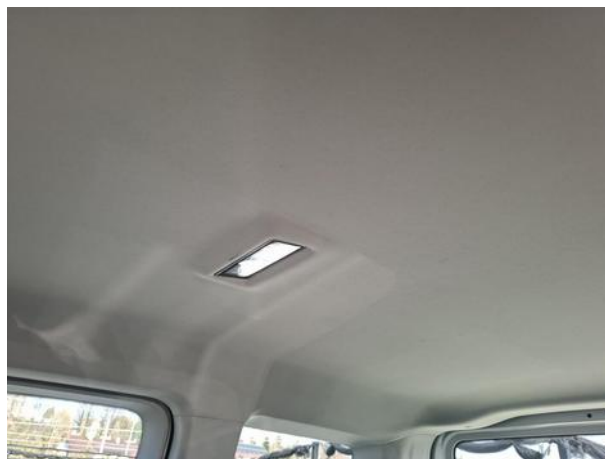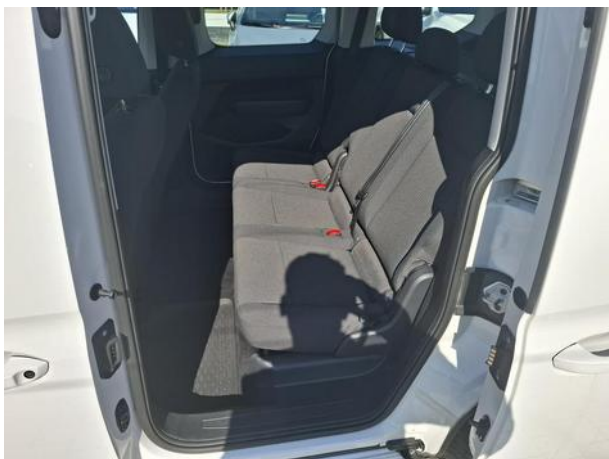

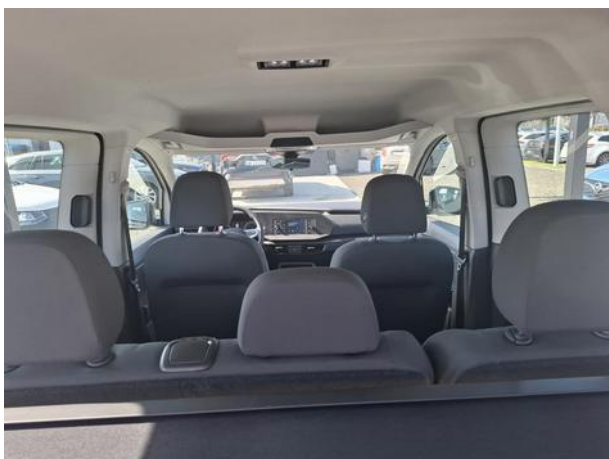













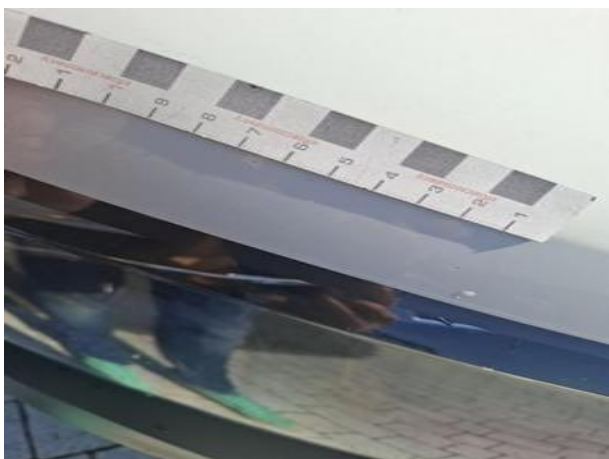

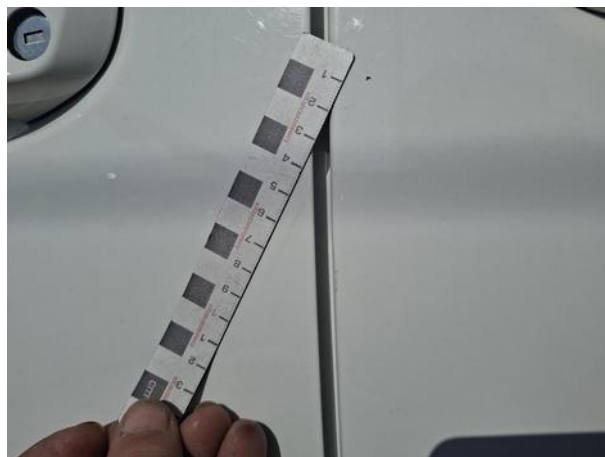



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603187

