

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202604029

Data badania – 07 kwietnia 2026r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW3LW75

Marka pojazdu: PEUGEOT

Model: PARTNER 1.5 BLUEHDI L1 PREMIUM

Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Furgon

Rodzaj pojazdu: Ciężarowy

Liczba drzwi: 4

Liczba miejsc: 3

Wskazania licznika [km]: 112348

Nr fabryczny (VIN): VR3EFYHYCLJ937001

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2005

Masa własna (kg): 1320

Ładowność (kg): 685

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 75.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.02.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR0646970
2. Data następnego badania technicznego: 14.01.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka, drugi bez pilota)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - stalowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Felga LP: Odpryski, Felga PP: Odpryski, Felga LT: Odpryski, Felga PT: Odpryski. Skrzynia biegów - manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała

Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: Odpryski / Zarysowania

Próg lewy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski / Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Rama dachu prawa: Zarysowania

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Odpryski / Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 90 μm , błotnik PP - 180 μm , drzwi PP - 110 μm , drzwi TP - 160 μm , poszycie TP - 150 μm , pokrywa T - 130 μm , poszycie TL - 110 μm , drzwi TL - 120 μm , drzwi PL - 100 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 110 μm , próg P - 80 μm , próg L - 70 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zabrudzenia

Przeciwoślapiacze: Zabrudzenia

Tunel środkowy: Zabrudzenia

Kierownica: Przetarcia

Podsufitka: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zarysowania / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania / Zabrudzenia

Fotel PP: Zabrudzenia

Wykładzina PP: Zabrudzenia

Słupki B prawy: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

AFU - system wspomagania nagłego hamowania

ASR

Automatyczny włącznik reflektorów

Czujnik spadku ciśnienia w oponach

Drzwi boczne prawe przesuwne

Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne

El. podnoszenie szyb, przód

ESC

ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist

Felgi stalowe 15"

Fotel kierowcy KOMFORT(regulacja odc.łędź.,wzdłużna,wysokości,pochylenia,zagłówka) + podłokietnik

Gniazdo 12V na desce rozdzielczej

Hamulec postojowy elektryczny

Kierownica regulowana na wysokość i głębokość

Klimatyzacja manualna

Koło zapasowe

Lakier niemetalizowany

Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane

Poduszka czołowa dla kierowcy

Półka nad głową kierowcy i pasażera

Przegroda stała, pełna

System audio RD6

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Światła przeciwmgielne

Tapicerka materiałowa

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy

Zamek centralny

Czujnik parkowania - tył

Ławka 2-osobowa Multi-Flex

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Firestone,	195/65R15	10%
PP Zimowe	Firestone,	195/65R15	10%
TL Zimowe	Firestone,	195/65R15	10%
TP Zimowe	Firestone,	195/65R15	10%
Zapasowe	b/d	195/65R15	b/d

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 139 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznik, data: 07 kwietnia 2026

.....



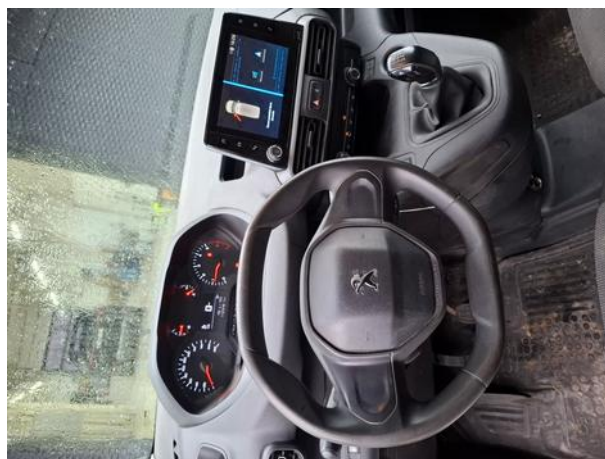



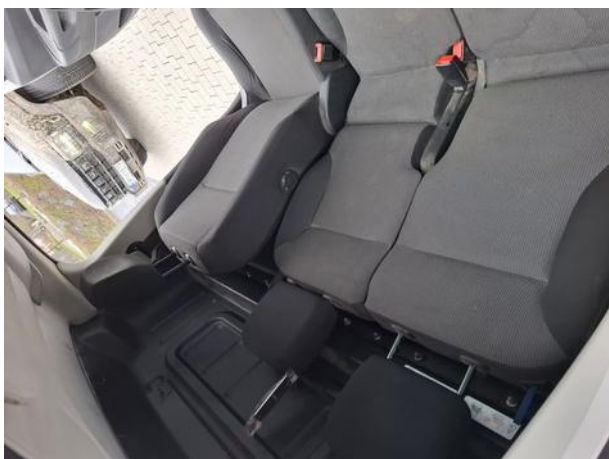

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202604029



