

**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**

Moto-Expert Marcin Stachurka  
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202608266**

**Data badania – 14 sierpnia 2026r.**

**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW4SY44

Marka pojazdu: MERCEDES - BENZ  
Model: V 300 D 4-MATIC EXCLUSIVE 9G-T  
Kolor: GRANATOWY

Oznaczenie: MERCEDES - BENZ V 300 D 4-MATIC EXCLUSIVE 9G-TRONIC

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 6

Wskazania licznika [km]: 149619

Nr fabryczny (VIN): W1V44781314137634

Rok produkcji: 2022

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 3200

Masa własna (kg): 2547

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1950

Moc [kW]: 174.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 14.07.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S. A.  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS2572619z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 01.07.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego: 2027-07-01  
2. Instrukcja obsługi - pojazd wyposażony. Książka serwisowa - w formie elektronicznej w bazie producenta

3. Przebiegu pojazdu nie weryfikowano, przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
4. W adnotacjach dowodu rejestracyjnego pojazdu widnieją wpisy: hak i bagażnik. Pojazd wyposażony w trzecią tablicę rejestracyjną.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach serwisowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki z drobnymi zarysowaniami. Obręcz przednia prawa - miejscowe zarysowania z ubytkiem materiału. Zestaw naprawczy przebitej opony - pojazd niewyposażony.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – granatowa z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – miejscowe odpryski i drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – miejscowy ubytek powłoki lakierowej z ogniskiem korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Reflektory przednie - drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Błotnik prawy – drobne odpryski i zarysowania. Lustro boczne prawe - drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi prawe tylne – miejscowe zagięcie, drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania powłoki lakierowej. Próg prawy - drobne odpryski i zarysowania. Zderzak tylny – drobne odpryski i zarysowania powłoki lakierowej na poszyciu zewnętrznym, brak zaślepki. Lamy tylne - drobne zarysowania na powierzchni zewnętrznej. Drzwi tyłu nadwozia – drobne odpryski i zarysowania. Próg lewy - drobne odpryski i zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania powłoki lakierowej. Drzwi lewe tylne – drobne odpryski i zarysowania. Drzwi lewe przednie – miejscowe odpryski na krawędzi tylnej, drobne odpryski i zarysowania; wnęka drzwi - liczne drobne zarysowania powłoki lakierowej. Lustro boczne lewe - drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Wnęki drzwi - drobne zarysowania. Listwy dolne szyb - przebarwienia powierzchni zewnętrznej, drobne zarysowania.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Pokrywy komory silnika: do 116um,

Błotnika prawego: do 215um,

Drzwi prawych przednich: do 181um,

Drzwi prawych tylnych: do 144um,

Poszycia prawego tylnego: do 1344um,

Ramy dachu prawej: do 145um,

Dachu: do 116um,

Ramy dachu lewej: do 111um,

Drzwi tyłu nadwozia: do 131um,

Poszycia lewego tylnego: do 116um,

Drzwi lewych tylnych: do 119um,

Drzwi lewych przednich: do 117um,

Błotnika lewego: do 101um.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te

przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, poszycia tapicerskie drzwi i wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Deska rozdzielcza - niefabryczny uchwyt w części środkowej, Poszycia tapicerskie foteli, wykładziny podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Fotele przednie - . Fotele drugiego rzędu - drobne przetarcia i odkształcenia; fotel lewy - liczne drobne odkształcenia powierzchni oparcia; fotel prawy - uszkodzenie mechaniczne poszycia tapicerskiego bocznego oparcia i podłokietnika prawego, uszkodzony podłokietnik prawy. Fotele trzeciego rzędu - drobne przetarcia i odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne poszycia tapicerskiego podłokietników zewnętrznych foteli. Konsola centralna - miejscowe zarysowania z ubytkiem tworzywa, popękane powierzchnie stolików. Wykładzina podłogi - drobne przetarcia, brak dywaników w części tylnej. Wnętrze przestrzeni bagażowej - miejscowe zarysowania i przetarcia powierzchni poszyć. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radioodtwarzacz fabryczny.

Reflektory w technologii Led.

Elektrycznie podnoszone szyby przednie.

Łopatki do zmiany biegów.

Nagłośnienie Burmester.

Tylna szyba otwierana.

Cyfrowe lusterko wsteczne.

Asystent pasa ruchu.

Asystent hamowania.

Tempomat Aktywny.

Attention Assist.

Tryby jazdy.

System kamer 360°

Drzwi boczne sterowane elektrycznie.

Elektrycznie regulowany fotel kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień.

Fotele z funkcją podgrzewania i wentylacji.

System nawiewów 2 i 3 rzędu siedzeń.

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- BLIS - system monitorowania martwego pola lusterek zewnętrznych
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele wentylowane
- Hak
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kamery boczne
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna

- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Ogrzewanie tylnych foteli
- Podsufitka alkantara
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Relingi dachowe
- System kontroli trakcji
- Szyberdach szklany otwierany elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Układ wspomagania zjazdu ze wzniesienia
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie wnętrza w listwach drewnianych
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### **VIII. Ogumienie :**

| <b>Opona</b> | <b>Producent</b>               | <b>Rozmiar</b> | <b>Stopień zużycia<br/>(szacunkowo)</b> |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Lewy przód   | Continental<br>PremiumContact6 | 235/55R17      | 55%                                     |
| Prawy przód  | Continental<br>PremiumContact6 | 235/55R17      | 55%                                     |
| Lewy tył     | Continental<br>PremiumContact6 | 235/55R17      | 45%                                     |
| Prawy tył    | Continental<br>PremiumContact6 | 235/55R17      | 45%                                     |



Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 162 fotografii cyfrowych.


**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 24 sierpnia 2026

.....

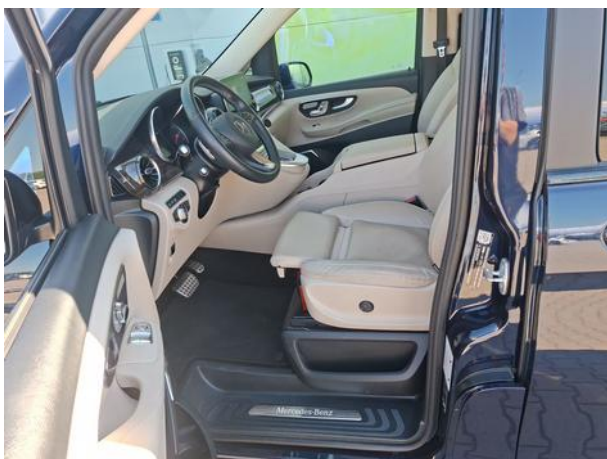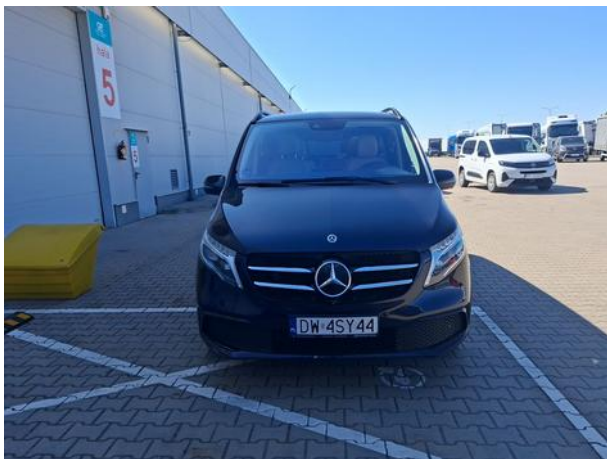



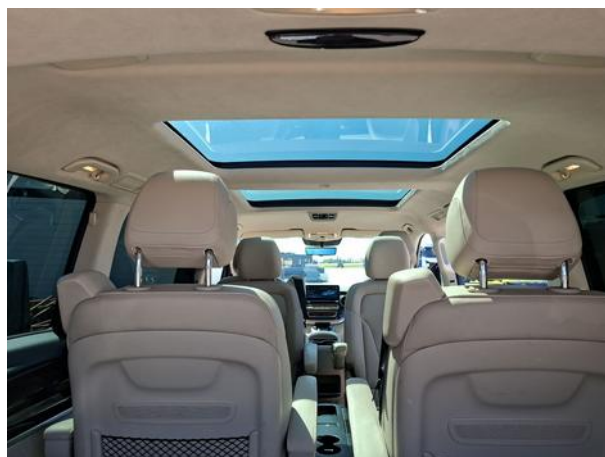



# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202608266

