

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606238
Data badania – 24 czerwca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KK53416

Marka pojazdu: BMW
Model: SERIA 3
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 172782
Nr fabryczny (VIN): WBA71DZ070FM94289
Rok produkcji: 2022
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2135
Masa własna (kg): 1570
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1998
Moc [kW]: 115.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 15.06.2022

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAS 2176445
2. Data następnego badania technicznego: 11.06.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania / Odpryski

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μ m, błotnik PP - 100 μ m, drzwi PP - 110 μ m, drzwi TP - 110 μ m, poszycie TP - 130 μ m, pokrywa T - 100 μ m, poszycie TL - 120 μ m, drzwi TL - 110 μ m, drzwi PL - 110 μ m, błotnik PL - 90 μ m, dach - 130 μ m, próg L - 80 μ m, próg P - 80 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Tunel środkowy: Zarysowania

Fotel LP: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Kanapa / fotel PT: Zabrudzenia

Fotel PP: Uszkodzenia mechaniczne / Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Asystent uwagi

Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika

Czujnik deszczu

Dywaniki welurowe

Elektroniczna blokada dyferencjału

Felgi aluminiowe 17", V Spoke 775, z ogumieniem

Funkcja Auto Start Stop

Funkcja Follow-Me-Home

Gniazdo 12V

Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold

Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)

Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna

Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane

Klimatyzacja automatyczna,
 Kolumna kierownicy regulowana
 Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe
 Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
 Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem chromowanym na wysoki połysk
 Obramowania szyb - czarne
 Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
 Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy
 Oświetlenie powitalne
 Podłokietnik przedni
 Podłokietnik tylny
 Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
 Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
 Polska wersja językowa
 Progi drzwiowe z emblematem BMW
 Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport
 Przycisk Start/Stop
 Reflektory przednie i tylne diodowe (LED)
 Relingi dachowe, czarne
 Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
 Speed Limit Info
 System alarmowy sterowany pilotem
 System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
 Szyby atermiczne
 Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
 Tapicerka materiałowa Hevelius
 TeleServices
 Tempomat z funkcją hamowania
 Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
 Uchwyt na napoje
 Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
 Usługi Concierge
 Usługi ConnectedDrive
 Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App
 Ustawienia Personal Profile
 Zestaw 6 głośników stereo
 Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku
 Zestaw naprawczy do opon
 BMW Live Cockpit (Nawigacja)
 Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
 Fotele przednie ogrzewane
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Hankook, Ventus s1 evo 3	225/50/17	25%

PP - lato	Hankook, Ventus s1 evo 3	225/50/17	25%
TL - lato	Hankook, Ventus s1 evo 3	225/50/17	25%
TP - lato	Hankook, Ventus s1 evo 3	225/50/17	25%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 80 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 24 czerwca 2026






.....



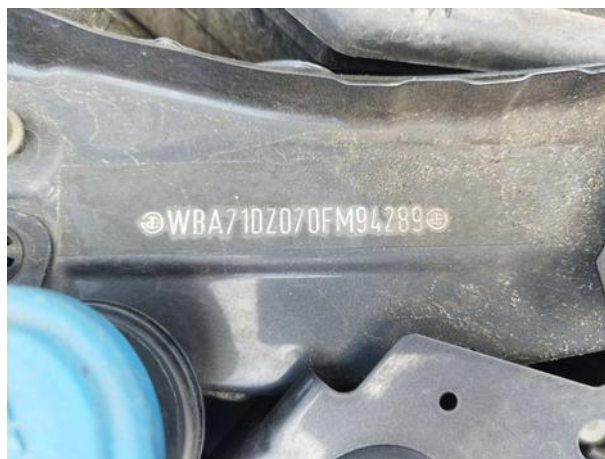

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606238

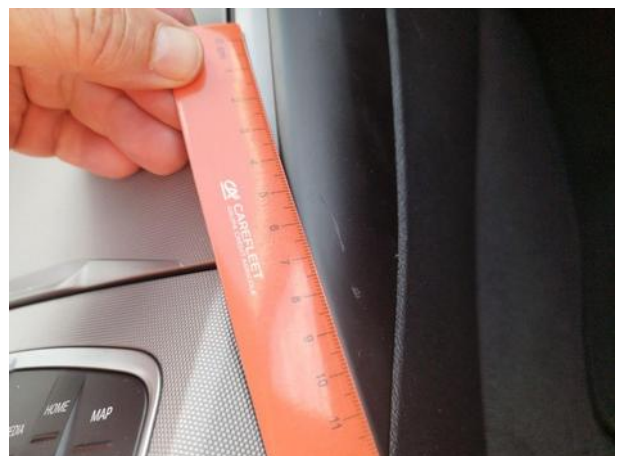

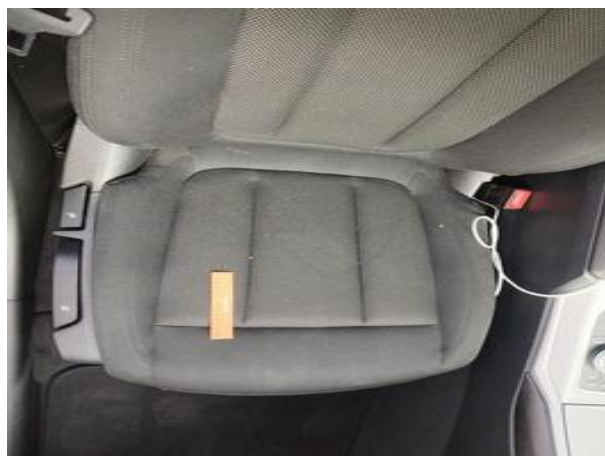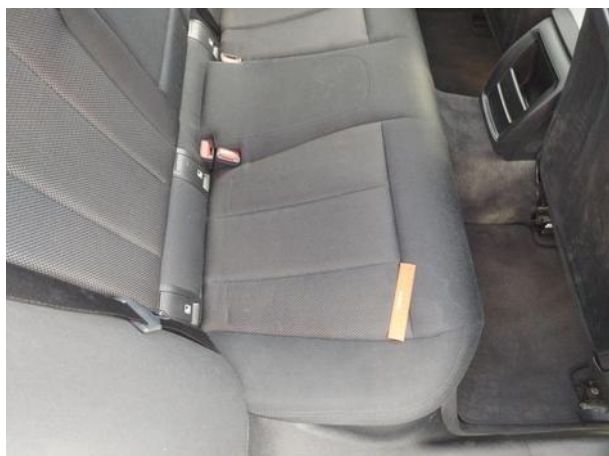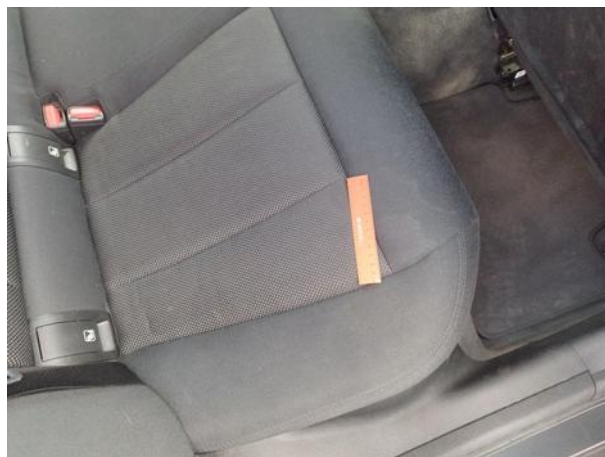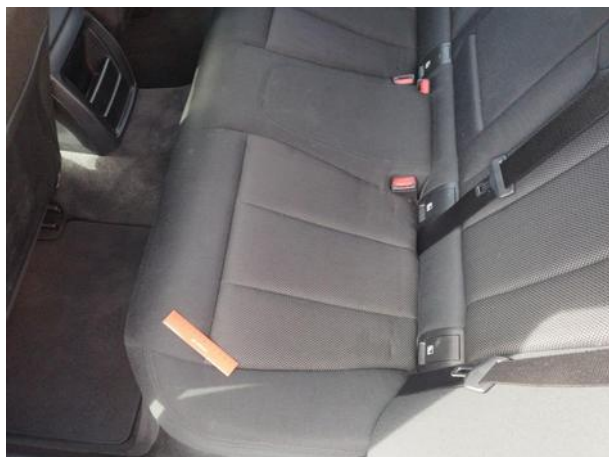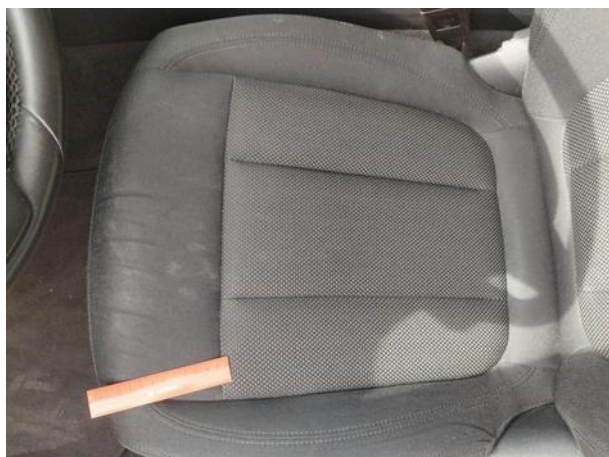



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606238



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606238







