

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202603060
Data badania – 23 marca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW944SM

Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 136748
Nr fabryczny (VIN): W0VBD8EV4M8008325
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1945
Masa własna (kg): 1343
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1496
Moc [kW]: 90.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.02.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 0843526
2. Data następnego badania technicznego: 23.02.2027r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 6: 29500km, 59422km, 65460km, 83400km, 110180km, 135788km z dnia 13.02.2026

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski, Dolna listwa nie trzyma się na miejscu. Widoczna przerwa pod prawą lampą

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Felga LP: Zarysowania

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Próg lewy: Zarysowania / Odpryski

Dach: Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania / Odpryski

Felga LT: Zarysowania

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: poszycie: Zarysowania

Zderzak tył: Zarysowania / Odpryski / Zdeformowanie / Wgniecenie / Rozerwanie / Pęknięcie / Rozbicie

Błotnik / ściana boczna PT: Zarysowania

Felga PT: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Próg prawy: Zdeformowanie / Wgniecenie/ Korozja

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Lusterko wsteczne prawe: Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania / Zdeformowanie / Wgniecenie

Felga PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 128 μ m, błotnik PP - 128 μ m, drzwi PP - 123 μ m, drzwi TP - 128 μ m, poszycie TP - 122 μ m, pokrywa T - 129 μ m, poszycie TL - 126 μ m, drzwi TL - 114 μ m, drzwi PL - 128 μ m, błotnik PL - 108 μ m, dach - 127 μ m,

V. Wnętrze stwierdzono: Kokpit: Zarysowania

Kierownica: Przetarcia

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia

Wykładzina LP: Przetarcia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania / Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Roleta / półka bagażnika: Zarysowania / Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zabrudzenia, Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania / Zabrudzenia

Listwa progu PT: Zarysowania / Przetarcia / Zdeformowanie / Wgniecenie

Tapicerka drzwi PP: Zabrudzenia

Podsufitka prawa: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu

Czujnik deszczu

Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza

Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kierownica skórzana

Komputer pokładowy

Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem

Lampki do czytania z tyłu

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia

Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych

Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli

Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył

Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach

Reflektory przednie LED

Relingi dachowe, czarne

Spojler tylny

Sterowanie radiem z kierownicy

System monitorujący ciśnienie w oponach

System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie

System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA

System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył

Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu

Światła do jazdy dziennej LED

Tapicerka materiałowa Talino, czarna

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tuner radia cyfrowego DAB

Tylne oparcie składane, dzielone 60:40

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS

Układ wspomagania ruszania pod górę HSA

Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył

Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności

Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16"

Lakier metaliczny/brylantowy

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Firestone, WinterHawk 4	205/55R16	60%
PP- zima	Firestone, WinterHawk 4	205/55R16	60%
TL - zima	Firestone, WinterHawk 4	205/55R16	50%
TP - zima	Firestone, WinterHawk 4	205/55R16	50%
Dojazdowe	Continental	T115/70R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.









Do oceny dołączono 193 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 23 marca 2026

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603060

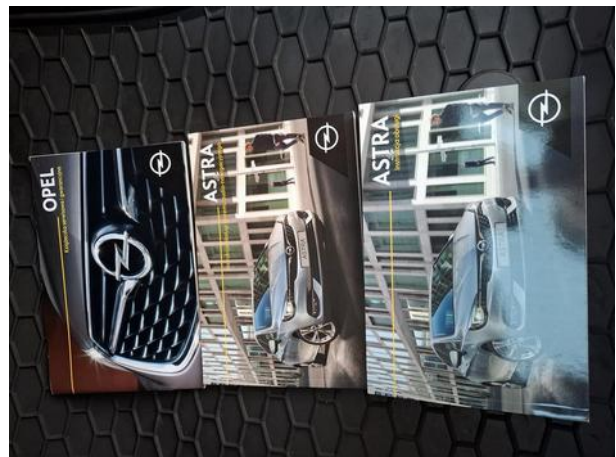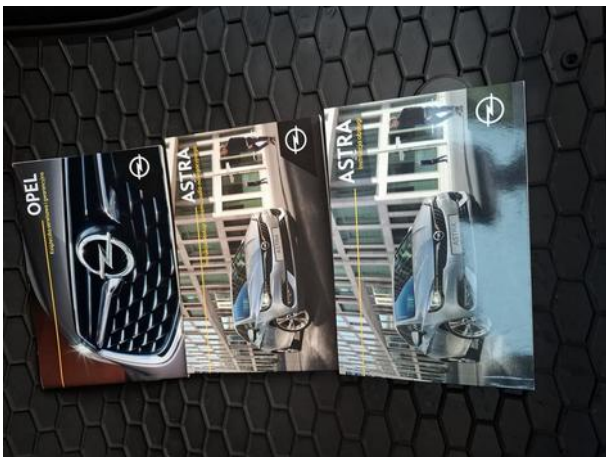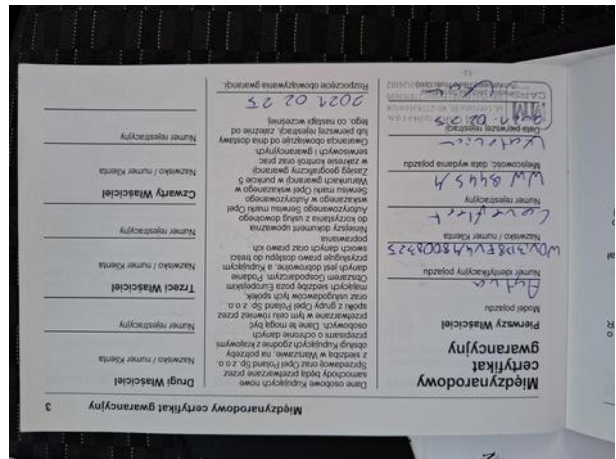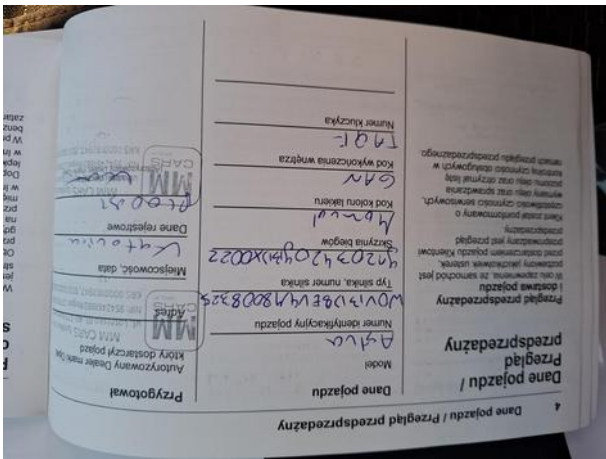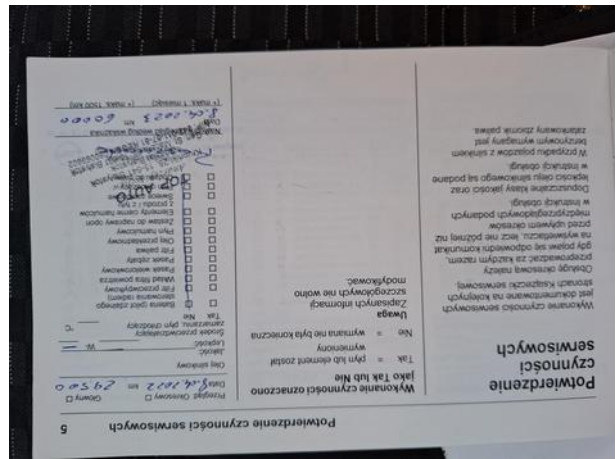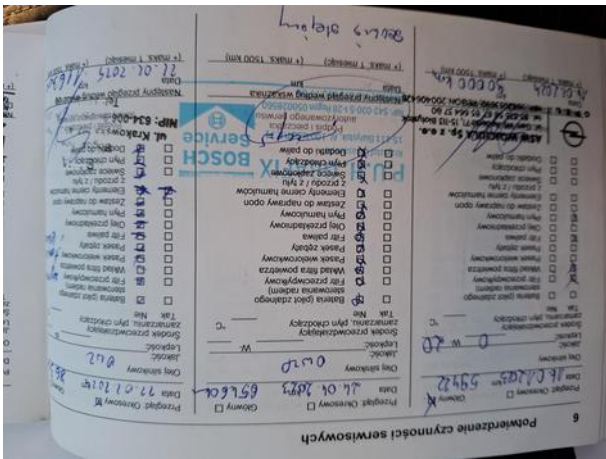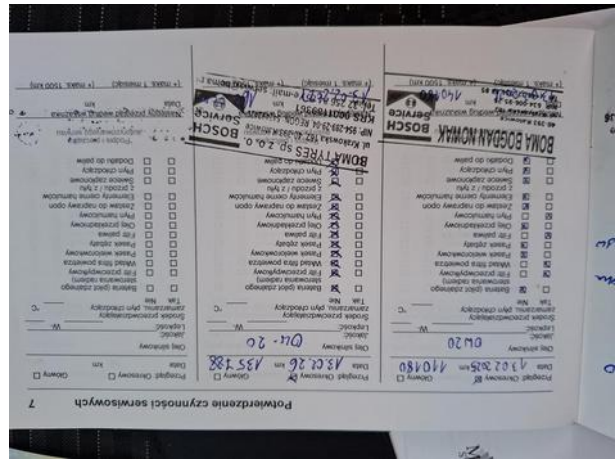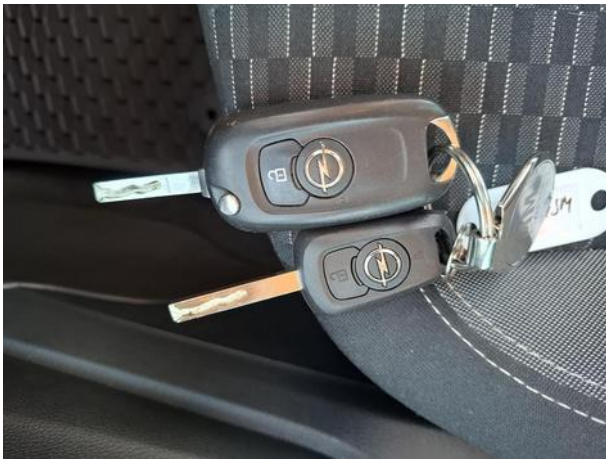

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603060














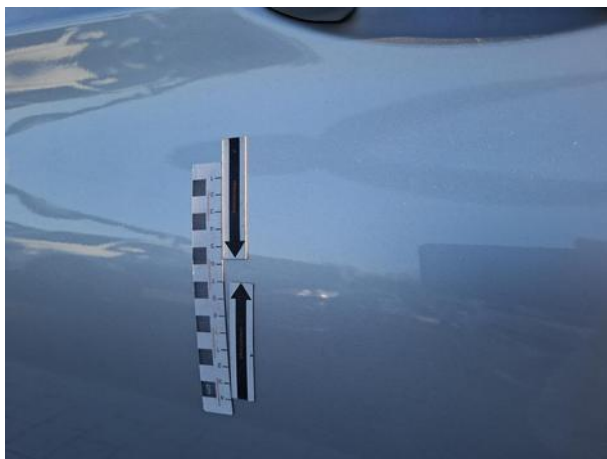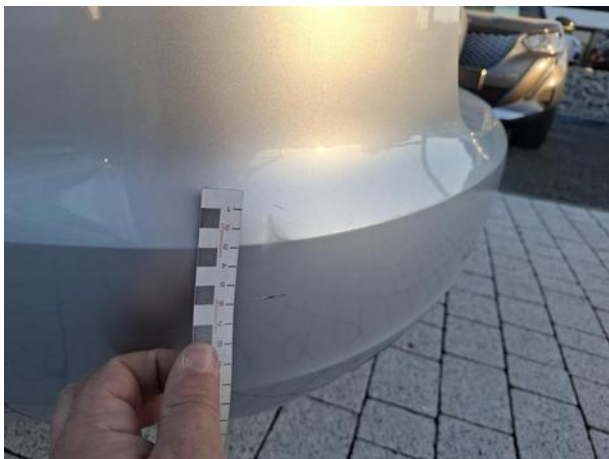

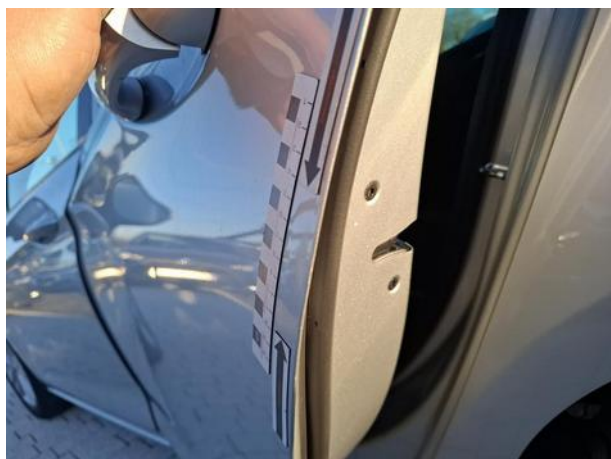

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603060



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603060



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202603060

