

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202606121
Data badania – 11 czerwca 2026r.
Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR2WR69

Marka pojazdu: BMW
Model: SERIA 3
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 143653
Nr fabryczny (VIN): WBA6L31020FL90062
Rok produkcji: 2021
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2215
Masa własna (kg): 1630
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.09.2021

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAR 3959176z wpisem HAK
2. Data następnego badania technicznego: 20.09.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia szara.

Zderzak przód: Zarysowania / Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Zarysowania

Felga LP: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zarysowania / Odpryski

Drzwi LT: poszycie: Zarysowania

Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania

Felga LT: Zarysowania / Odpryski

Błotnik / ściana boczna PT:

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Drzwi PP: poszycie: Zarysowania

Reling dachu prawy: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 280µm, błotnik PP - 179µm, drzwi PP - 135µm, drzwi TP - 144µm, poszycie TP - 136µm, pokrywa T - 107µm, poszycie TL - 123µm, drzwi TL - 135µm, drzwi PL - 128µm, błotnik PL - 99µm, dach - 118µm, próg L - 81µm, próg P - 77µm

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania

Słupek B lewy: Zabrudzenia

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotel LT: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Asystent uwagi

Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika

Czujnik deszczu

Dywaniki welurowe

Elektroniczna blokada dyferencjału

Felgi aluminiowe 17", V Spoke 775, z ogumieniem

Funkcja Auto Start Stop

Funkcja Follow-Me-Home

Gniazdo 12V

Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
Kierownica sportowa, skórzana wielofunkcyjna
Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, podświetlane
Klimatyzacja automatyczna, 1-strefowa
Kolumna kierownicy regulowana
Końcówki układu wydechowego podwójne, okrągłe
Listwy ozdobne - srebrny kwarc, matowe
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
Nerki BMW, czarny grill z obramowaniem chromowanym na wysoki połysk
Obramowania szyb - czarne
Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy
Oświetlenie powitalne
Podłokietnik przedni
Podłokietnik tylny
Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
Polska wersja językowa
Progi drzwiowe z emblematem BMW
Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Comfort i Sport
Przycisk Start/Stop
Reflektory przednie i tylne diodowe (LED)
Relingi dachowe, czarne
Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
Speed Limit Info
System alarmowy sterowany pilotem
System ostrzegający przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
Szyby atermiczne
Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
Tapicerka materiałowa Hevelius
TeleServices
Tempomat z funkcją hamowania
Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
Uchwyt na napoje
Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
Usługi Concierge
Usługi ConnectedDrive
Usługi zdalne - możliwość korzystania z BMW Connected App
Ustawienia Personal Profile
Zestaw 6 głośników stereo
Zestaw głośnomówiący ze złączem Bluetooth, USB w centralnej konsoli i podłokietniku
Zestaw naprawczy do opon
Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
Asystent świateł drogowych
BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 10,25 cali)
Hak holowniczy, elektryczny
Lakier metalik
Ogrzewanie kierownicy
Szyby przyciemniane tylne i boczne
Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - zima	Bridgestone , LM001	225/55/17	50%
PP - zima	Bridgestone , LM001	225/55/17	50%
TL - zima	Bridgestone , LM001	225/55/17	50%
TP - zima	Bridgestone , LM001	225/55/17	50%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 90 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 11 czerwca 2026



.....











Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606121



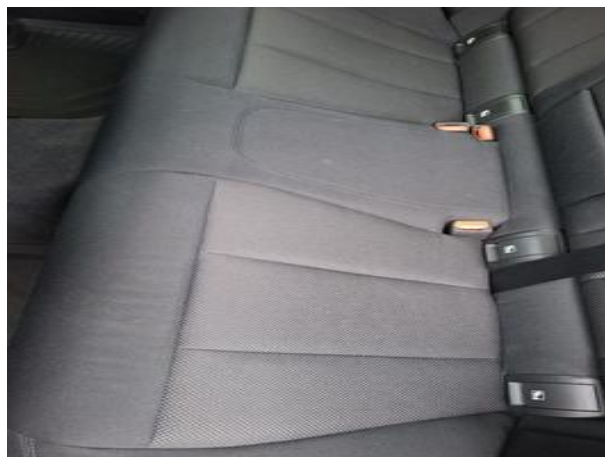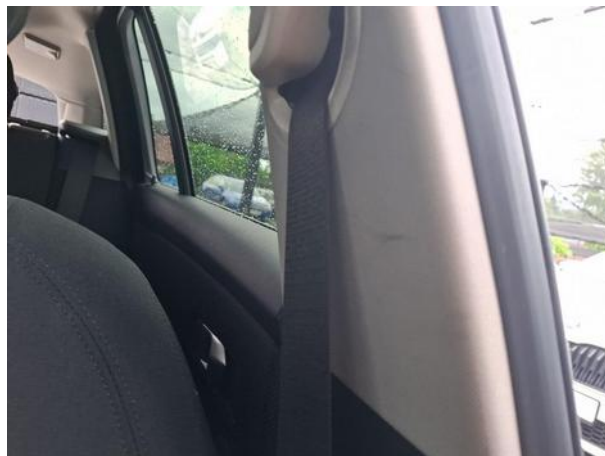

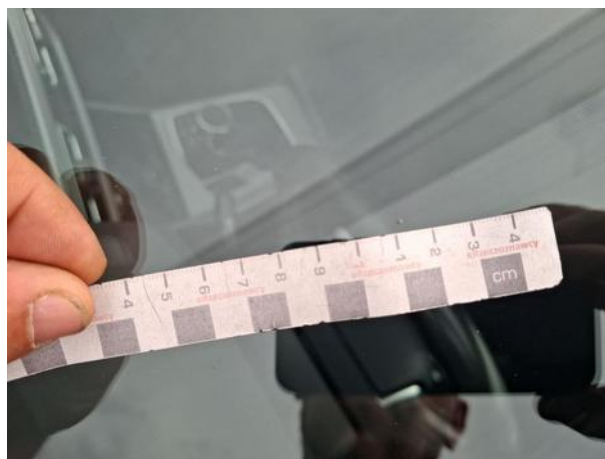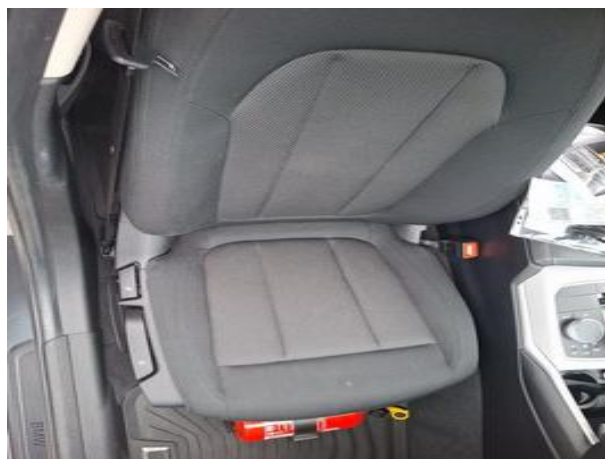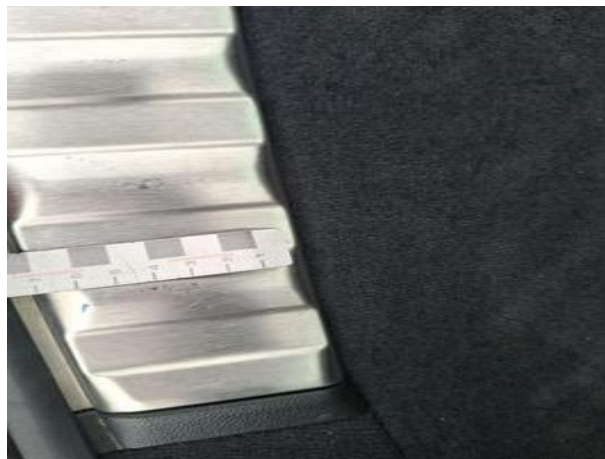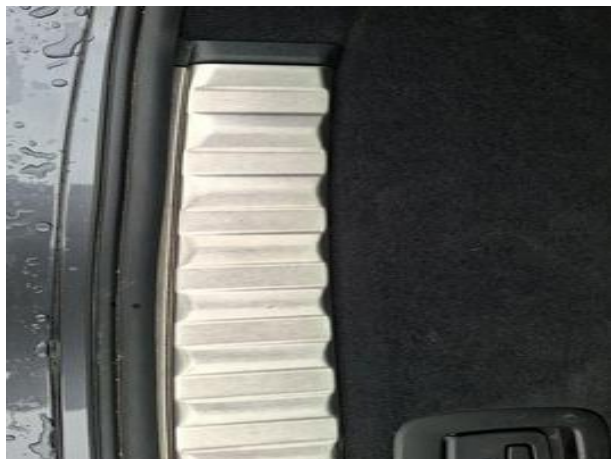

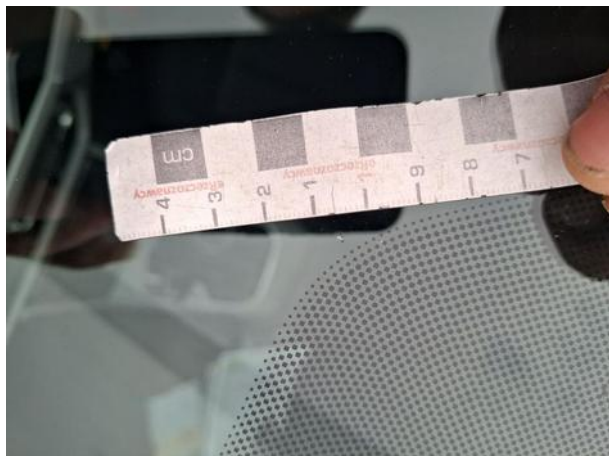

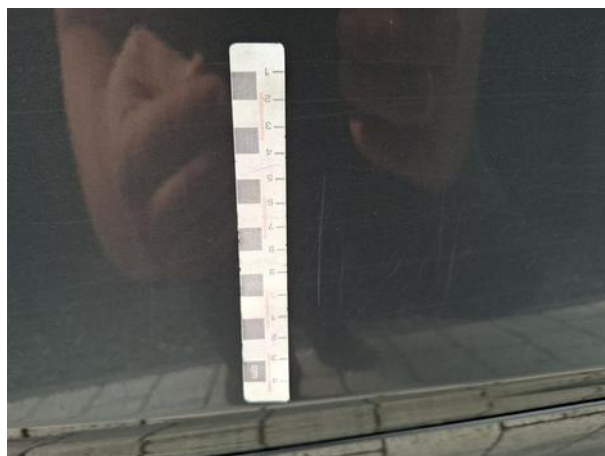



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202606121







