

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202009092
Data badania – 09 września 2020r.
Rzeczoznawca - Łukasz Bonik

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX3151A
Marka pojazdu: BMW
Model: 318D
Kolor: CZARNY

Rodzaj nadwozia: Sedan
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 4
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 27168
Nr fabryczny (VIN): WBA8C31090A824645
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1500
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4293152
2. Data następnego badania technicznego: 02.10.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna,
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin euro 6.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś tylną. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki. Opony typu Runflat.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia: czarny.

Pokrywa silnika - odpryski

Szyba czołowa - odpryski, zarysowanie

Zderzak przedni - wgniecenie, deformacja, zarysowania

Drzwi TP - zarysowanie

Dach - zarysowanie

Rama dachu lewa - zarysowanie

Próg lewy - zarysowanie

Drzwi PL - odprysk

Błotnik PL - odprysk

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych:

pokrywa silnika – do 160 μm

błotnik pp - do 150 μm

drzwi pp - do 170 μm

drzwi tp - do 80 μm

błotnik tp - do 140 μm

pokrywa bagażnika - do 160 μm

dach - do 160 μm

błotnik tl - do 150 μm

drzwi tl - do 160 μm

drzwi pl - do 150 μm

błotnik pl – do 150 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - zabrudzenie

Boczek drzwi PL - zarysowania, zabrudzenie

Panel środkowy - zabrudzenie

Podłokietnik - zabrudzenie

Boczek drzwi TL - zabrudzenie

Kanapa tylna - zabrudzenie

Podsufitka - zabrudzenia

Boczek drzwi TP - zabrudzenie

Fotel pasażera - zabrudzenie

Boczek drzwi PP - zabrudzenie

Wykładzina podłogi - zabrudzenie

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Monitor pokładowy
- Nawigacja
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
pl lato	CONTINENTAL	225/50R17	33%
pp lato	CONTINENTAL	225/50R17	33%
tl lato	CONTINENTAL	225/50R17	33%
tp lato	CONTINENTAL	225/50R17	33%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzecznik, data: 11 września 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009092



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009092

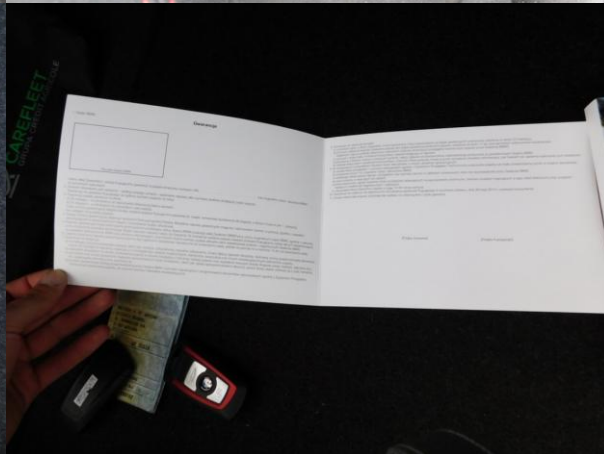

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009092



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009092



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009092



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202009092

