

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202011136
Data badania – 20 listopada 2020r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK411LH
Marka pojazdu: BMW
Model: 320D
Kolor: szary

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 141154
Nr fabryczny (VIN): WBA8T31030G802167
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa własna (kg): 1595
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1995
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.05.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN2360659
2. Data następnego badania technicznego: 29.05.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś tylną. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki. Opony Run Flat.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - szara z efektem metalicznym. Pokrywa P - liczne drobne odpryski. Szyba czołowa - drobne odpryski. Zderzak P - drobne odpryski, zarysowanie. Błotnik PP - drobne odpryski. Drzwi PP - drobne odpryski. Drzwi TP - drobny odprysk. Błotnik TP - drobne odpryski. Słupki A prawy - drobne odpryski. Dach - drobne odpryski. Zderzak T - drobne zarysowania powłoki lakierniczej. Błotnik TL - drobny odprysk. Drzwi TL - drobne odpryski. Drzwi PL - drobne zarysowanie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 116 mikrometrów, drzwi PP - do 110 mikrometrów, drzwi TP - do 111 mikrometrów, błotnik TP - do 108 mikrometrów, pokrywa P - do 123 mikrometrów, dach - do 107 mikrometrów, pokrywa T - do 105 mikrometrów, błotnik PL - do 103 mikrometrów, drzwi PL - do 111 mikrometrów, drzwi TL - do 103 mikrometrów, błotnik TL - do 103 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina bagażnika - drobne zabrudzenie. Pas PL - drobne zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aktywny tylny spoiler. Reflektory adaptacyjne diodowe.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie klapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel pasażera
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy sterowany elektrycznie

- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Pirelli	225/50R18W	50%
PP lato	Pirelli	225/50R18W	33%
TL lato	Pirelli	225/50R18W	50%
TP lato	Pirelli	225/50R18W	66%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 125 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 23 listopada 2020

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136

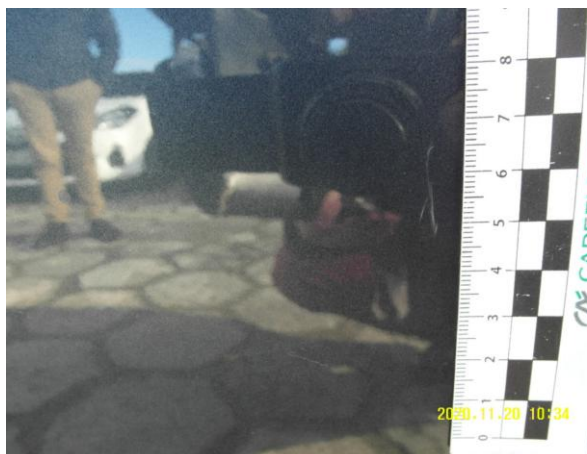

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136

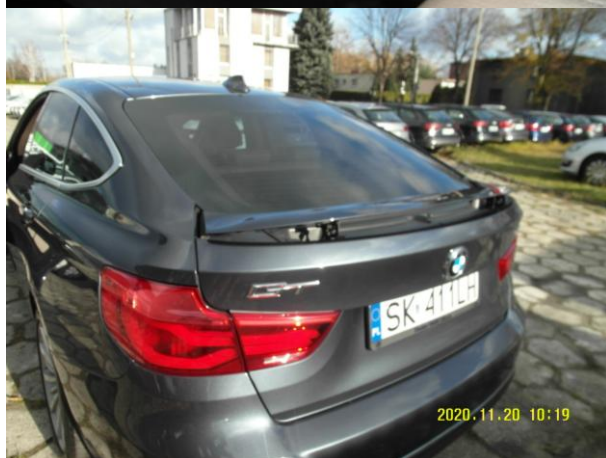

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136

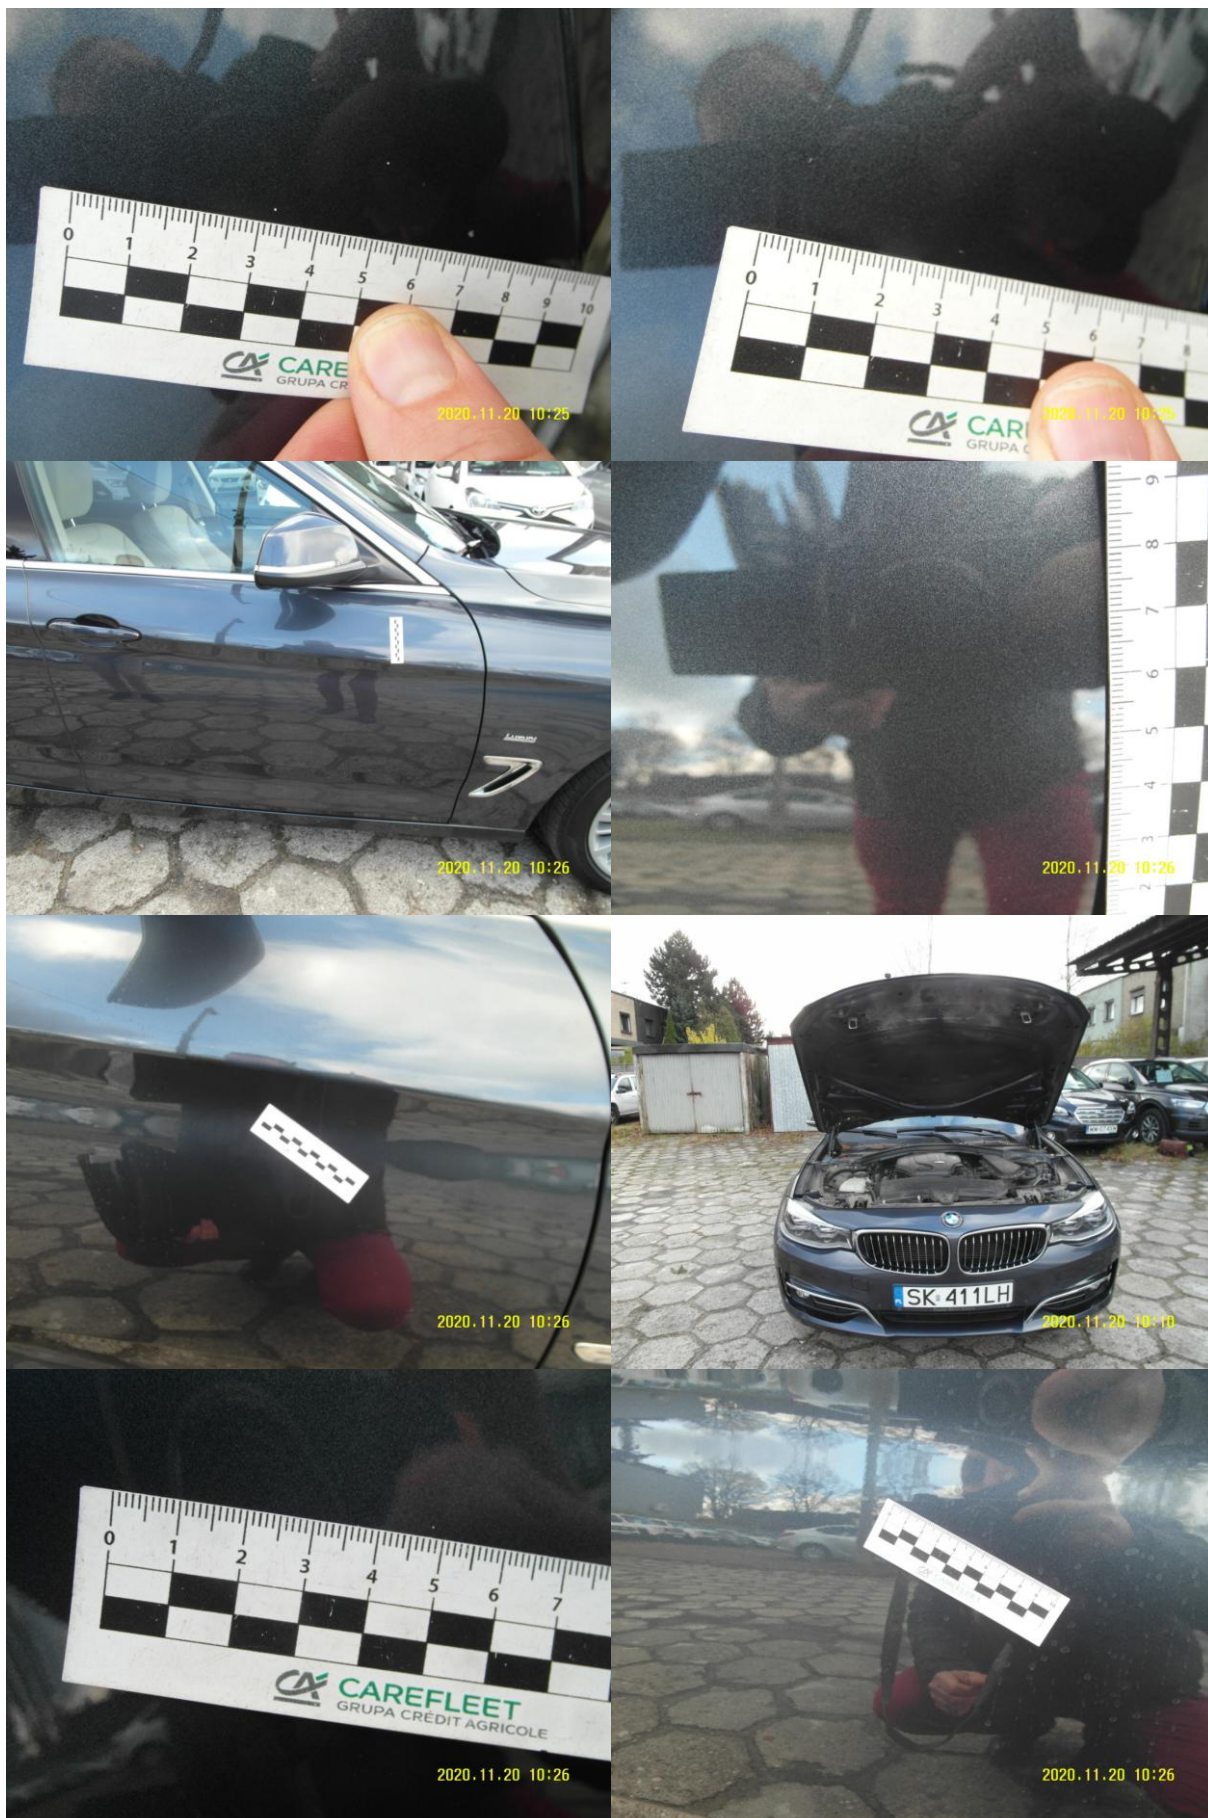

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136

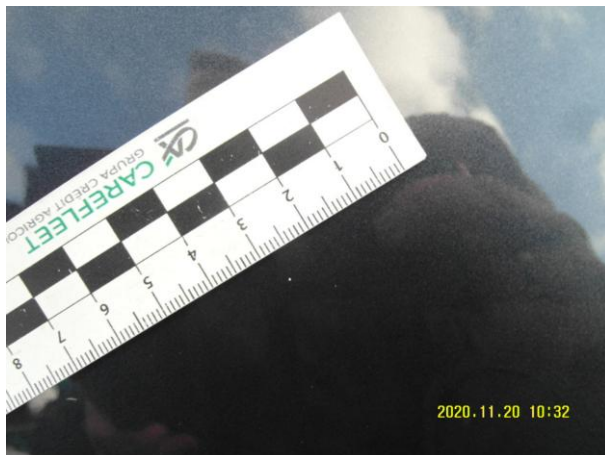

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202011136

