

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202010057
Data badania – 07 października 2020r.
Rzeczoznawca - Mateusz Andrzejewski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK126LY
Marka pojazdu: AUDI
Model: A5
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Liftback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 46066
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF55JA043987
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1425
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1395
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 09.10.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4347368
2. Data następnego badania technicznego: 09.10.2020r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcz koła PL - drobne zarysowanie. Skrzynia biegów – automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - biała typu uni. Pokrywa P - drobne odpryski. Szyba czołowa - drobne odpryski. Zderzak P - drobne zarysowanie, odprysk. Błotnik PP - zarysowanie. Drzwi PP - drobne zarysowania. Drzwi TP - odprysk. Błotnik TP - wgniecenie. Dach - drobne odpryski. Drzwi TL - zarysowanie. Drzwi PL - drobne wgniecenie. Błotnik TL - odprysk. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych:
błotnik PP - do 131 mikrometrów, drzwi PP do - 134 mikrometrów, drzwi TP - do 134 mikrometrów, błotnik TP - do 139 mikrometrów, pokrywa P - do 146 mikrometrów, dach - do 138 mikrometrów, pokrywa T - do 118 mikrometrów, błotnik PL - do 119 mikrometrów, drzwi PL - do 135 mikrometrów, drzwi TL - do 120 mikrometrów, błotnik TL - do 133 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Wykładzina podłogi - drobne zabrudzenie. Boczek drzwi PL- drobne zabrudzenie. Fotel kierowcy - drobne zabrudzenie. Fotel pasażera - drobne zabrudzenie. Boczek drzwi PP - drobne zabrudzenie. Wykładzina bagażnika - drobne zabrudzenie. Deska rozdzielcza - drobne zabrudzenie. Osłona pokrywy bagażnika - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe

- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Hankook	225/50R17	50%
PP lato	Hankook	225/50R17	50%
TL lato	Hankook	225/50R17	33%
TP lato	Hankook	225/50R17	33%
zapas	Hankook	T125/70R19	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 132 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 08 października 2020

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057

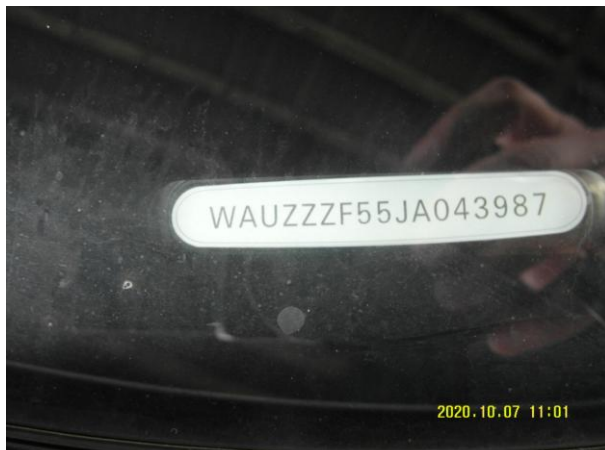

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057

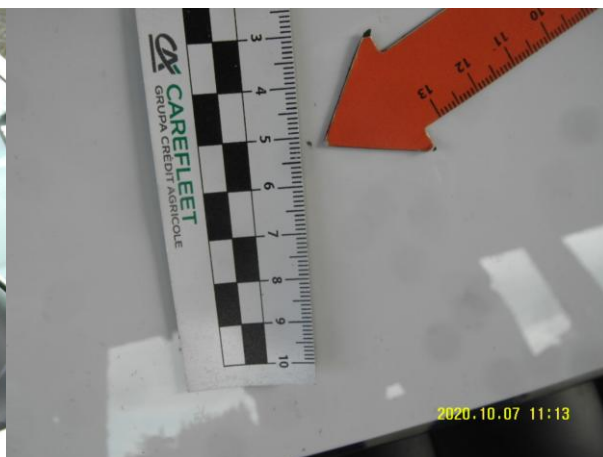




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057

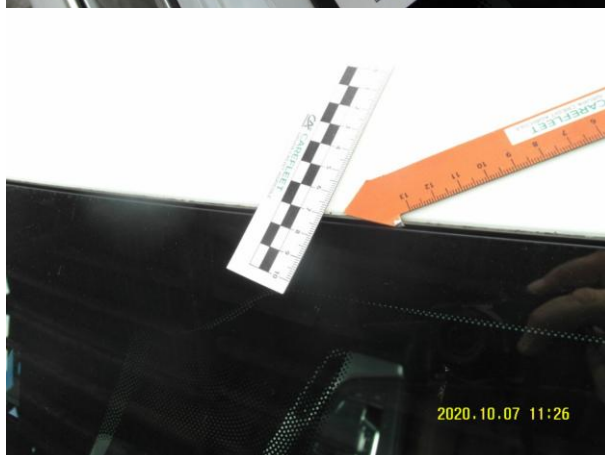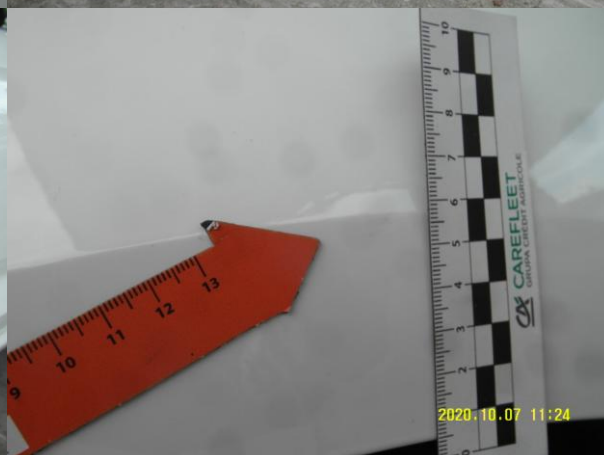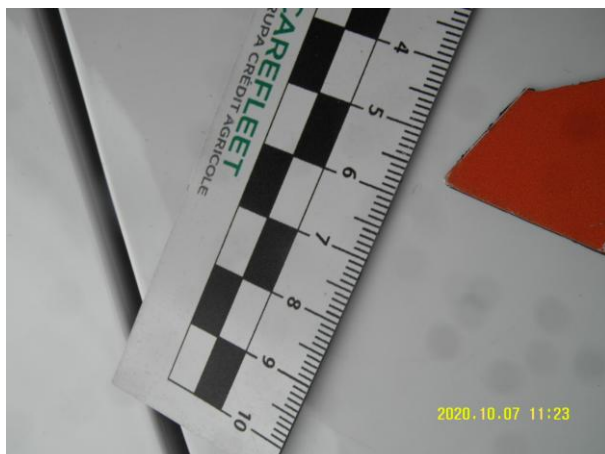

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057

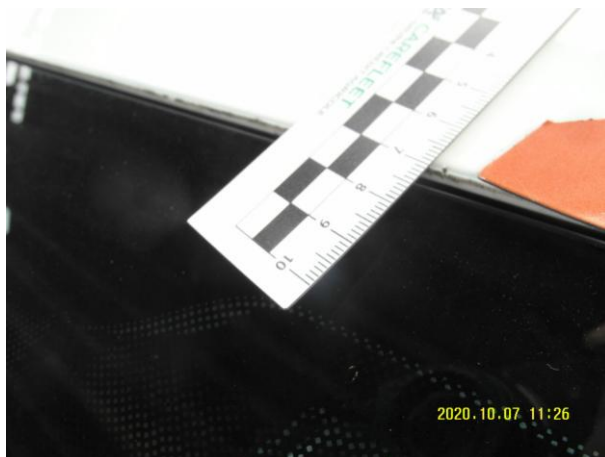

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057



[illegible]

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202010057

