

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202102079
Data badania – 04 lutego 2021r.
Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW458YM
Marka pojazdu: OPEL
Model: ASTRA
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 36788
Nr fabryczny (VIN): W0VBD8ED4J8074926
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1399
Moc [kW]: 74.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 02.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4355584
2. Data następnego badania technicznego: 02.10.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 11986km, 32934km z dnia 30.09.2020r

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiących. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - brak.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - czarna. Pokrywa silnika - odpryski, zabrudzenia. Szyba czołowa - odpryski. Drzwi przednie prawe - odpryski. Drzwi tylne lewe - odprysk, zarysowanie, zabrudzenie. Drzwi przednie lewe - zarysowania. Błotnik przedni lewy - zarysowanie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika 95 μm , błotnik przedni prawy 117 μm , drzwi przednie prawe 106 μm , drzwi tylne prawe 122 μm , błotnik tylny prawy 132 μm , dach 99 μm , pokrywa bagażnika 130 μm , błotnik tylny lewy 96 μm , drzwi tylne lewe 109 μm , drzwi przednie lewe 117 μm , błotnik przedni lewy 115 μm .

V. Wnętrze stwierdzono: Boczek drzwi przednich lewych - zabrudzenie. Fotel kierowcy - zabrudzenie. Tunel centralny - zabrudzenie, zarysowanie. Osłona słupka B lewa - zarysowanie. Roleta bagażnika - zarysowanie. Wnętrze bagażnika - zarysowania. Boczek drzwi tylnych prawych - zarysowanie. Boczek drzwi przednich prawych - zarysowanie. Fotel pasażera - zarysowanie, zabrudzenie. Schowek pasażera - zarysowanie. Deska rozdzielcza - zabrudzenie, pozostałość po kleju. Osłona słupka B prawa - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne

- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Roleta bagażnika
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Kormoran	195/65R15	10%
PP zima	Kormoran	195/65R15	10%
TL zima	Kormoran	195/65R15	10%
TP zima	Kormoran	195/65R15	10%
zapas	Continental	115/70R16 92M	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 82 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.




Rzecznawca , data: 10 lutego 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079

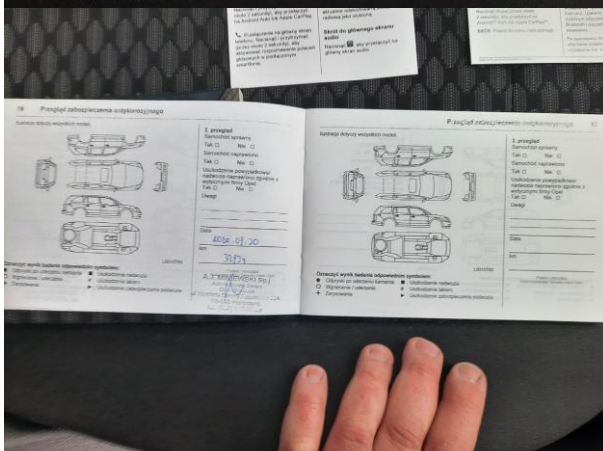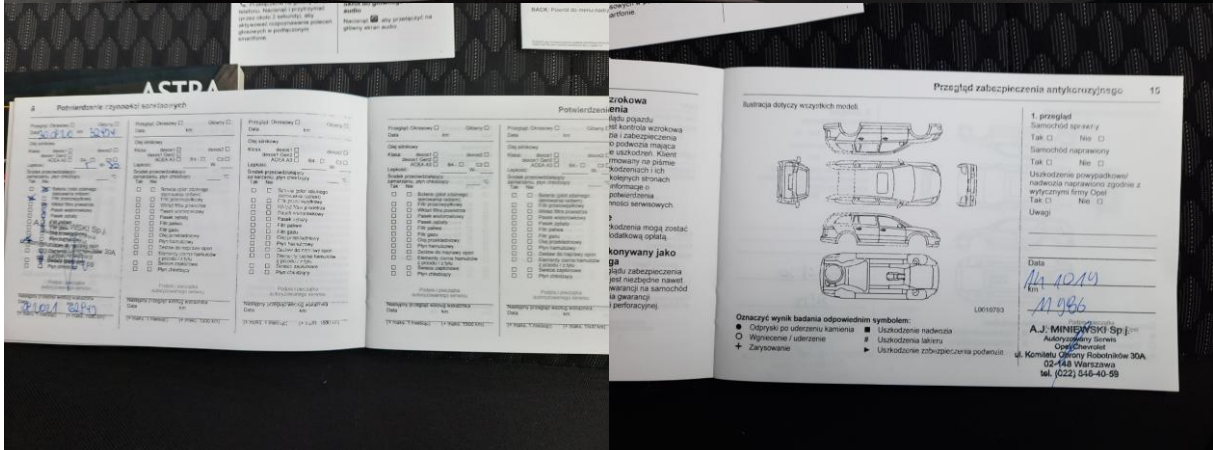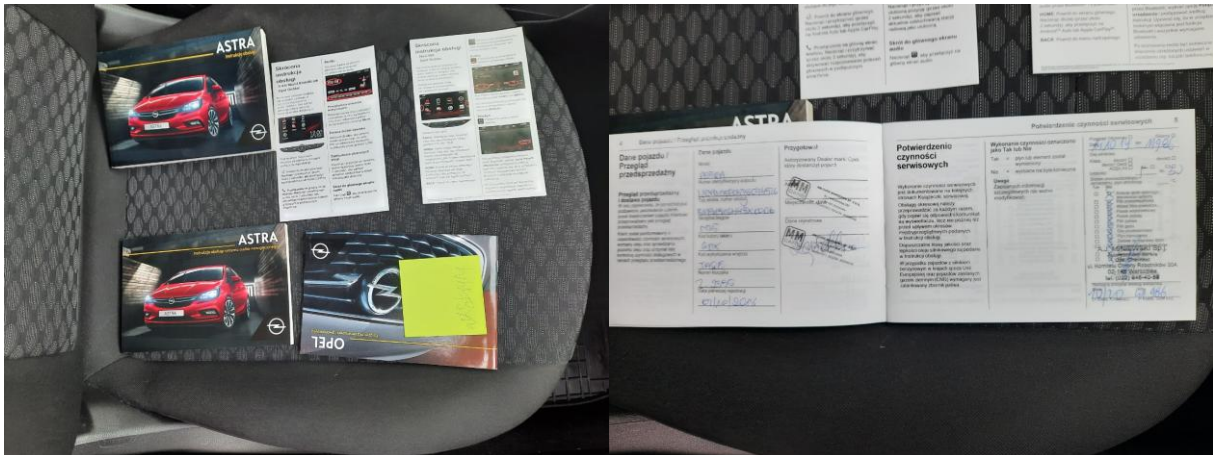

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102079

