

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202102035

Data badania – 27 stycznia 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2M370
Marka pojazdu: RENAULT
Model: CLIO 1.5 DCI LIFE HATCHBACK
Kolor: SZARY

Oznaczenie: RENAULT CLIO 1.5 DCI LIFE HATCHBACK

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 140198

Nr fabryczny (VIN): VF15RBF0A57795568

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1695

Masa własna (kg): 1199

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm³]: 1461

Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
PLAC ORLĄT LWOWSKICH 1
53-605 WROCŁAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 1704117
2. Data następnego badania technicznego: 20.04.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Obie karty z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 20.04.2022r.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 30858km, 62305km, 81846km, 121573km.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Stwierdzono miejscowe wycieki oleju spod uszczelnień silnika. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki, porysowane. Aktywny alert układu monitorowania ciśnienia w kołach. Połamany kołpak koła prawego przedniego.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – głębokie zarysowania po stronie lewej na powierzchni ok 65x40mm, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – zagięcie na odcinku ok 30mm, odpryski lakieru z ogniskami korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zagięcie w części tylnej na odcinku ok 50mm, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – głębokie zarysowanie na odcinku ok 20mm oraz 5mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – głębokie zarysowania z zagięciami na odcinkach ok 11mm, 15mm, 8mm, 12mm, 25mm, 10mm, 10mm, zarysowanie na odcinku ok 8mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – głębokie zarysowania na odcinkach ok 35mm, 25mm, 90mm, 15mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – głębokie zarysowania z zagięciami na odcinkach ok 20mm oraz 8mm, zarysowania na odcinkach ok 30mm oraz 60mm, zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Słupek lewy B - zagięcia z głębokimi zarysowaniami na odcinkach ok 20mm, 8mm, 5mm. Drzwi lewe przednie – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Próg lewy - głębokie zarysowania na odcinku ok 80mm. Dach – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 165µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie. Radiodotwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna

- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Seiberling Winter	185/65R15 M+S	65%
Prawy przód	Seiberling Winter	185/65R15 M+S	75%
Lewy tył	Seiberling Winter	185/65R15 M+S	75%
Prawy tył	Seiberling Winter	185/65R15 M+S	65%
Zapasy	Bridgestone	185/65R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 100 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzecznawca , data: 02 lutego 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035

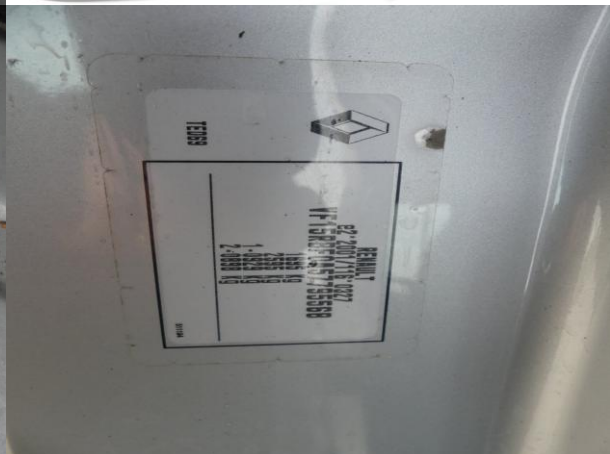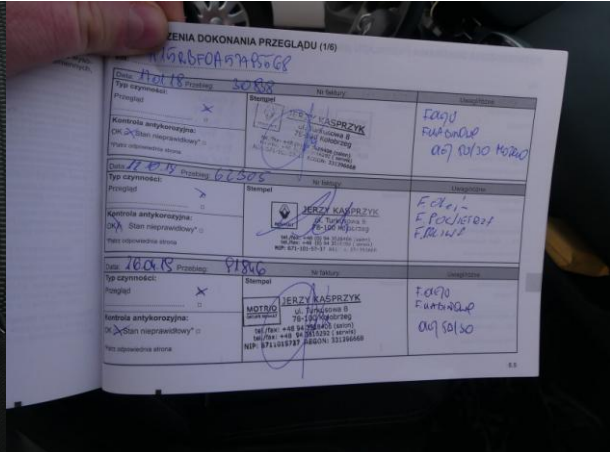

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102035

