

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202102058
Data badania – 03 lutego 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW820XY
Marka pojazdu: RENAULT
Model: TALISMAN
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 42554
Nr fabryczny (VIN): VF1RFD00259275920
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1540
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 118.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 27.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4954802
2. Data następnego badania technicznego: 26.11.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA,
JEDEN KLUCZ NIEDZIAŁA
)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 13949km.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych. Komunikat komputera pokładowego - serwis.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna 7 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - niebieska z efektem metalicznym. Pokrywa P - drobny odprysk powłoki lakierniczej. Szyba czołowa - odpryski z pęknięciem szkła, drobne zarysowania. Zderzak P - niespasowany, drobne zarysowania lewego narożnika. Reflektor lewy - drobne zarysowanie. Drzwi PP - drobne odpryski. Drzwi TP - drobne zarysowanie. Błotnik TP - drobne zarysowanie. Zderzak T - drobne zarysowanie. Pokrywa T - drobne zarysowanie. Błotnik TL - drobne zarysowanie. Drzwi TL - odprysk. Lusterko L - drobne zarysowanie. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych:
błotnik PP - tworzywo, drzwi PP do - 218 mikrometrów, drzwi TP - do 276 mikrometrów, błotnik TP - do 242 mikrometrów, pokrywa P - do 203 mikrometrów, dach - do 226 mikrometrów, pokrywa T - tworzywo, błotnik PL - tworzywo, drzwi PL - do 450 mikrometrów, drzwi TL - do 319 mikrometrów, błotnik TL - do 367 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Roleta drzwi TP - uszkodzenie mechaniczne, trwałe zagięcie materiału. Wnętrze bagażnika - drobne zarysowania. Osłona pokrywy T - niespasowania. Dywanik kierowcy - przetarcie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Lampy przednie i tylne Full LED.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy

- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy sterowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Szyberdach szklany otwierany elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowo-skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Bridgestone	245/45R18	16%
PP zima	Bridgestone	245/45R18	16%
TL zima	Bridgestone	245/45R18	10%
TP zima	Bridgestone	245/45R18	16%
zapas	Continental	T135/80R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 80 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 04 lutego 2021

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058

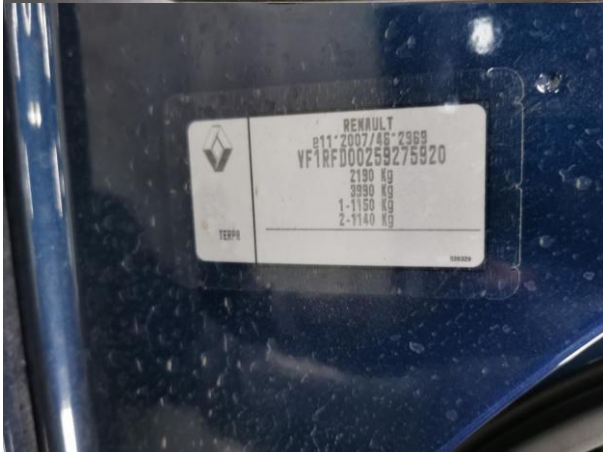

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102058

