

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202103031**  
**Data badania – 01 marca 2021r.**  
**Rzeczoznawca - Łukasz Bonik**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW189YF  
Marka pojazdu: AUDI  
Model: A5  
Kolor: CZARNY

Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 52006  
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF50JA082972  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1555  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZI  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1984  
Moc [kW]: 185.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.03.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1356406
2. Data następnego badania technicznego: 28.03.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA )
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. Książka serwisowa elektroniczna,  
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: POZIOM EMISJI SPALIN EURO 6.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe 1 sztuka.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia: czarny.

Szyba czołowa - odprysk z pęknięciem

Zderzak P - liczne zarysowania

Klamka drzwi PP - odprysk

Błotnik TP - dwa wgniecenia

Dach - wgniecenie

Rama dachu prawa - odpryski

Zderzak T - zarysowania

Drzwi PL - odpryski, zarysowania

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych:

pokrywa silnika – do 100  $\mu\text{m}$

błotnik pp - do 100  $\mu\text{m}$

drzwi pp - do 100  $\mu\text{m}$

drzwi tp - do 110  $\mu\text{m}$

błotnik tp - do 110  $\mu\text{m}$

pokrywa bagażnika - do 50  $\mu\text{m}$

dach - do 130  $\mu\text{m}$

błotnik tl - do 110  $\mu\text{m}$

drzwi tl - do 110  $\mu\text{m}$

drzwi pl - do 100  $\mu\text{m}$

błotnik pl – do 90  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Boczek drzwi PL - zabrudzenie

Boczek drzwi TL - zabrudzenie

Kanapa T - zabrudzenia

Boczek drzwi TP - zabrudzenie

Boczek drzwi PP - zabrudzenie

Wnętrze bagażnika - zabrudzenia

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

## **VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radio**

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dywaniki welurowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Monitor pokładowy
- Ogrzewanie przednich foteli
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

## **VIII. Ogumienie :**

| <b>Opona</b> | <b>Producent</b> | <b>Rozmiar</b> | <b>Stopień zużycia<br/>(szacunkowo)</b> |
|--------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| PL ZIMA      | BRIDGESTONE      | 255/35R19      | 10%                                     |
| PP ZIMA      | BRIDGESTONE      | 255/35R19      | 10%                                     |
| TL ZIMA      | BRIDGESTONE      | 255/35R19      | 10%                                     |
| TP ZIMA      | BRIDGESTONE      | 255/35R19      | 10%                                     |
| ZAPAS        | HANKOOK          | T125/70R19     | 10%                                     |

---

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 73 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznik , data: 05 marca 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031




# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031

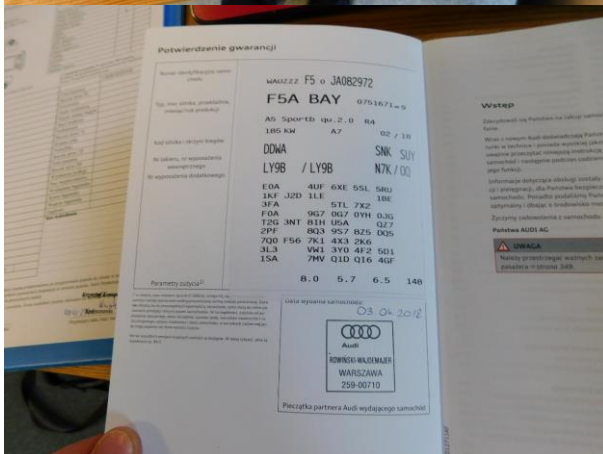

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031

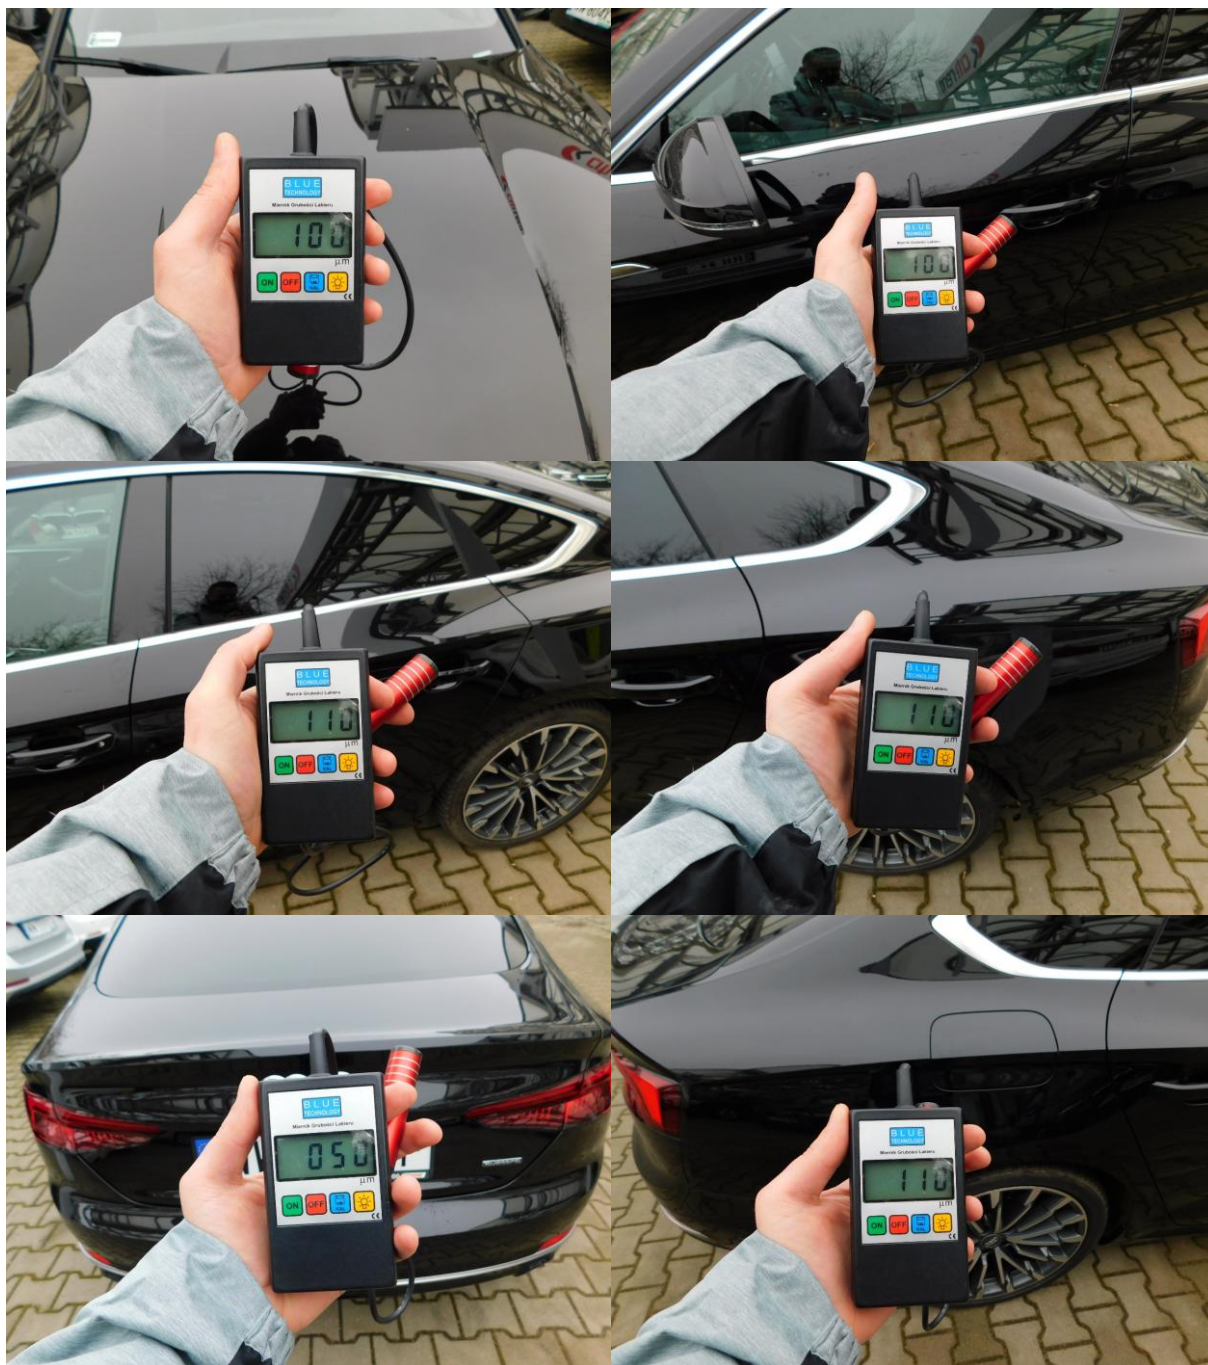

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103031

