

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202105083**  
**Data badania – 29 kwietnia 2021r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW893YF  
Marka pojazdu: SKODA  
Model: FABIA  
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 157590  
Nr fabryczny (VIN): TMBJT6NJ4JZ142848  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R3  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1422  
Moc [kW]: 77.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.04.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1630548
2. Data następnego badania technicznego: 13.04.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (JEDEN KLUCZ Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt. Kołpak PP - pęknięcie, zarysowanie, PL - zarysowanie.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - niebieska. Pokrywa silnika - wada lakiernicza. Szyba czołowa - odprysk. Zderzak przedni - zarysowania. Reflektor przedni lewy - odpryski. Błotnik przedni prawy - zarysowania. Rama dachu prawa - zarysowania. Drzwi przednie prawe - zarysowania. Drzwi tylne prawe - zarysowania, wgniecenie. Błotnik tylny prawy - wgniecenie, zarysowania. Próg prawy - wgniecenie. Próg prawy - zarysowania. Wnęka drzwi tylnych prawych - wgniecenie, zarysowania. Zderzak tylny - zarysowania. Pokrywa bagażnika - wgniecenie. Rama dachu prawa - wgniecenie. Błotnik tylny lewy - wgniecenia, odprysk, zarysowanie. Wnęka drzwi tylnych lewych - wgniecenie, zarysowania. Próg lewy - zarysowania. Drzwi tylne lewe - odprysk, łuszczenie lakieru, zarysowania. Drzwi przednie lewe - wgniecenie, odpryski, zarysowania. Rama dachu lewa - odprysk. Błotnik przedni lewy - odprysk, łuszczenie lakieru. Słupek B lewy - wgniecenia, zarysowania. Lusterko lewe - zarysowanie. Dach - odprysk, łuszczenie lakieru. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika do 380  $\mu\text{m}$ , błotnik przedni prawy 110  $\mu\text{m}$ , drzwi przednie prawe 110  $\mu\text{m}$ , drzwi tylne prawe 110  $\mu\text{m}$ , błotnik tylny prawy 120  $\mu\text{m}$ , dach 120  $\mu\text{m}$ , pokrywa bagażnika 130  $\mu\text{m}$ , błotnik tylny lewy 140  $\mu\text{m}$ , drzwi tylne lewe 130  $\mu\text{m}$ , drzwi przednie lewe do 190  $\mu\text{m}$ , błotnik przedni lewy 100  $\mu\text{m}$ .

**V. Wnętrze stwierdzono:** Boczek drzwi przednich lewych - zarysowania. Kierownica - wytarcie. Deska rozdzielcza - zarysowania. Boczek drzwi tylnych lewych - zarysowania. Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenie. Boczek drzwi tylnych prawych - zarysowania. Uszczelka wnęki drzwi tylnych prawych - zarysowanie, rozerwanie. Kanapa tylna - zabrudzenie. Wykładzina podłogi - zabrudzenie. Podsufitka - zarysowanie, zabrudzenia. Schowek pasażera - zarysowania. Mieszek drążka zmiany biegów - wytarcie. Nakładka słupka B prawa - zarysowanie. Panel środkowy - zarysowania, brak zaślepki 12V. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Szyby przednie regulowane elektrycznie

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- ASR
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja

- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

| Opona   | Producent     | Rozmiar       | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|---------|---------------|---------------|------------------------------|
| PL zima | Barum Polaris | 185/60R15 84T | 54%                          |
| PP zima | Barum Polaris | 185/60R15 84T | 65%                          |
| TL zima | Barum Polaris | 185/60R15 84T | 46%                          |
| TP zima | Barum Polaris | 185/60R15 84T | 39%                          |
| zapas   | Nexen         | 185/60R15     | 10%                          |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 158 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 10 maja 2021

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083

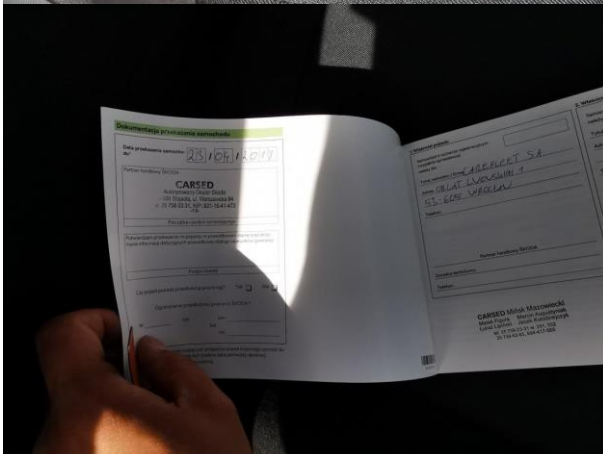

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083

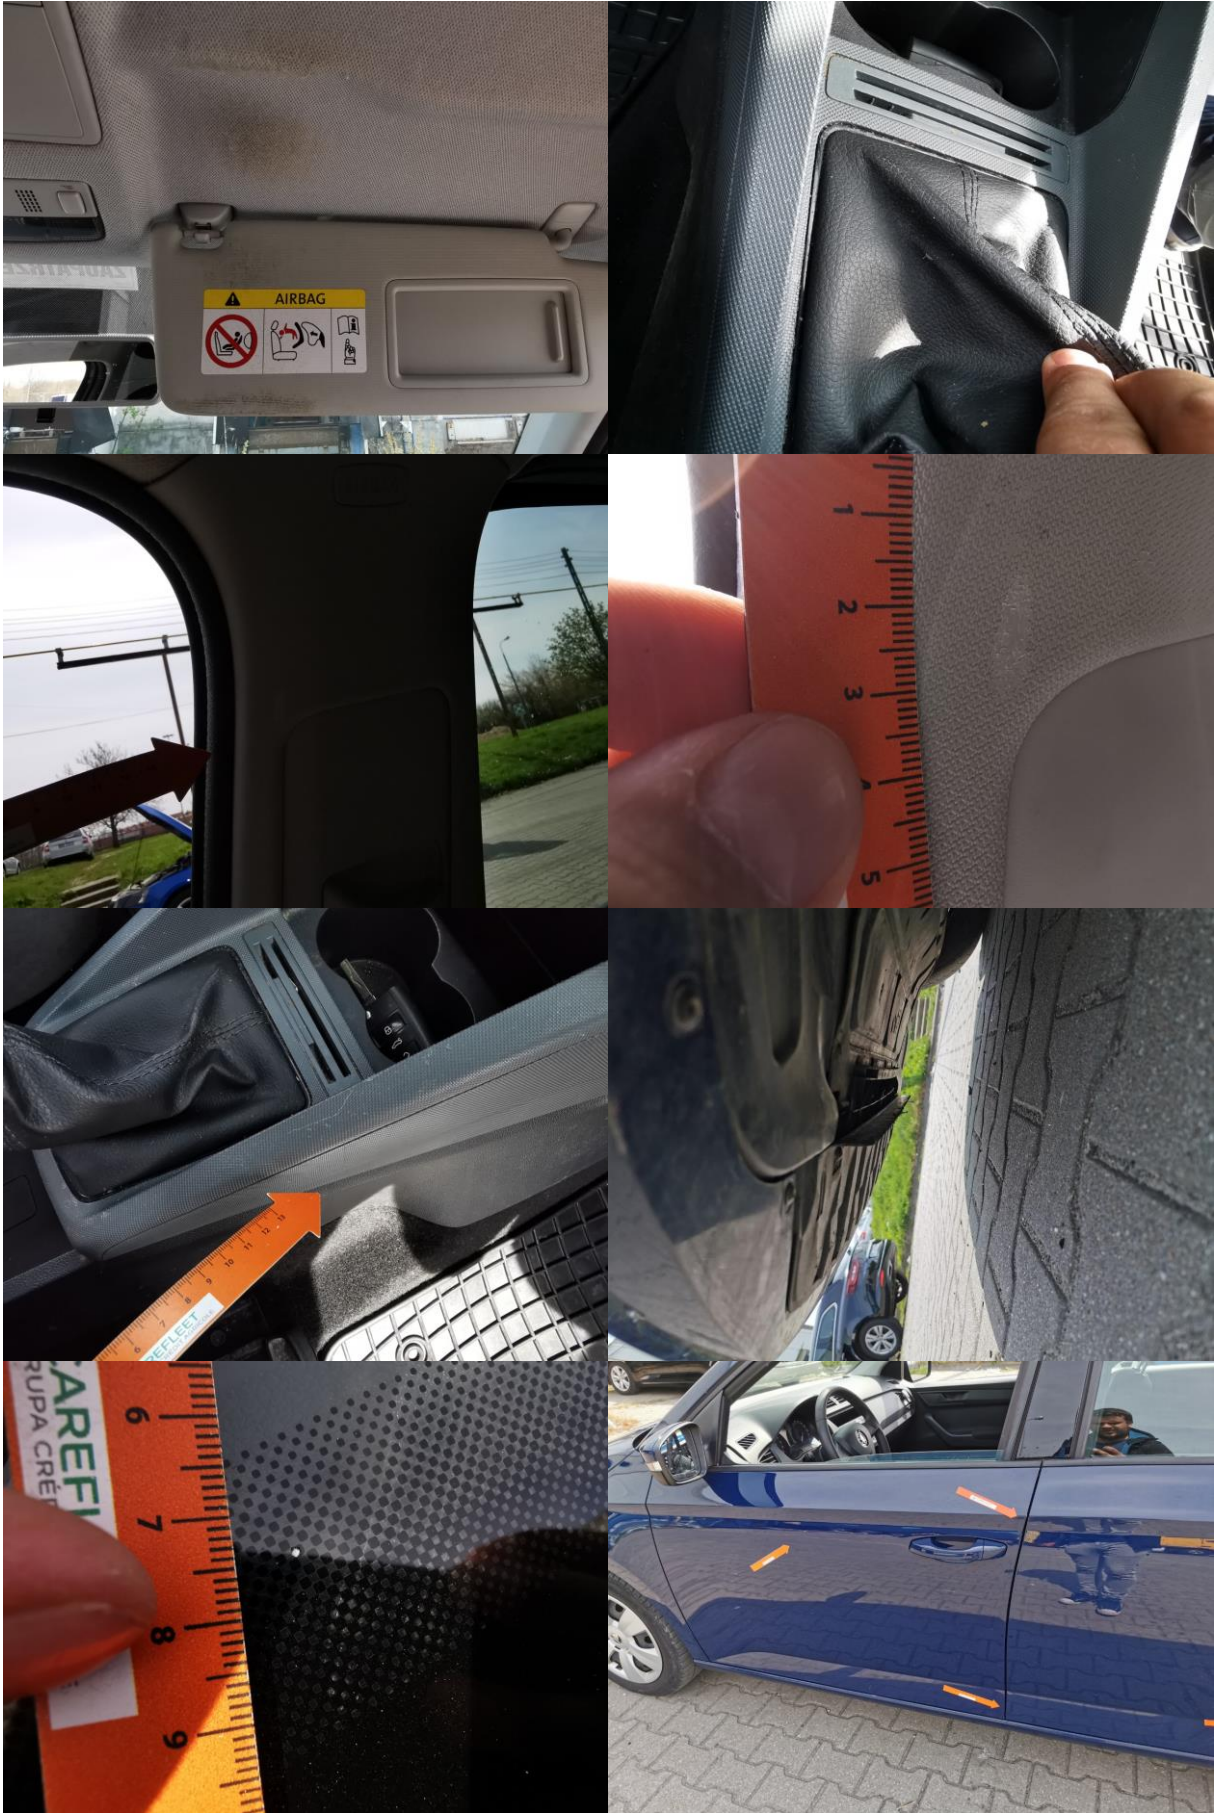



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105083

