

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202105051
Data badania – 04 maja 2021r.
Rzeczoznawca - Jarosław Będzieszak

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK746LA
Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 145379
Nr fabryczny (VIN): WVWZZZ3CZHP026899
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Masa własna (kg): 1466
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1747140
2. Data następnego badania technicznego: 17.04.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 61302km, 90122km, 119904km, 140993km, ostatni w dniu 12.02.2021r,
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin EURO 6w

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 5 sztuk. Obręcz koła TL zarysowana.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna z efektem metalicznym
Pokrywa silnika odpryski, zarysowania, odpryski z nalotem korozji
Wygłuszenie pokrywy silnika rozerwane
Szyba czołowa odpryski, zarysowania
Zderzak przód odpryski zarysowania, lekkie odkształcenie w części dolnej
Osłona dolna zderzaka przód zarysowana
Drzwi PP zarysowania, odpryski
Drzwi TP wgniecenie, odpryski
Błotnik TP wgniecenie z uszkodzeniem lakieru, odpryski zarysowania
Próg prawy zarysowania
Dach odpryski, odpryski z nalotem korozji,
Pokrywa bagażnika zarysowania, odpryski, wgniecenie z uszkodzeniem lakieru
Szyba pokrywy bagażnika zarysowania
Zderzak tył zarysowania
Błotnik TL zarysowania
Próg lewy zarysowania, substancja smolista
Drzwi TL odpryski
Drzwi PL odpryski, substancja smolista
Lusterko L zarysowane
Błotnik PL wgniecenie z uszkodzeniem warstwy antykorozyjnej, odpryski, substancja smolista
Uszczelka szyby czołowej prawa zacięta
Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PL do 160μ, drzwi PL do 300μ, drzwi TL do 330μ, błotnik TL do 750μ, pokrywa silnika do 190μ, dach do 150μ, pokrywa bagażnika do 160μ, błotnik PP do 220μ, drzwi PP do 200μ, drzwi TP do 260μ, Błotnik TP do 260μ.

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.
Nakładka słupka B lewa brudna
Fotel PL brudny
Boczek drzwi PL brudny zarysowany
Panel środkowy zarysowany
Kratki nawiewu w panelu środkowym dla 2 rzędu pęknięte

Podłokietnik zarysowania
Boczek drzwi TL brudny
Kanapa tył brudna
Podsufitka brudna, zarysowana, wychodząca nitka
Boczek drzwi PP zarysowanie
Wykładzina bagażnika zarysowana
Roleta bagażnika zarysowana
Wnętrze bagażnika zarysowane
Wyświetlacz LCD nawigacji zarysowany
Uszczelka pokrywy bagażnika rozerwana

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp.

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), przyciemniane

Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED

Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania

MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem

Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej

System automatycznego hamowania po kolizji

System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

System stabilizacji toru jazdy przyczepy

System Start/Stop

System wykrywania zmęczenia kierowcy

Tapicerka łączona Alcantara/Vienna

Tempomat adaptacyjny do 210km z City Emergency Braking, Front Assist, kierownica skórzana wielofun.

Wybór profilu jazdy - możliwość wyboru trybu jazdy: COMFORT, SPORT, NORMAL, ECO, INDIVIDUAL

System rozpoznawania znaków drogowych

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Kumho Winter	215/55 R17 98 V	33%
PP zima	Kumho Winter	215/55 R17 98 V	33%
TL zima	Falken Eurowinter	215/55 R17 98 V	16%
TP zima	Falken Eurowinter	215/55 R17 98 V	16%
zapasowa	Continental	215/55 R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 200 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 07 maja 2021

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051

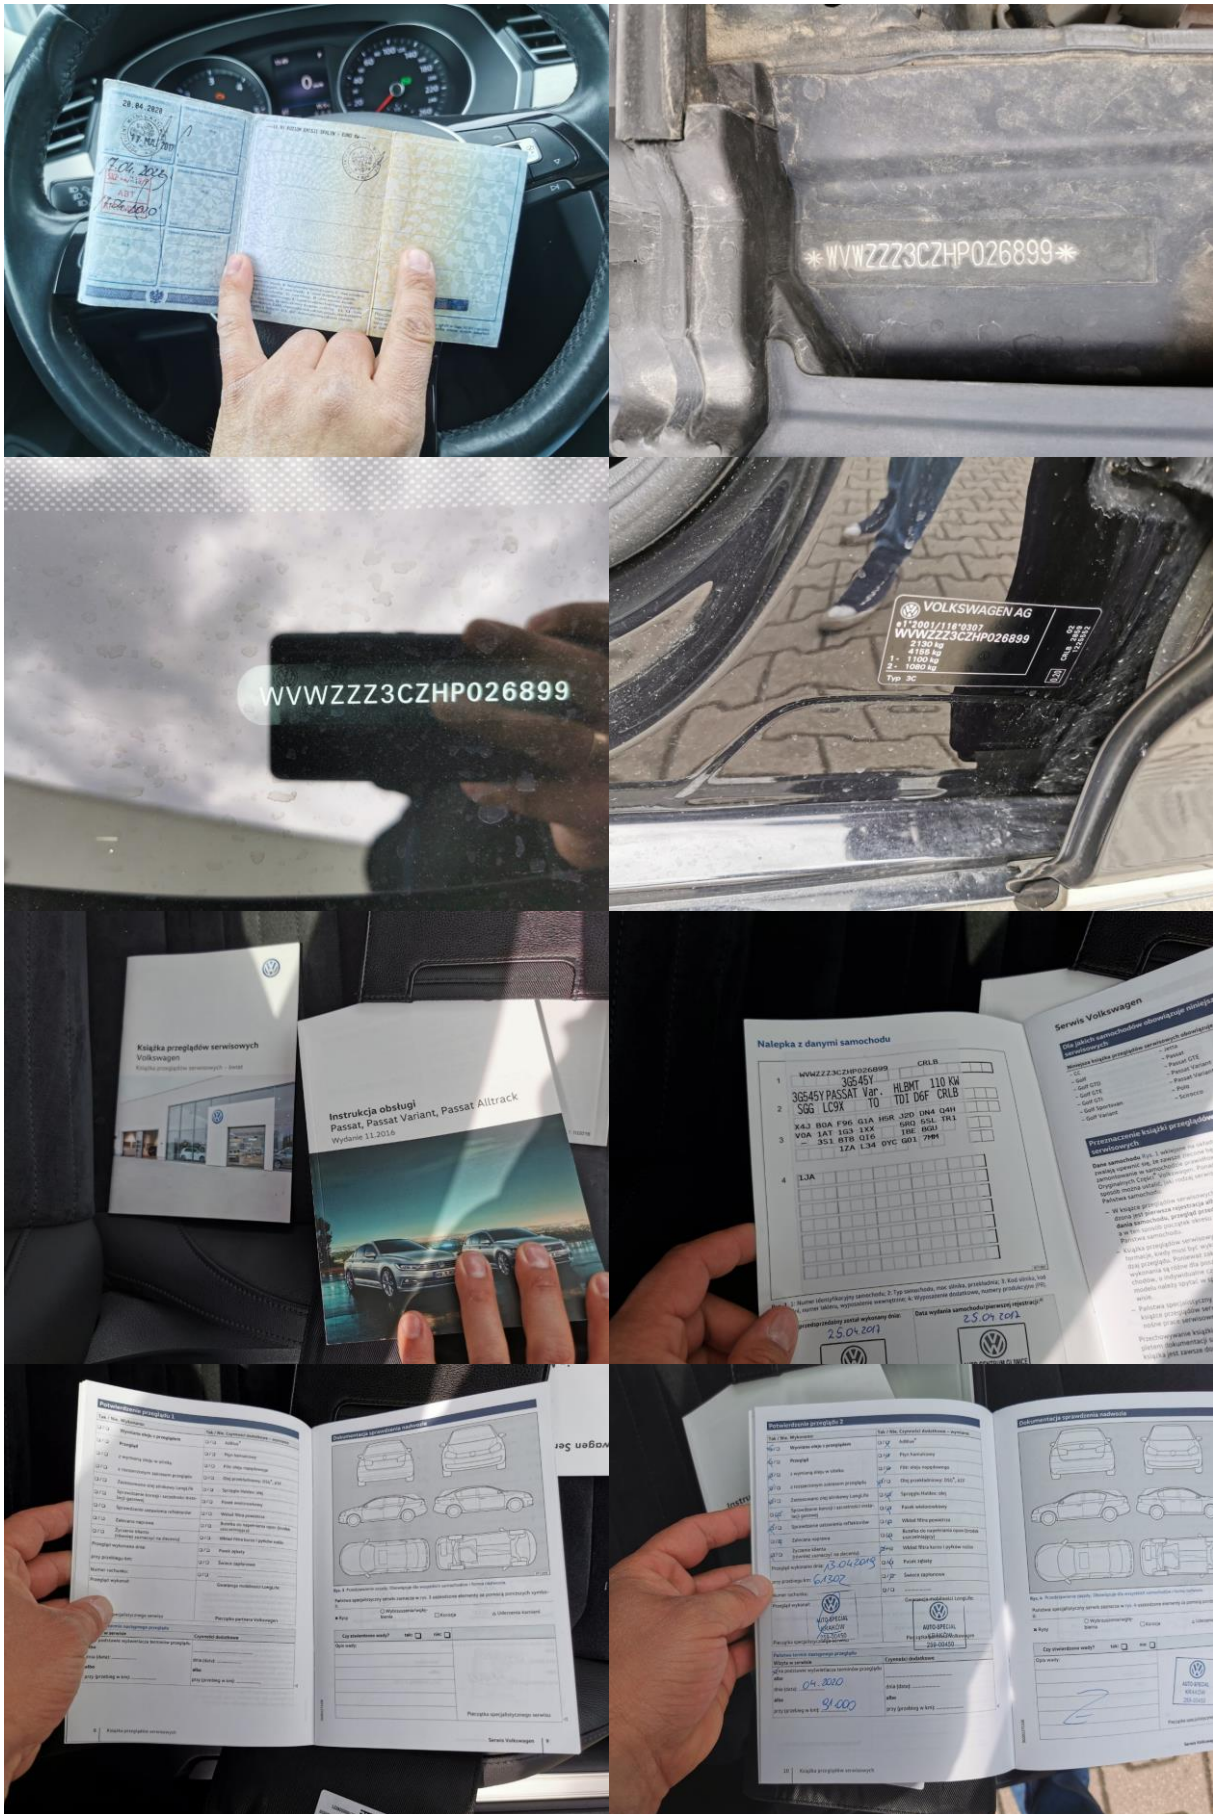

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051

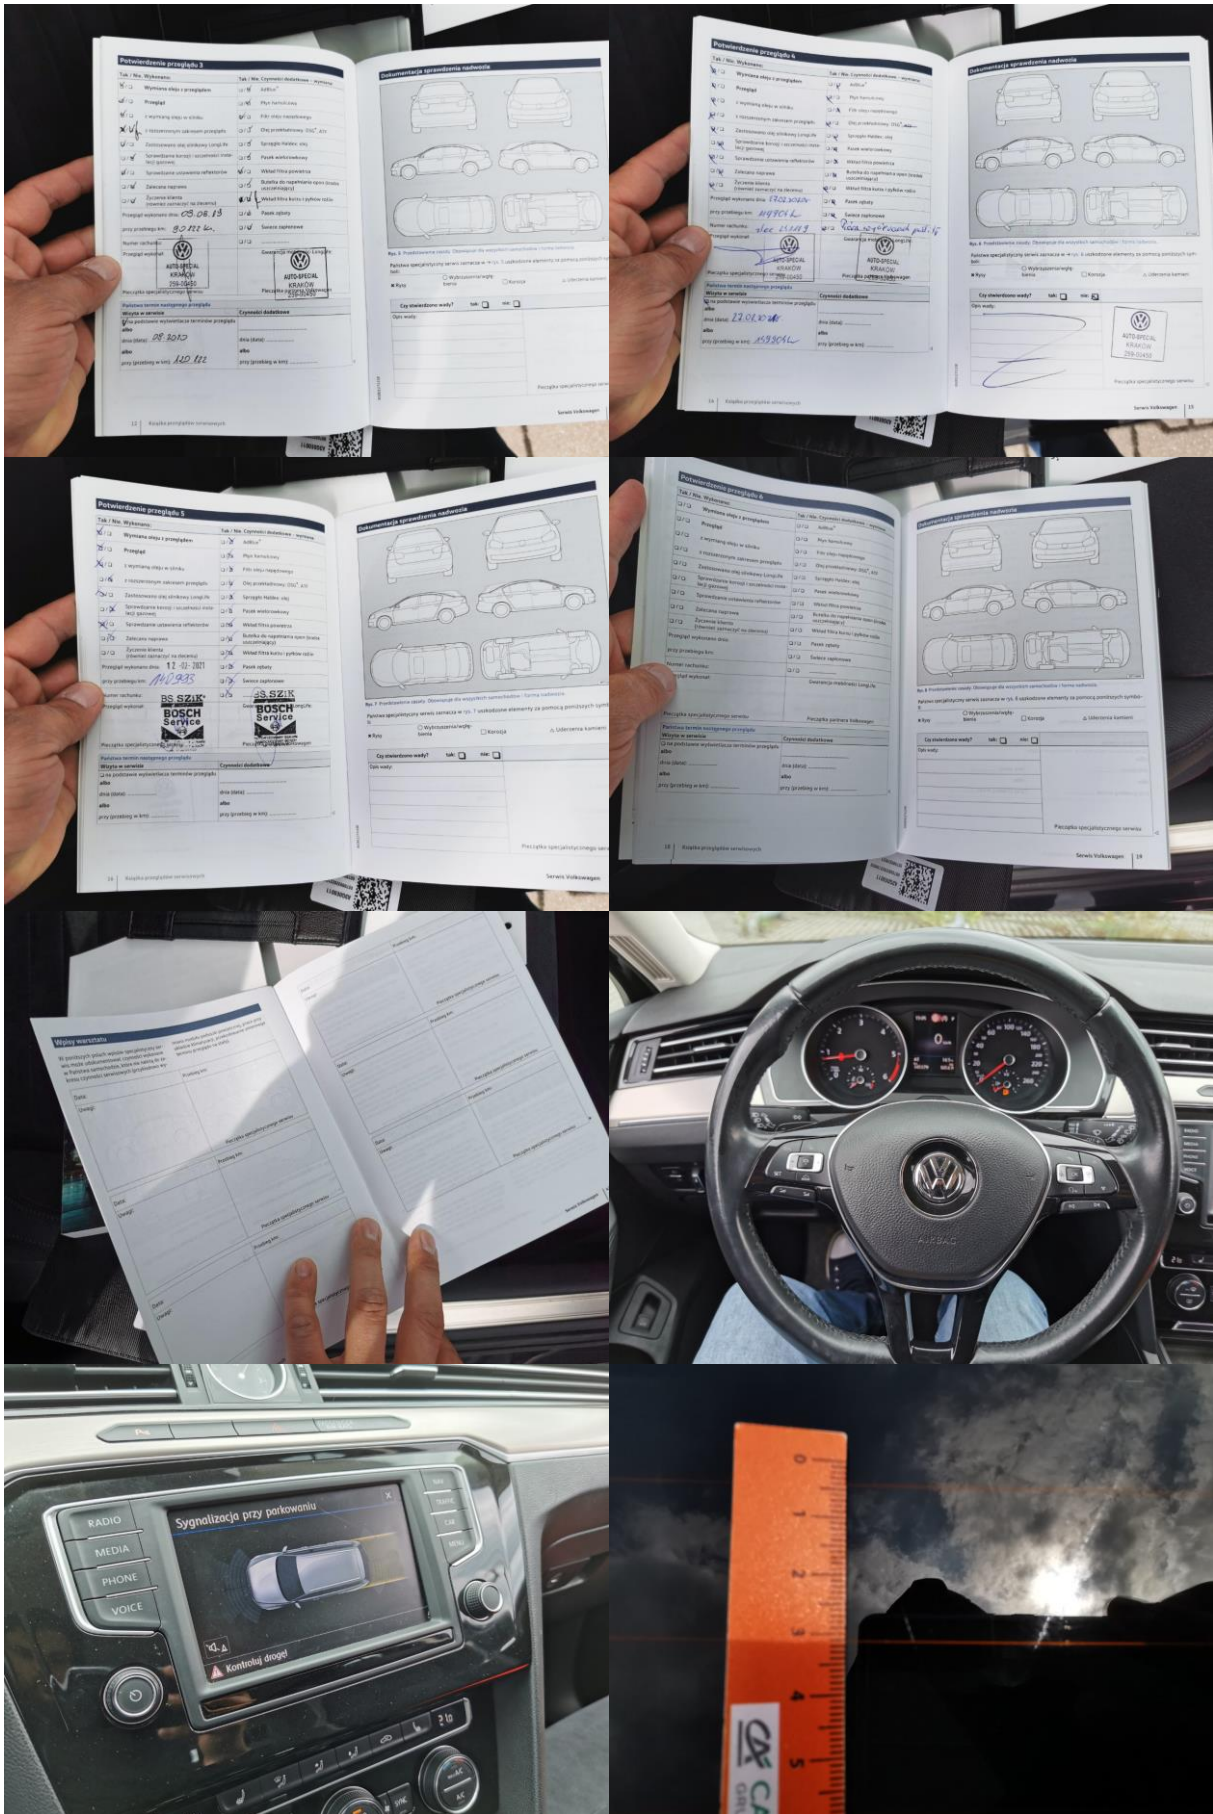

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051










Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051

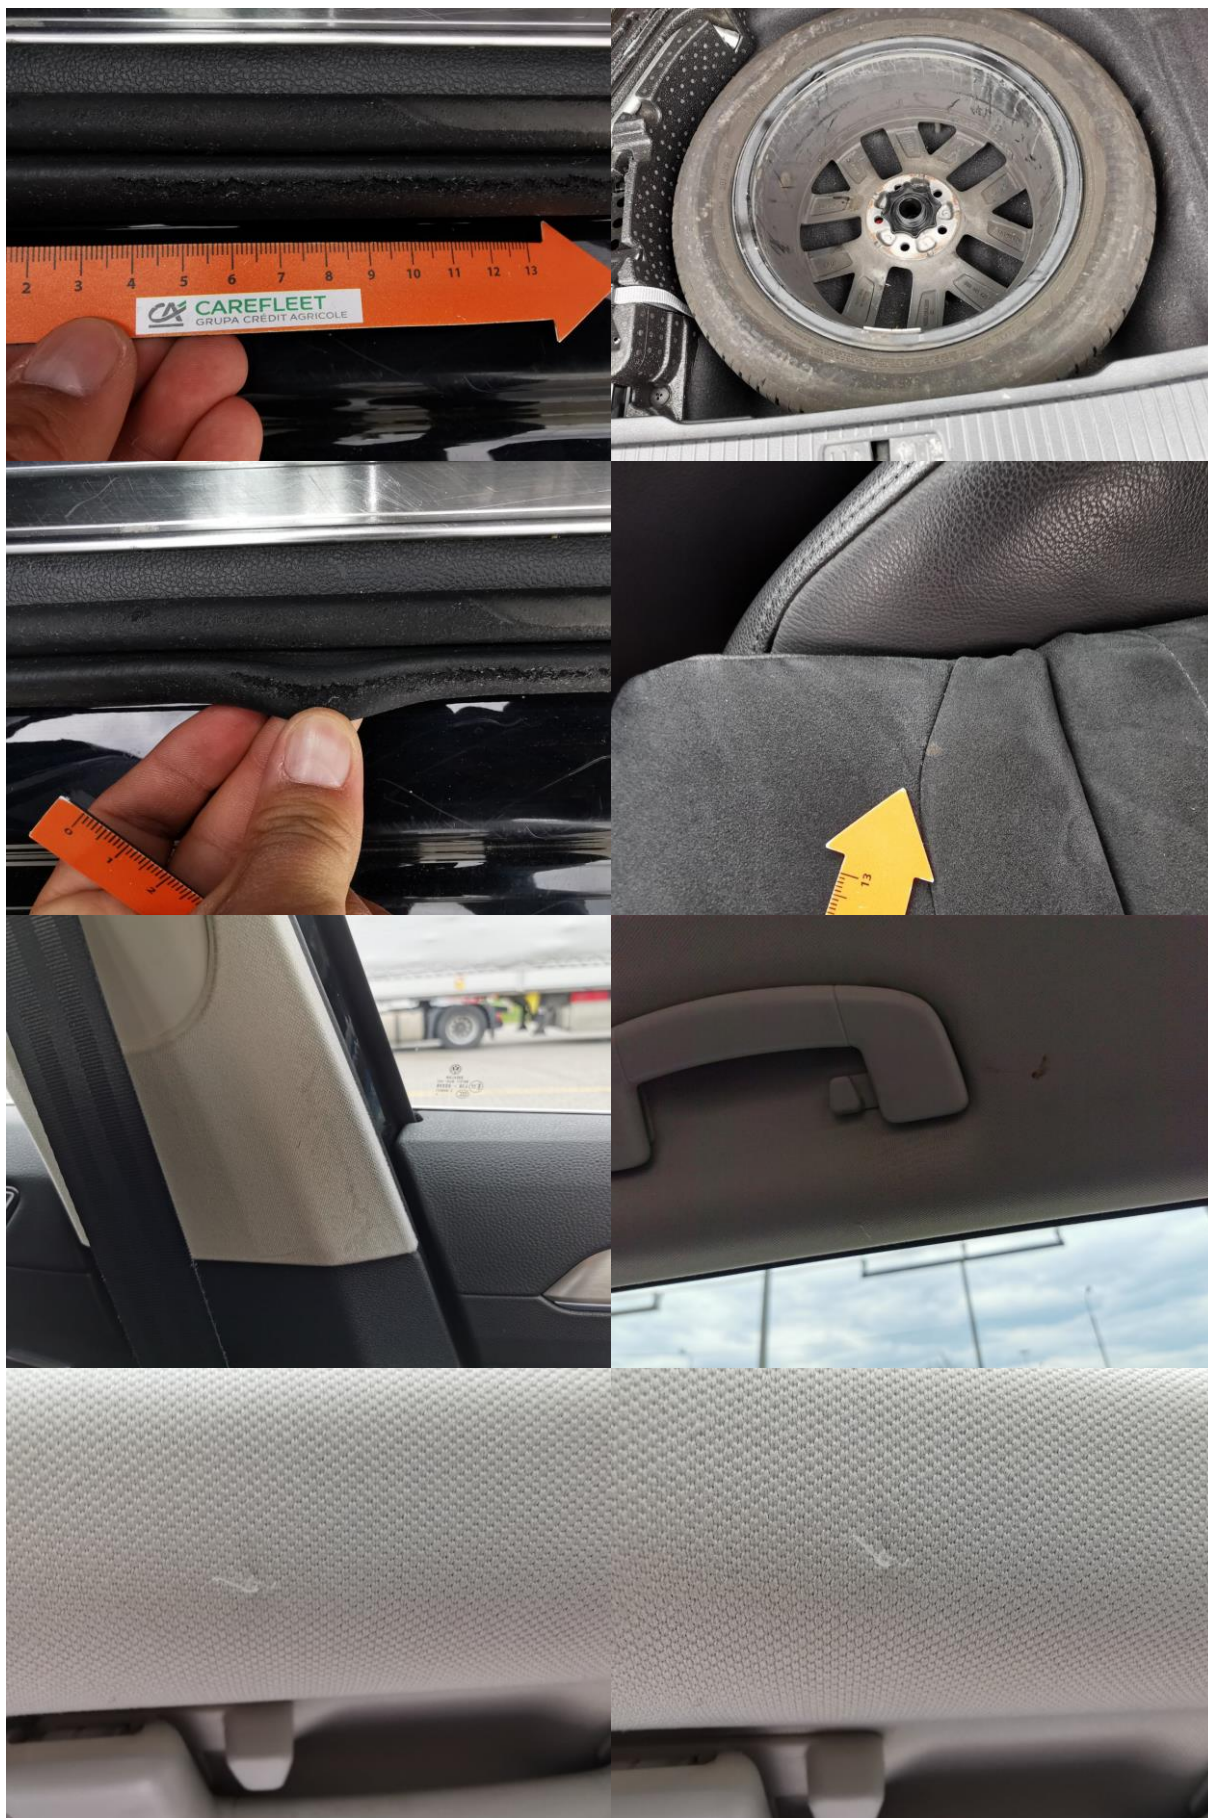

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105051









