

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202103178
Data badania – 24 marca 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW158XV
Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 208
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: ciężarowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 2
Wskazania licznika [km]: 232661
Nr fabryczny (VIN): VF3CRBHW6HW083838
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1127
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1560
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.06.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN2409682
2. Data następnego badania technicznego: 04.06.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE DO POJAZDU W TYM JEDEN Z PILOTEM CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 23632km, 50582km, 74600km, 99954km, 124355km, 149195km, 174238km, 199609km, 224600km, ostatni dnia 21.01.2021r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Kołpaki - zarysowania, łuszczenie powłoki lakierniczej. Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - biała typu uni. Pokrywa P - wgniecenie, liczne odpryski. Zderzak P - odpryski. Szyba czołowa - drobne odpryski, drobne zarysowania. Błotnik PP - liczne odpryski. Słupki A prawy - odprysk. Dach - odpryski, w tym z korozją. Zderzak T - zarysowania. Błotnik TL - odpryski. Drzwi TL - odpryski. Drzwi PL - odpryski, drobne zarysowanie. Błotnik PL - odpryski. Lusterko L - odpryski.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyć zewnętrznych:

błotnik PP - do 180 mikrometrów, drzwi PP do - 170 mikrometrów, drzwi TP - do 160 mikrometrów, błotnik TP - do 180 mikrometrów, pokrywa P - do 160 mikrometrów, dach - do 200 mikrometrów, pokrywa T - do 170 mikrometrów, błotnik PL - do 150 mikrometrów, drzwi PL - do 150 mikrometrów, drzwi TL - do 160 mikrometrów, błotnik TL - do 170 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - drobne zabrudzenie. Boczek drzwi PL - drobne zabrudzenie. Tunel środkowy - drobne zarysowania, drobne zabrudzenie. Boczek drzwi TL - zarysowania, drobne zabrudzenie. Podsufitka - zabrudzona. Boczek drzwi TP - drobne zabrudzenie, drobne zarysowania. Boczek drzwi PP - drobne zabrudzenie. Fotel pasażera - drobne zarysowania, drobne zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zabrudzenie, zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby przednie regulowane elektrycznie. Krata oddzielająca przestrzeń ładunkową.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki gumowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana

- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Pirelli	185/65R15	16%
PP zima	Pirelli	185/65R15	16%
TL zima	Bridgestone	185/65R15	33%
TP zima	Bridgestone	185/65R15	66%
zapas	Maxxis	T125/80R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 136 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzeczoznawca , data: 25 marca 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178

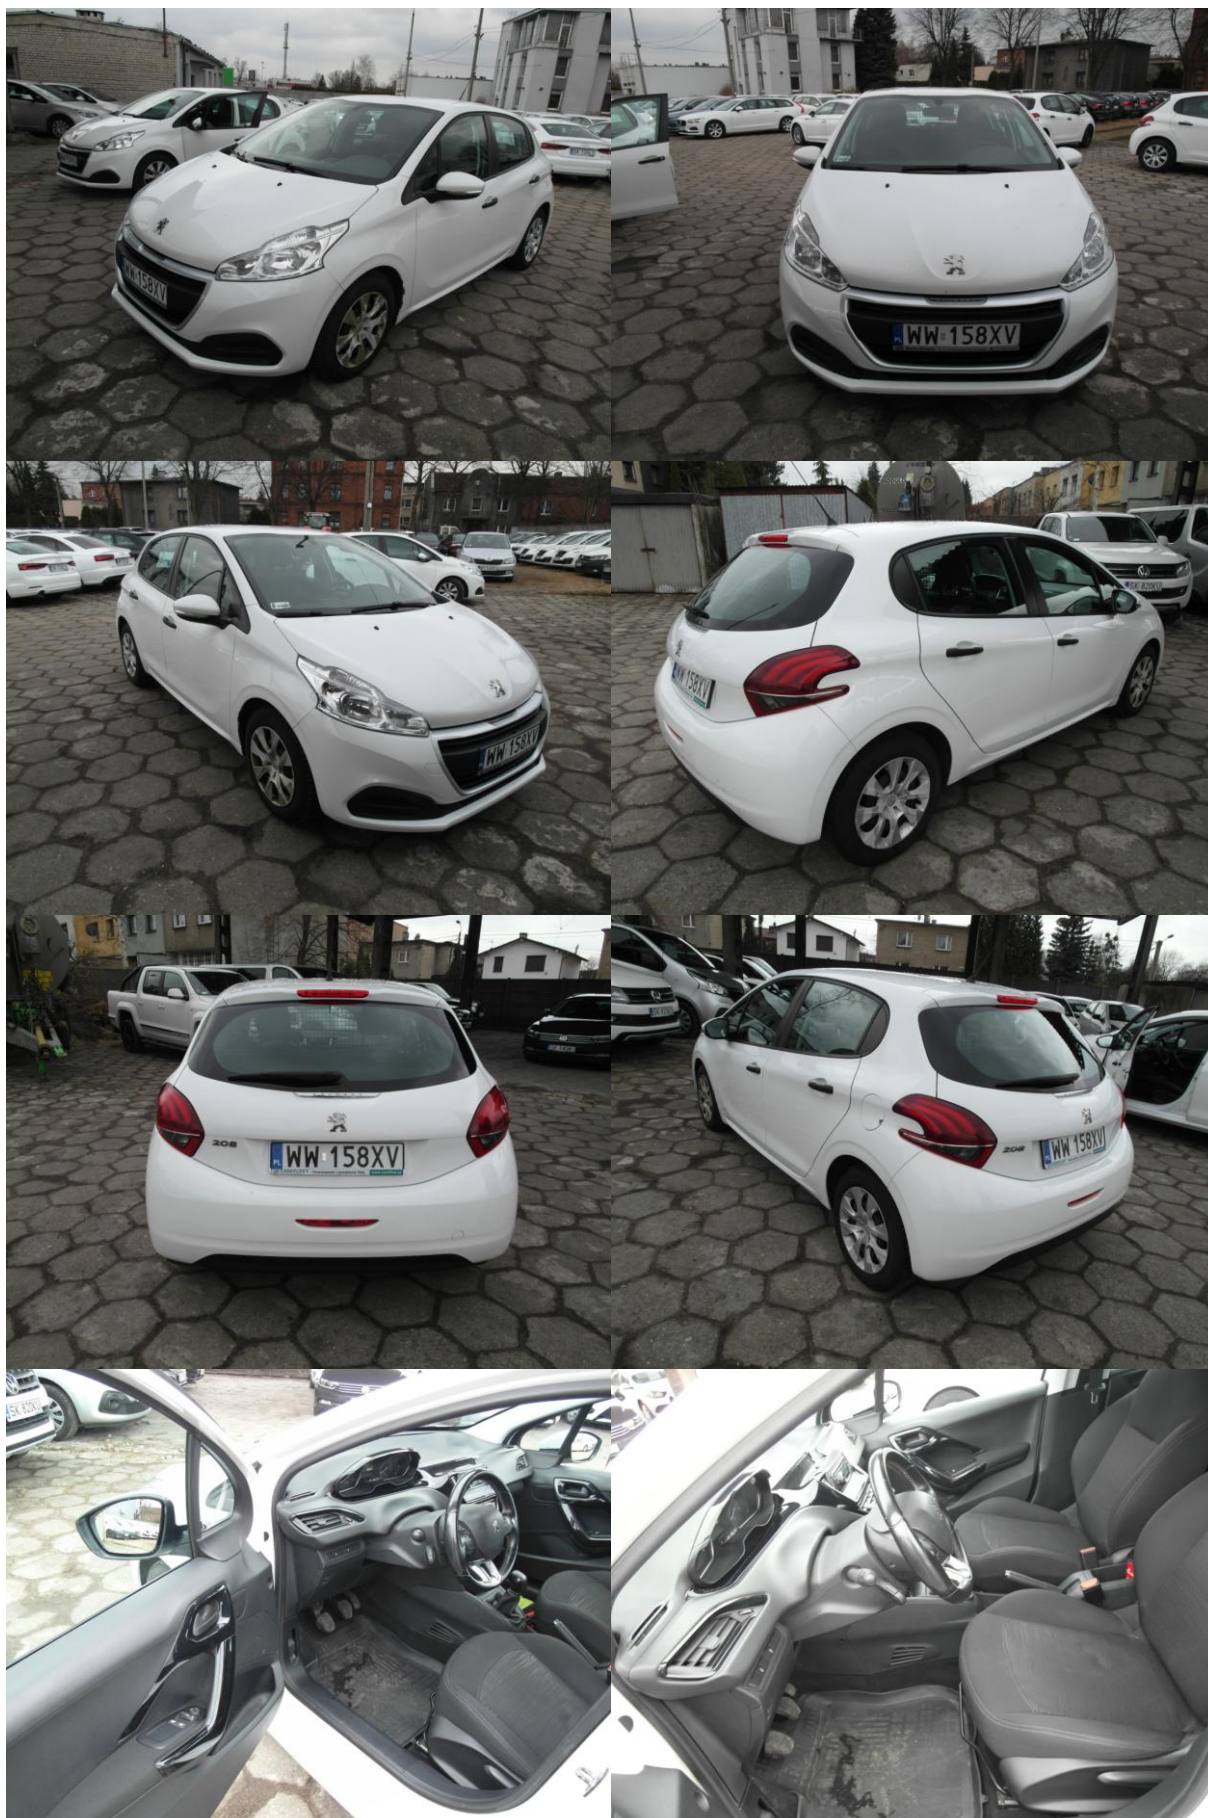

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178

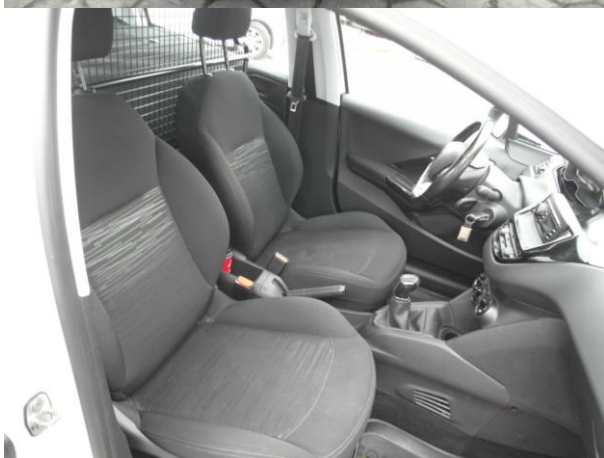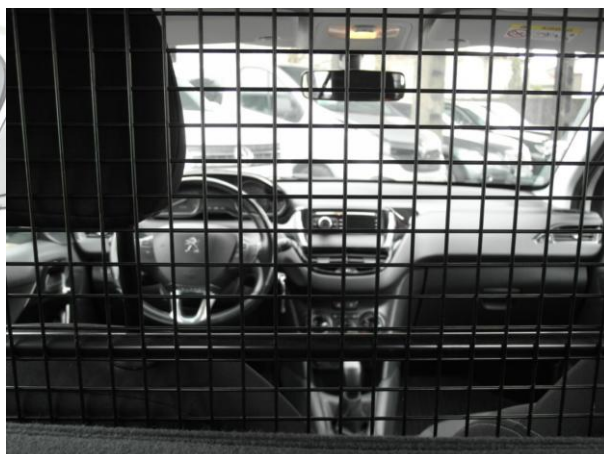

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178

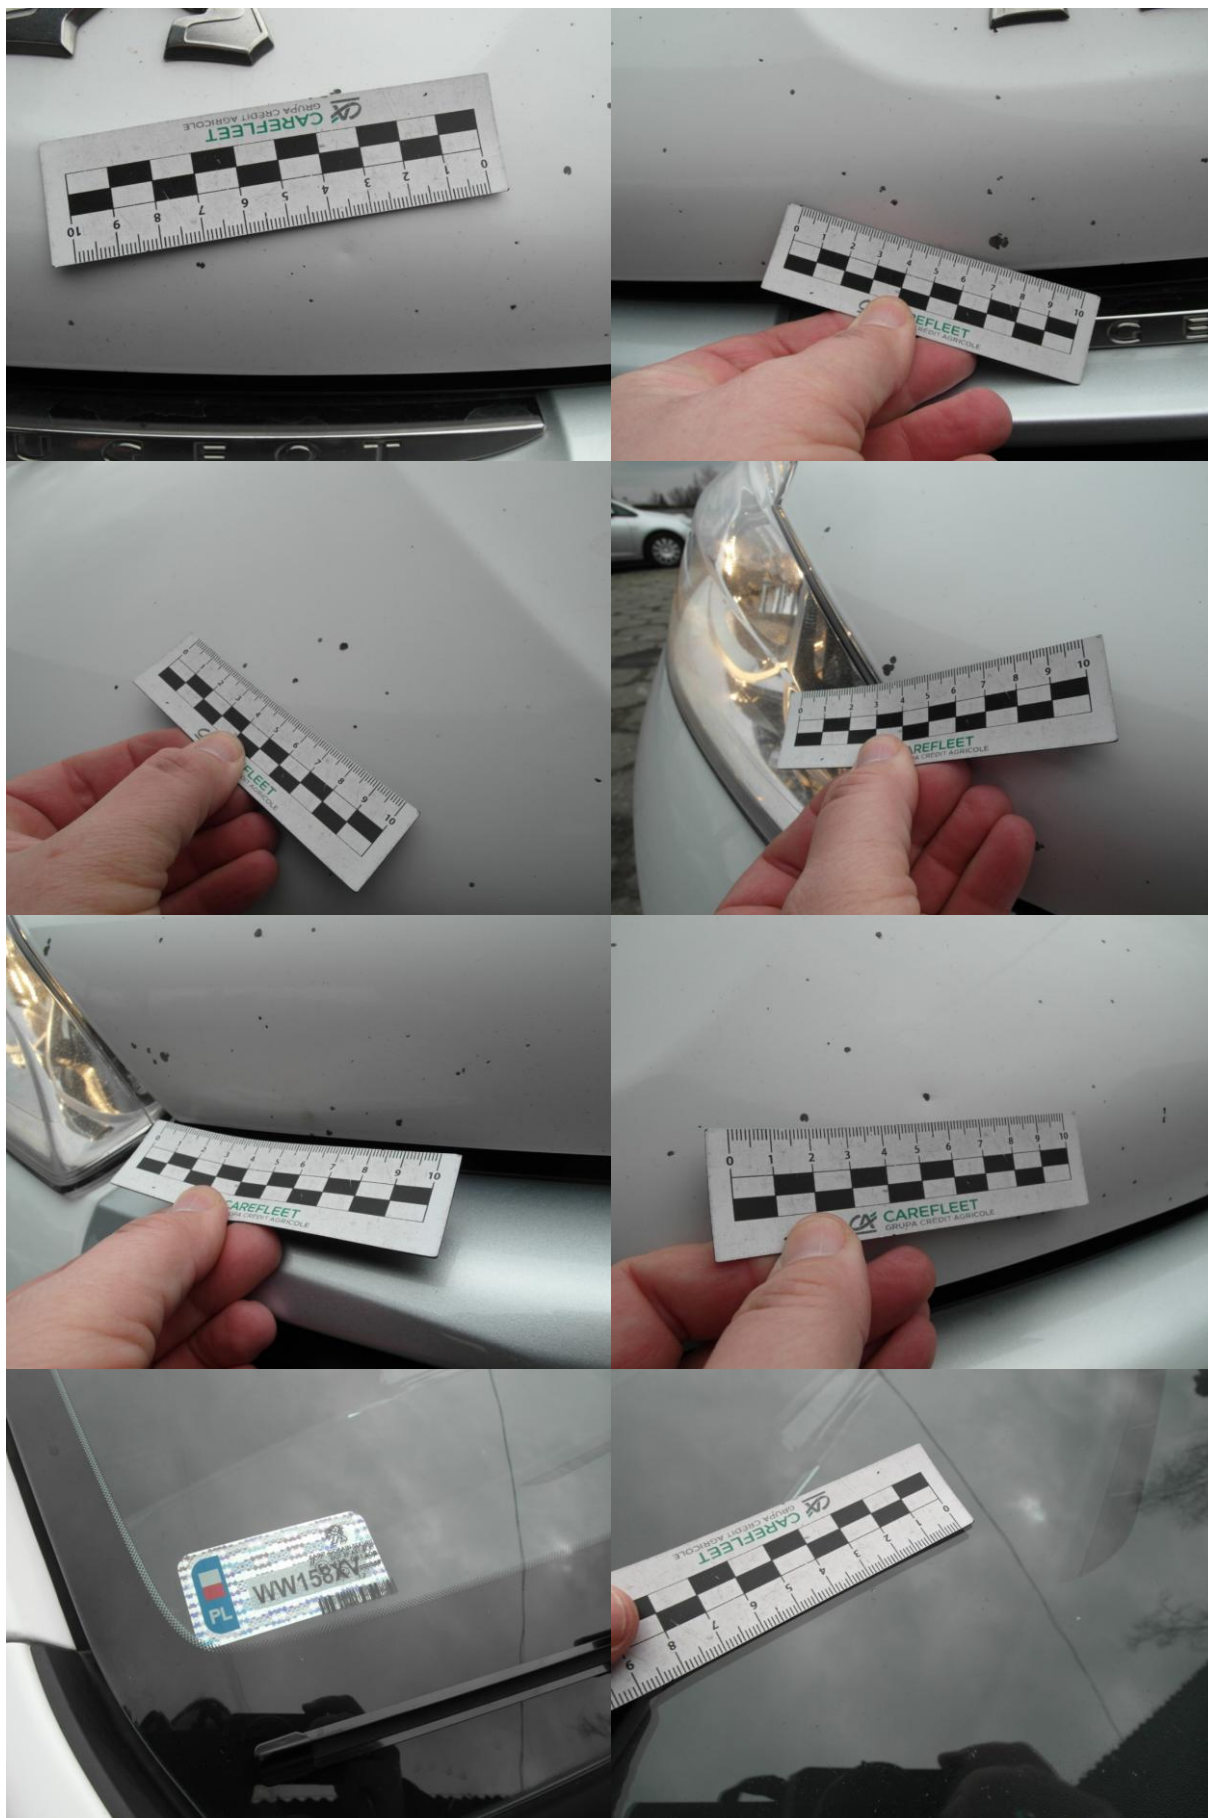

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178








Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178

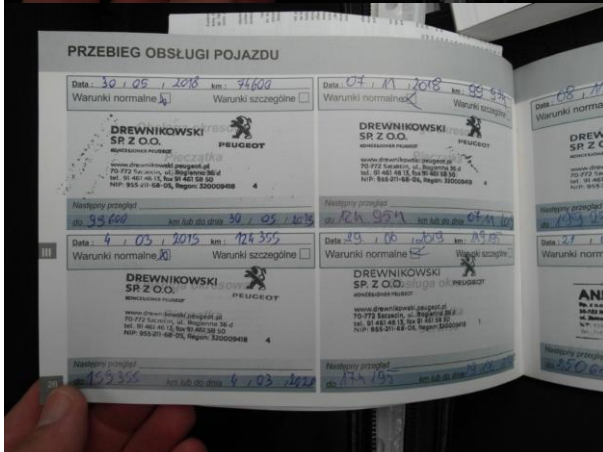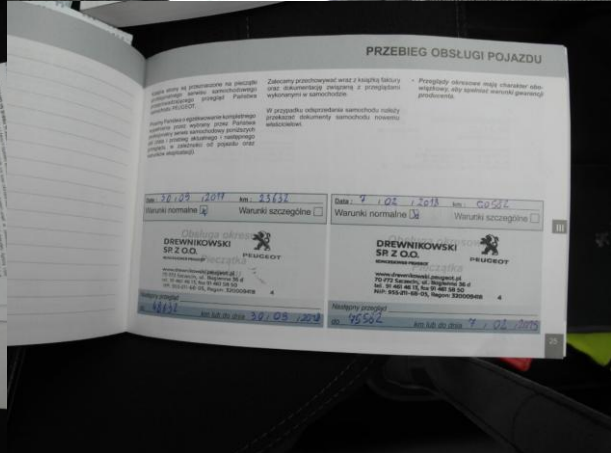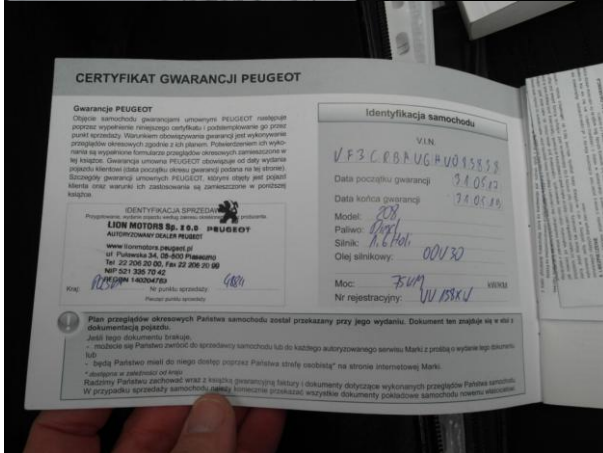

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202103178



