

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202105154
Data badania – 17 maja 2021r.
Rzeczoznawca - Łukasz Bonik

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:
Nr rejestracyjny: WW964XY

Marka pojazdu: DACIA
Model: DUSTER
Kolor: SREBRNY

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 138036
Nr fabryczny (VIN): UU1HSDJ9G58940746
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1374
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 80.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 23.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4954755
2. Data następnego badania technicznego: 23.11.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisami przy przebiegach: 20129km, 39500km, 58998km, 79800km, 121893km, ostatni w dniu 10.11.20120r
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin euro 6, HAK

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – brak. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Wszystkie felgi - łuszczenie lakieru, ślady korozji.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia: srebrny z efektem metalicznym.

Pokrywa silnik a- wgniecenie, odpryski, odpryski z zaprawkami lakierniczymi

Szyba czołowa- odpryski, odpryski z pęknięciem

Zderzak P - liczne, mocne zarysowania, odpryski, odpryski z łuszczeniem lakieru

Błotnik PP - odpryski z zaprawkami lakierniczymi

Klamka drzwi PP - zarysowania

Drzwi PP - odpryski

Lusterko P - zarysowania

Próg P - zarysowania

Dach - odpryski, zarysowania, lotna korozja

Lampa TL - odkurz lakierniczy

Zderzak T - ślady lakierowania, ślad po farbie na nielakierowanej części, niefachowo wykonana naprawa lakiernicza

Drzwi PL - wgniecenia (w tym jedno z zarysowaniem lakieru), zarysowania, odpryski

Drzwi TL - odpryski z zaprawkami lakierniczymi

Błotnik PL - odpryski z zaprawkami lakierniczymi

Na elementach podwozia widać korozję.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych:

pokrywa silnika – do 110 µm błotnik pp - do 130 µm drzwi pp

- do 130 µm drzwi tp - do 300 µm błotnik tp - do 1890 µm

pokrywa bagażnika - do 320 µm dach - do 100 µm błotnik tl -

do 200 µm drzwi tl - do 280 µm drzwi pl - do 120 µm błotnik

pl – do 120 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel kierowcy - zabrudzony

Boczek drzwi PL - zabrudzony

Deska rozdzielcza - zarysowania

Panel środkowy - zarysowania

Boczek drzwi TL - zarysowania

Boczek drzwi TP - zarysowania
 Kanapa T - zabrudzenia, rozdarcia od strony bagażnika
 Podsufitka - zabrudzenia
 Boczek drzwi TP - zarysowania
 Wykładzina podłogi - wypalenie
 Roleta bagażnik a- zabrudzona
 Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenia
 Pas tylny we wnętrzu bagażnika - wgniecenia, wgniecenia z uszkodzeniem warstwy lakierowej, ślady korozji, zabrudzenia, liczne, mocne zarysowania Tapicerka pokrywy bagażnika - zarysowania, zabrudzenia
 Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radio Przednie szyby elektrycznie sterowane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS □ ASR
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Hak
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Listwy progowe
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszki boczne □ Relingi dachowe
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL ZIMA	FIRESTONE	215/65R16	66%
PP ZIMA	FIRESTONE	215/65R16	66%
TL ZIMA	FIRESTONE	215/65R16	16%
TP ZIMA	FIRESTONE	215/65R16	16%
ZAPAS	NOKIAN	215/65R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 120 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 19 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154




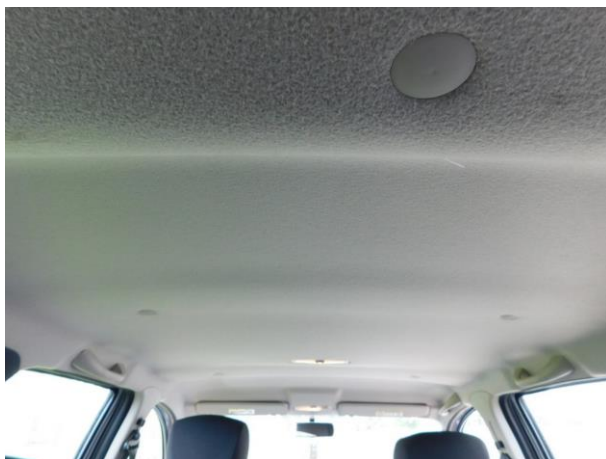


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



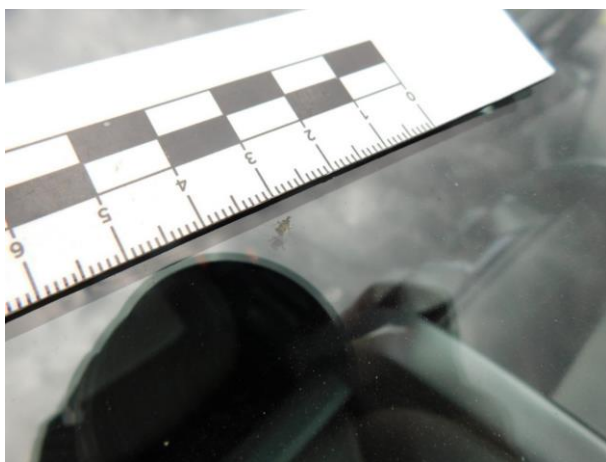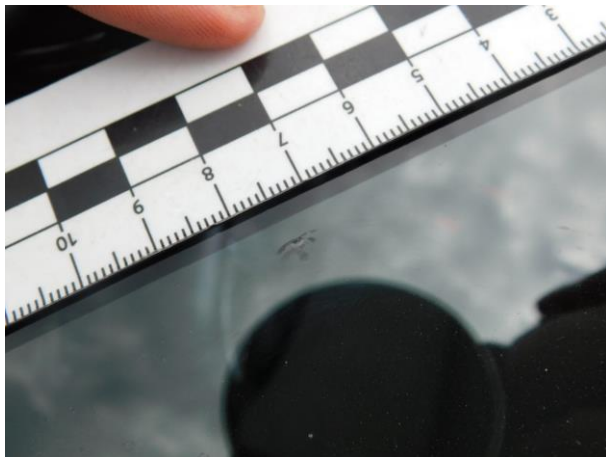


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154





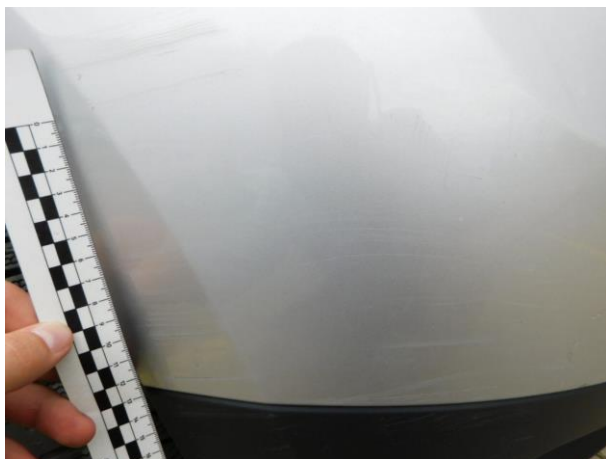


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154

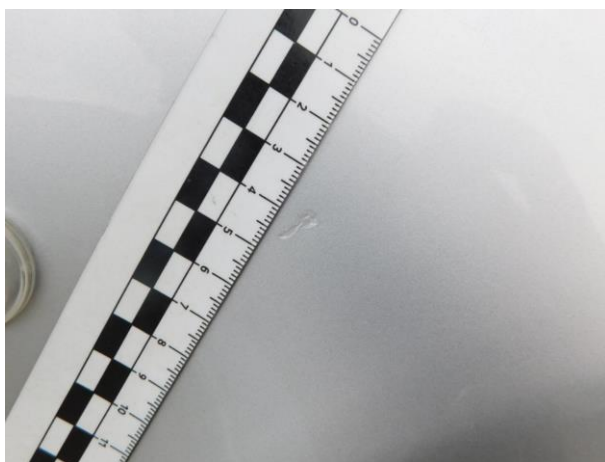

POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (1/6)

VIN: VUA4331865894046

Data: <u>11.04.21</u> Przejazd: <u>2021</u>		Nr history	Uwagi
Typ czynności: Przebieg	Stempel		
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan prawidłowy			
Data: <u>14.04.2021</u> Przejazd: <u>37</u> (OK)		Nr history	Uwagi
Typ czynności: Przebieg	Stempel		
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan prawidłowy			
Data: <u>20.04.2021</u> Przejazd: <u>5308</u>		Nr history	Uwagi
Typ czynności: Przebieg	Stempel		
Kontrola antykorozyjna: OK ☒ Stan prawidłowy			

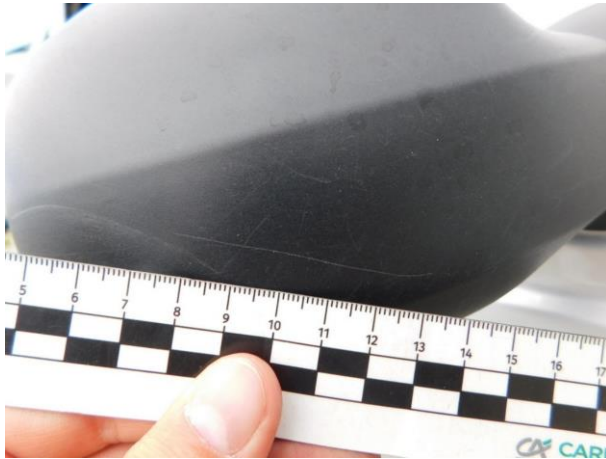

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154






POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLĄDU (2/6)

VIN		VIN	
Typ pojazdu: <u>2000</u> Typ silnika: <u>2000</u> Typ skrzynki: <u>5</u> Kontrola antykorozyjna: <u>OK</u> (Stwierdzono uszkodzenia) <u>nie</u> Wartość eksploatacyjna: <u>nie</u>		Typ pojazdu: <u>2000</u> Typ silnika: <u>2000</u> Typ skrzynki: <u>5</u> Kontrola antykorozyjna: <u>OK</u> (Stwierdzono uszkodzenia) <u>nie</u> Wartość eksploatacyjna: <u>nie</u>	
Typ pojazdu: <u>2000</u> Typ silnika: <u>2000</u> Typ skrzynki: <u>5</u> Kontrola antykorozyjna: <u>OK</u> (Stwierdzono uszkodzenia) <u>nie</u> Wartość eksploatacyjna: <u>nie</u>		Typ pojazdu: <u>2000</u> Typ silnika: <u>2000</u> Typ skrzynki: <u>5</u> Kontrola antykorozyjna: <u>OK</u> (Stwierdzono uszkodzenia) <u>nie</u> Wartość eksploatacyjna: <u>nie</u>	

1/1

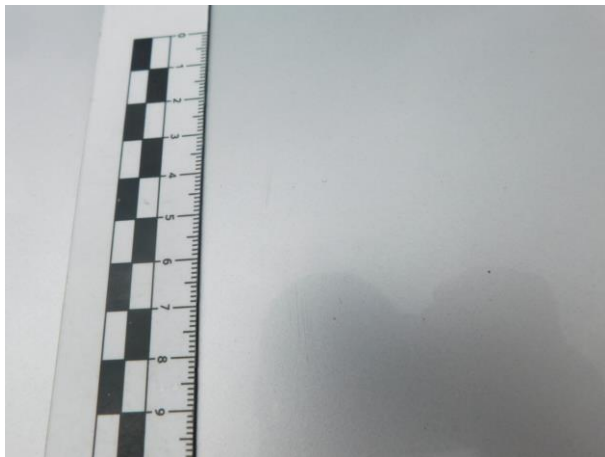


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154

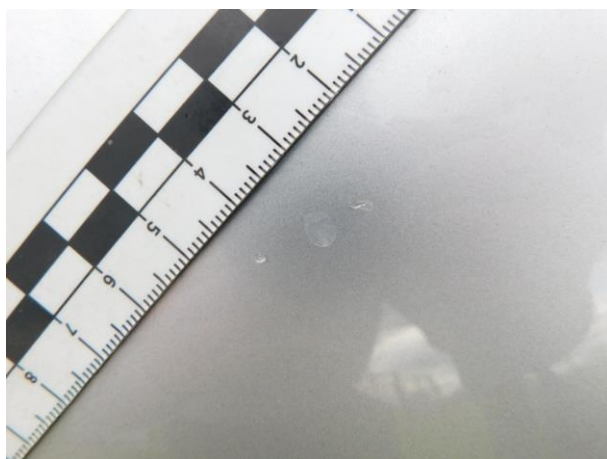

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



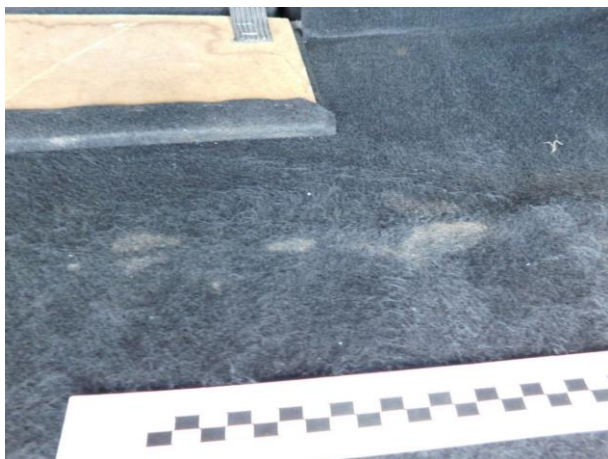



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105154

