

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's

55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202105123

Data badania – 18 maja 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.

Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław

Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO8FP58

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN

Model: GOLF VII 1.6 TDI COMFORTLINE

Kolor: GRANATOWY

Oznaczenie: VOLKSWAGEN GOLF VII 1.6 TDI COMFORTLINE

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 177185

Nr fabryczny (VIN): WVWZZZAUZJP103685

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1840

Masa własna (kg): 1248

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm³]: 1598

Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.03.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ALEJE SOLIDARNOŚCI 46
61-696 POZNAŃ

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 1462076
2. Data następnego badania technicznego: 30.03.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. 1. Termin badania technicznego: 2023.03.30.
2. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej w bazie producenta.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych. Aktywny komunikat "wymiana oleju i przegląd za 1000km".

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki, miejscowo zarysowane. Obręcz koła zapasowego - stalowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – granatowa z efektem metalicznym. Zderzak przedni – zarysowania w części dolnej, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odprysk lakieru o ogniskami korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zarysowania w części środkowej, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – zarysowania w części środkowej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – głębokie zarysowania na odcinkach ok 4mm oraz 8mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – zarysowanie na odcinku ok 30mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – liczne zarysowania w części dolnej i środkowej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – odprysk lakieru o średnicy ok 3mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – głębokie zarysowanie na odcinku ok 10mm, głębokie ubytki lakieru na przedniej krawędzi na odcinku ok 32mm, zagięcie o średnicy ok 20mm, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej poszycia tylnego boku lewego: do 1239um, drzwi lewych tylnych: do 258um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 157um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka drzwi prawych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka we wnętrzu drzwi prawych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - głębokie zarysowania.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Aktywny tempomat. Reflektory w technologii LED.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne

- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna □ Klimatyzacja automatyczna
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Falken Eurowinter HS01	205/55R16 M+S	80%
Prawy przód	Falken Eurowinter HS01	205/55R16 M+S	80%
Lewy tył	Falken Eurowinter HS01	205/55R16 M+S	85%
Prawy tył	Falken Eurowinter HS01	205/55R16 M+S	85%
Zapasy	Michelin	205/55R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 122 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 maja 2021

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123

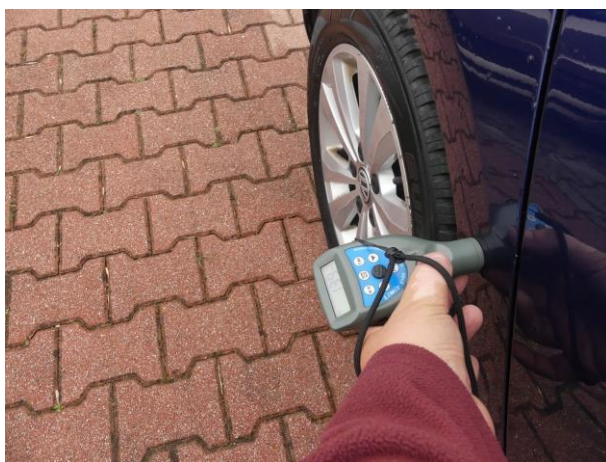

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123

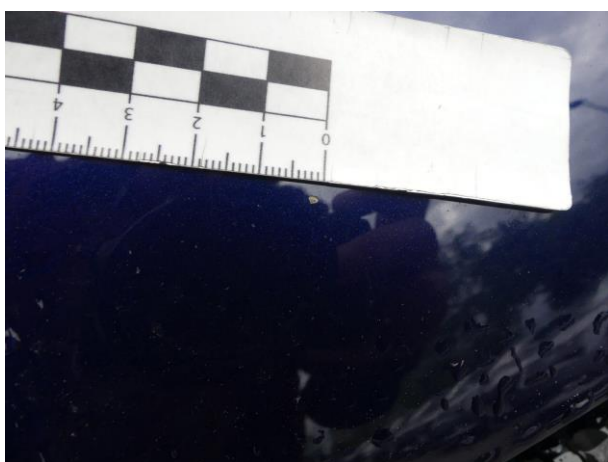

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



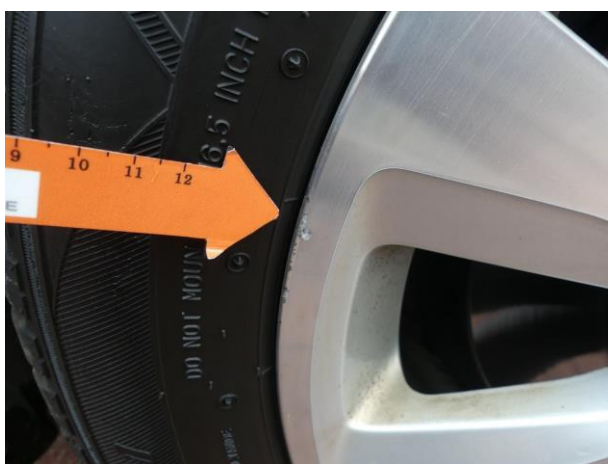

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



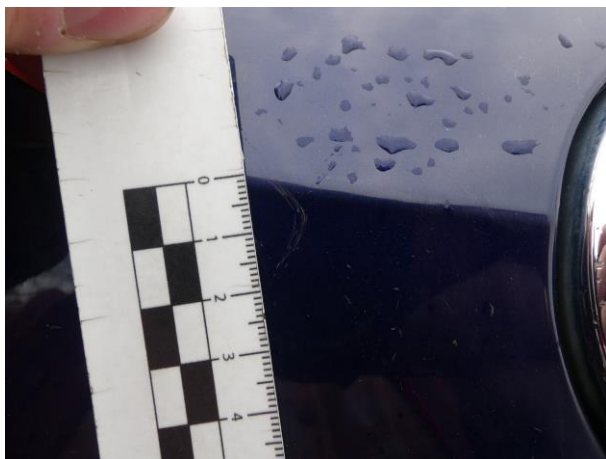

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123

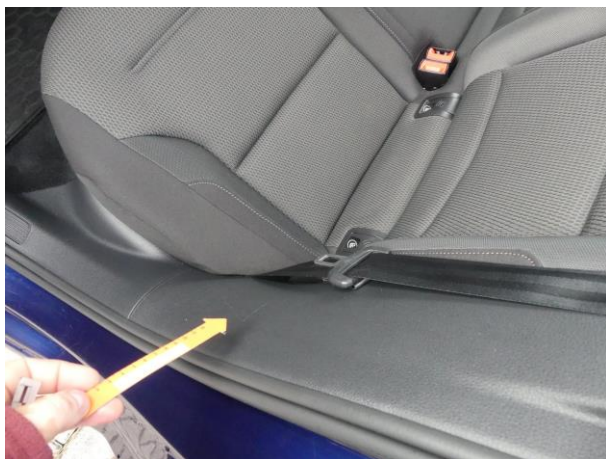

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123

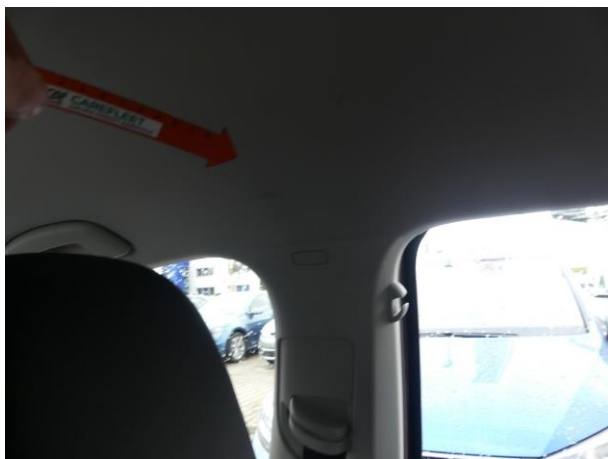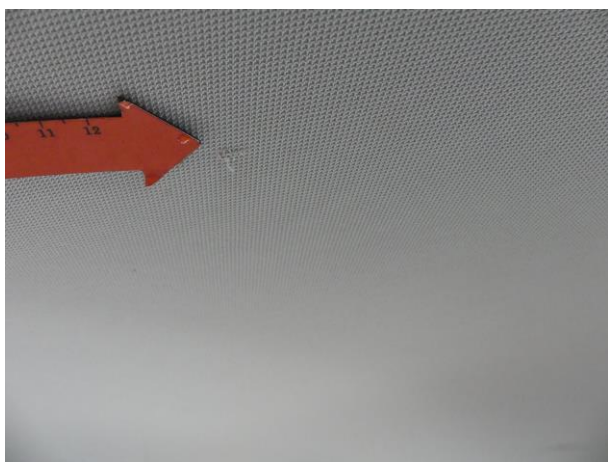

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105123

