

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202006172
Data badania – 17 czerwca 2020r.
Rzecznawca - Jarosław Będzieszak

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW194XU
Marka pojazdu: SKODA
Model: FABIA
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 154995
Nr fabryczny (VIN): TMBJT6NJ6HZ160567
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1114
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 1422
Moc [kW]: 77.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 24.04.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
PL.ORLĄT LWOWSKICH 1
53-605 WROCŁAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN1794340
2. Data następnego badania technicznego: 22.04.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. Książka serwisowa elektroniczna
Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym: poziom emisji spalin EURO 6

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt. Kołpak koła PP pęknięty. kołpak koła TP zarysowany zamiennik.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska

Pokrywa silnika odpryski o śred 2-3mm, jeden odprysk o śred ok 7mm

Szyba czołowa odpryski o śred 1-2mm

Zderzak przedni zarysowany w części dolnej prawej o dł ok 10cm x 4cm, rysa po stronie lewej o dł ok 3cm, wgniecenie z zaprawką na przetłoczeniu dolnym z prawej strony o wym ok 3cm x 1cm

Drzwi PP wgniecenie z zarysowaniem w części środkowej o śred ok 1cm

Lusterko prawe 3szt. rys

Drzwi TP wgniecenie w części dolnej o śred ok 5cm

Dach odpryski przy szybie czołowej o śred 2-3mm

Słupek A prawy odpryski o śred 1-2mm

Zderzak tył zarysowanie z prawej strony o dł ok 4cm, w części środkowej o śred ok 5cm oraz o śred 3cm

Błotnik TL rysa o dł ok 3cm oraz odprysk z zarysowaniem o śred 1cm

Słupek A lewy odpryski o śred 2-3mm

Lusterko lewe 2 szt rys

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych: błotnik PL do 130μ, drzwi PL do 190μ, drzwi TL do 130μ, błotnik TL do 120μ, pokrywa silnika do 140μ, dach do 120μ, pokrywa bagażnika do 120μ, błotnik PP do 190μ, drzwi PP do 120μ, drzwi TP do 120μ, Błotnik TP do 120μ.

V. Wnętrze stwierdzono: Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

Fotel PL brudny

Boczek drzwi PL brudny

Boczek drzwi TL zarysowany

Kanapa tylna zarysowana

Podsufitka brudna

Boczek drzwi TP zarysowany

Fotel PP brudny

Wykładzina bagażnika brudna

Wnętrze bagażnika brudne i zarysowane

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ACS - system pokolizyjny
 ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
 EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
 El. podnoszenie szyb, przód
 MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
 MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
 System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
 TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Kormoran Road Performance	185/60 R15 84 H	66%
PP lato	Kormoran Road Performance	185/60 R15 84 H	66%
TL lato	Nexen N'Blue	185/60 R15 84 H	83%
TP lato	Nexen N'Blue	185/60 R15 84 H	83%
zapasowa	Nexen N'Blue	185/60 R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 167 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię

zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 21 czerwca 2020

.....




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172

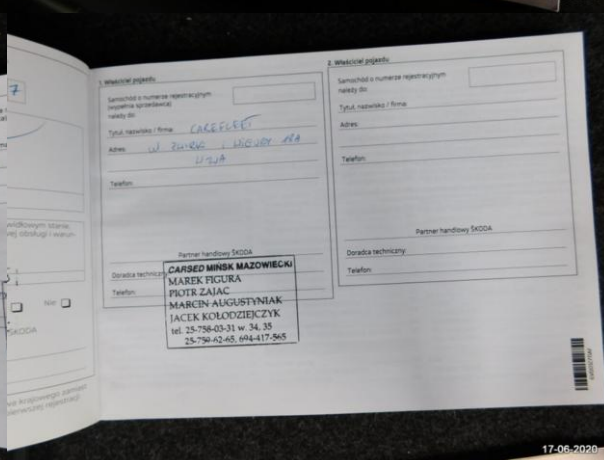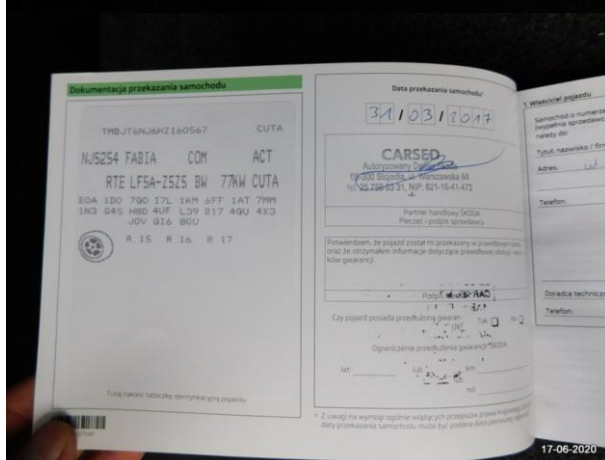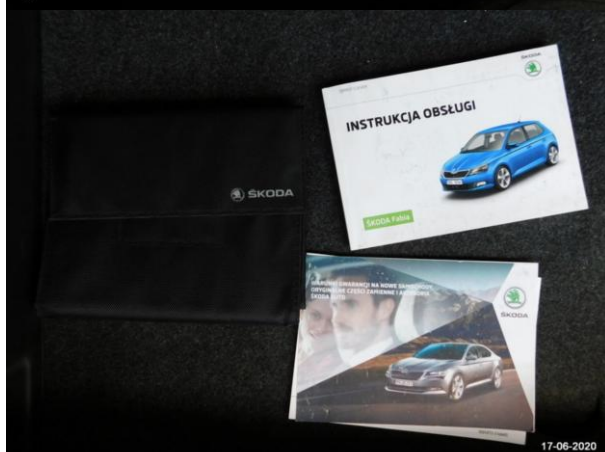

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172

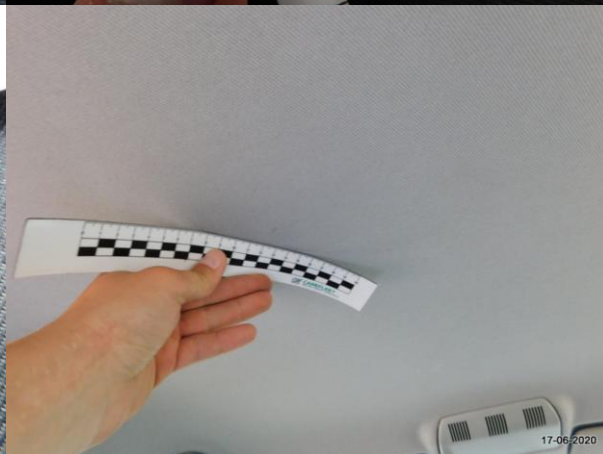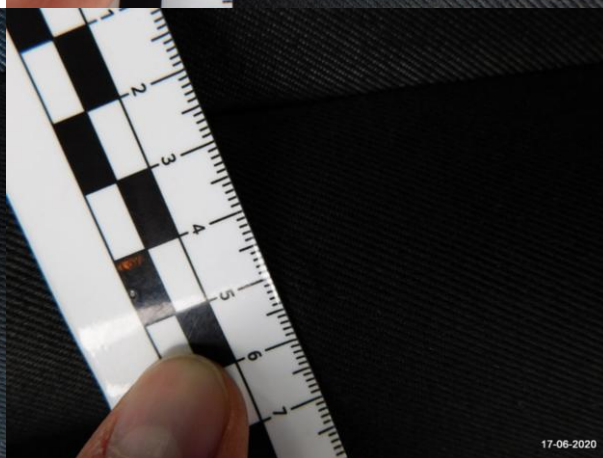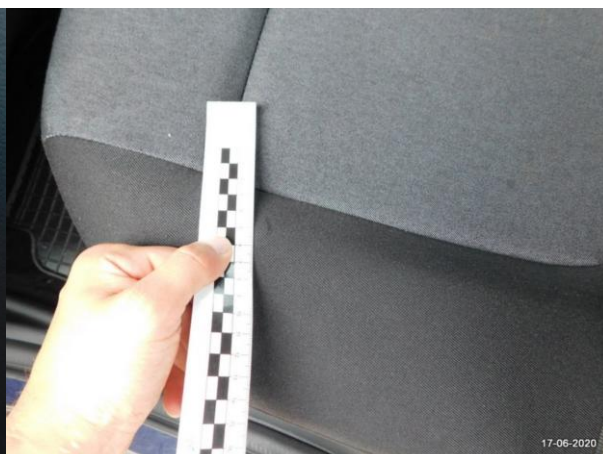

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172






Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172

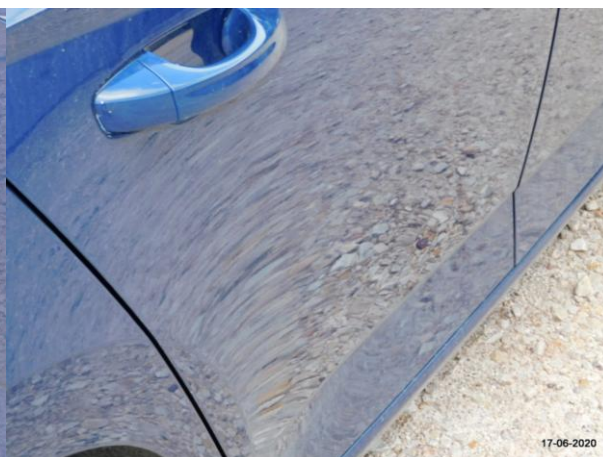


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172

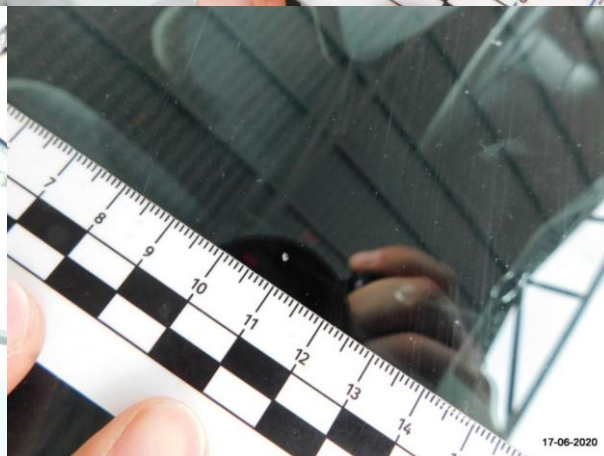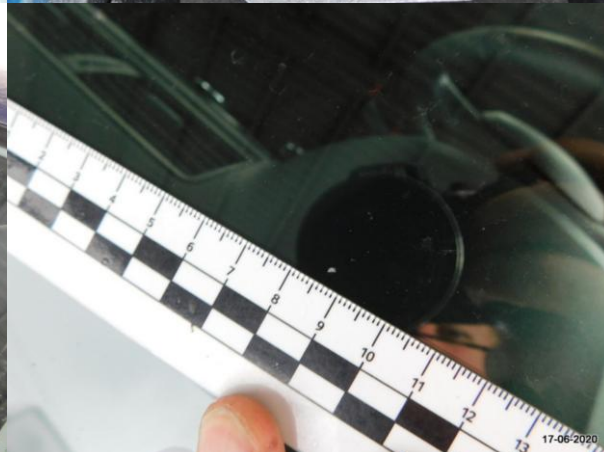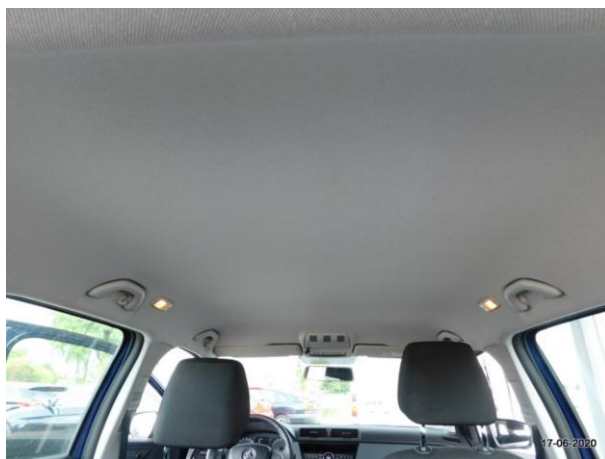

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172

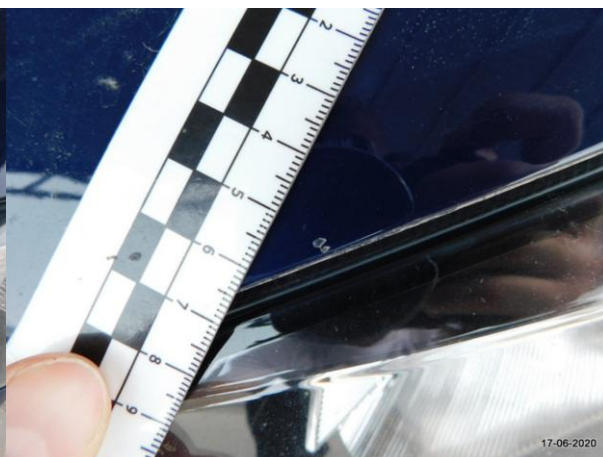

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172

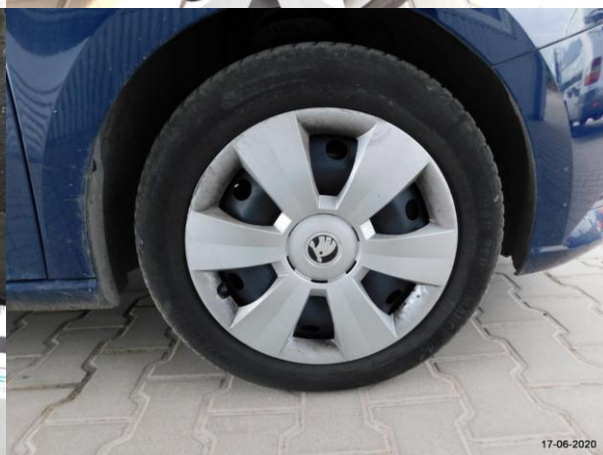

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202006172

