

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202107069**  
**Data badania – 07 lipca 2021r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW714XX

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN  
Model: PASSAT  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 203103  
Nr fabryczny (VIN): WWWZZZ3CZJE027796  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.10.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4246905
2. Data następnego badania technicznego: 01.10.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (JEDEN KLUCZ Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią i tylną. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 5 sztuk. Felga PL, PP - zarysowania. Felga TP, TL - odpryski.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - czarna. Pokrywa silnika - odpryski, wgniecenie, korozja. Szyba czołowa - odpryski. Listwa szyb czołowej lewa - odkształcenia. Dach - wgniecenie, odpryski, korozja. Zderzak przedni - zarysowania. Krata wlotu powietrza przednia dolna - pęknięcie. Listwa chrom kraty wlotu powietrza - odprysk. Błotnik przedni prawy - zarysowanie, odpryski, wgniecenie. Lusterko prawe - zarysowanie. Drzwi przednie prawe - zarysowania, wgniecenie. Drzwi tylne prawe - zarysowania, odprysk. Błotnik tylny prawy - zarysowania. Zderzak tylny - zarysowania. Błotnik tylny lewy - odprysk. Wnęka drzwi tylnych lewych - wgniecenia, zarysowania. Drzwi tylne lewe - zarysowanie. Drzwi przednie lewe - zarysowanie, odprysk. Błotnik przedni lewy - zarysowanie. Lusterko lewe - zarysowanie. Rama dachu lewa - zarysowanie, odpryski. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa sinika 140 µm, błotnik przedni prawy 150 µm, drzwi przednie prawe 150 µm, drzwi tylne prawe 150 µm, błotnik tylny prawy do 170 µm, dach do 200 µm, pokrywa bagażnika 150 µm, błotnik tylny lewy do 200 µm, drzwi tylne lewe do 190 µm, drzwi przednie lewe do 170 µm, błotnik przedni lewy do 160 µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi przednich lewych - wypalenie. Kierownica - zarysowanie. Uchwyt rolety drzwi tylnych lewych - pęknięcie. Wnętrze bagażnika - zarysowania. Nakładka słupka B prawa - zarysowanie. Podsufitka - zabrudzenie. Tunel środkowy - zabrudzenie. Tapicerka drzwi przednich prawych - zabrudzenie. Schowek pasażera - zabrudzenie. Listwa deski rozdzielczej - zarysowanie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Reflektory LED  
Elektryczna regulacja oparcia oraz odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie kłapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne

- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lustro wsteczne
- Roleta bagażnika
- Rolety tylnych drzwi
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Pirelli	235/45R18 98Y	50%
PP lato	Pirelli	235/45R18 98Y	50%
TL lato	Continental ContiSportContact 5	235/45R18 91W	43%
TP lato	Continental ContiSportContact 5	235/45R18 91W	43%
zapas	Continental	235/45R18 94W	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 173 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 14 lipca 2021

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107069



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107069



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107069

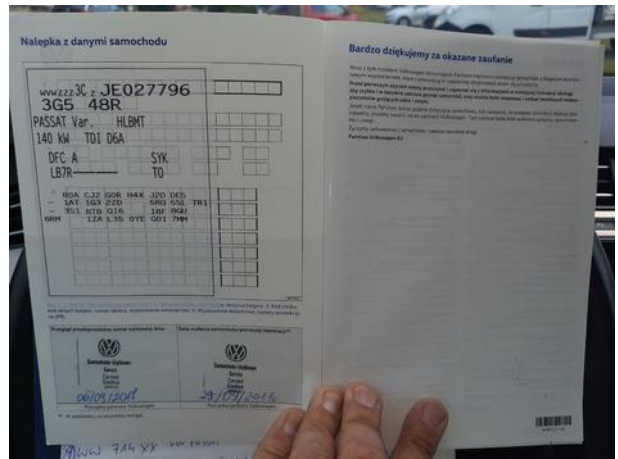

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107069





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107069





