

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202108160

Data badania – 27 sierpnia 2021r.

Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2S791

Marka pojazdu: OPEL
Model: INSIGNIA 1.6 CDTI
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 166692
Nr fabryczny (VIN): W0VZT8EF1J1046948
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
2. Data pierwszej rejestracji – 18.10.2017r.

Masa całkowita (kg): 2140
Masa własna (kg): 1462
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon samoczynny
Układ/liczba cyl.: R/4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 100.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.10.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 4436351
2. Data następnego badania technicznego: 18.10.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak

5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – brak; instrukcja obsługi – brak.
2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 18.10.2022r.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Rozruch silnika łatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie; rozerwane wygłuszenie pokrywy komory silnika.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa, napęd na oś przednią, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół aluminiowe, miejscowo obtarte.

IV. Nadwozie stwierdzono: Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: drzwi tylne prawe – do 0,176mm, poszycie części tylnej prawego boku nadwozia – do 0,181mm; grubości powłok lakierowych na pozostałych elementach poszyc zewnętrznych nadwozia wynoszą od 0,106 do 0,132mm.

Miejscowe zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych.

Pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej.

Dach – odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji.

Drzwi przednie prawe – wgniecenie miejscowe.

Drzwi tylne prawe – wgniecenie miejscowe.

Poszycie części tylnej prawego boku nadwozia – zarysowania powłoki lakierowej.

Drzwi tyłu nadwozia – wgniecenia miejscowe.

Poszycie części tylnej lewego boku nadwozia – wgniecenia, odpryski, zarysowania powłoki lakierowej.

Zderzak przedni – pęknięty narożnik pokrycia zderzaka.

Zderzak tylny – zgięty narożnik pokrycia zderzaka, zarysowania powłoki lakierowej.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerki foteli, tapicerki drzwi, podsufitka tapicerka bagażnika – miejscowo zabrudzone. Nakładka wewnętrzna drzwi tyłu nadwozia – obtarta. Roleta bagażnika – wgnieciona, obtarta. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 1. Tapicerka łączona skóra ekologiczna/tkanina.

2. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości.

3. Radio fabryczne.

4. System start/stop.

5. Asystent pasa ruchu.

6. Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
oś I lewa	Michelin	215/55 R17	ok. 90%
oś I prawa	Michelin	215/55 R17	ok. 90%
oś II lewa	Michelin	215/55 R17	ok. 90%
oś II prawa	Michelin	215/55 R17	ok. 90%
koło zapasowe	Maxxis / dojazdowa	T125/70 R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 82 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.



Rzecznawca , data: 29 sierpnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202108160



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202108160

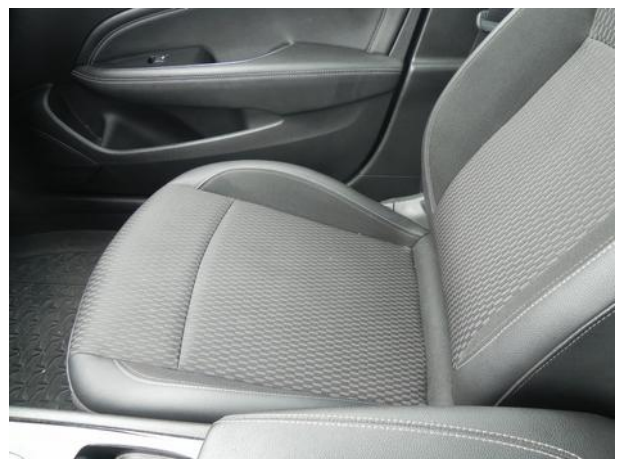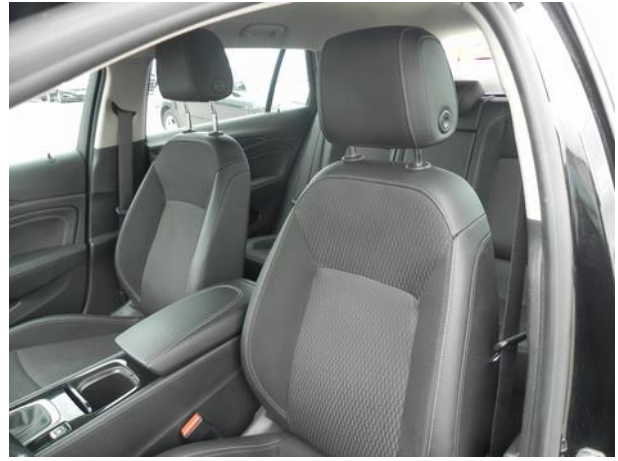

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202108160

