

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM201905306
Data badania – 12 października 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW532XH

Marka pojazdu: HYUNDAI
Model: I30 WAGON 1.4 CRDI-90KM
Kolor: Srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 149694
Nr fabryczny (VIN): TMAD281RAGJ115743
Rok produkcji: 2016
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Masa całkowita (kg): 1910
Masa własna (kg): 1379
Ładowność (kg): 531
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R/4
Pojemność [cm³]: 1396
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.04.2016

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAM1354122
2. Data następnego badania technicznego: 28.03.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - srebrna z efektem metalicznym. Pokrywa P - odprysk. Szyba czołowa - pęknięta. Wykładzina pokrywy silnika - rozdarcie. Lusterko P - zarysowanie. Drzwi PP - odpryski. Wnęka drzwi TP - wgniecenie z zarysowaniem. Błotnik TP - wgniecenie. Zderzak T - niespasowany prawy narożnik. Wycieraczka pokrywy T - uszkodzona. Wnęka drzwi TL - wgniecenia. Drzwi TL - wgniecenie, niespasowane. Drzwi PL - odpryski. Wnęka drzwi PL - wgniecenie, drobne zarysowania. Lusterko L - zarysowanie, wgniecenie.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 220 mikrometrów, drzwi PP - do 110 mikrometrów, drzwi TP - do 110 mikrometrów, błotnik TP - do 290 mikrometrów, pokrywa P - do 180 mikrometrów, dach - do 780 mikrometrów, pokrywa T - do 170 mikrometrów, błotnik PL - do 130 mikrometrów, drzwi PL - do 410 mikrometrów, drzwi TL - do 400 mikrometrów, błotnik TL - do 370 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza - zarysowania. Fotel pasażera - zabrudzenie, zarysowania nakładki. Boczek drzwi TP - zarysowanie. Roleta bagażnika - zabrudzona. Wnętrze bagażnika - zabrudzenie. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Boczek drzwi TL - zabrudzenie, zarysowania. Fotel kierowcy - zabrudzenie, zarysowania. Boczek drzwi PL - wgniecenie, zarysowania, zabrudzenie. Fotel kierowcy - zagniecenie. Wykładzina podłogi - zabrudzenie, rozdarcie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Hankook	195/65R15	40%
PP zima	Hankook	195/65R15	40%
TL zima	Hankook	195/65R15	40%
TP zima	Hankook	195/65R15	40%
Zapas - dojazd	Maxxis	125/80R15	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 100 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 15 października 2021

.....















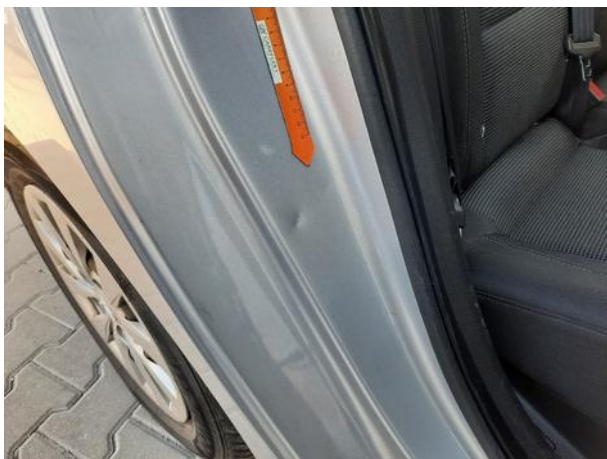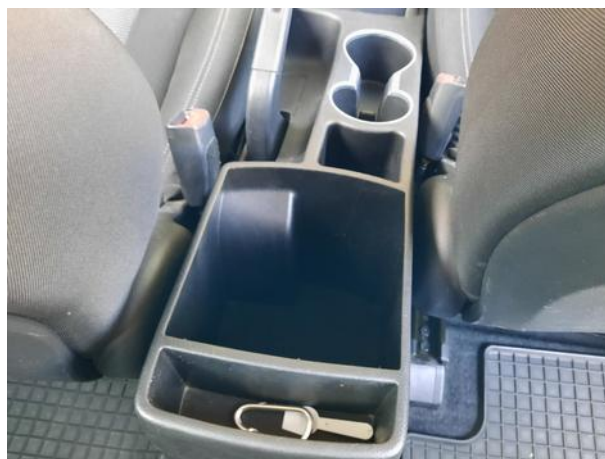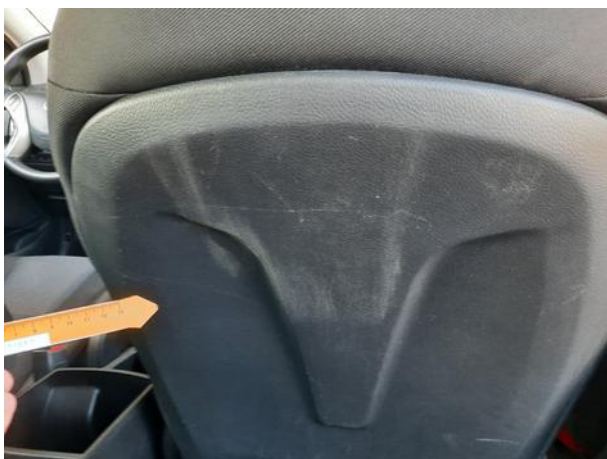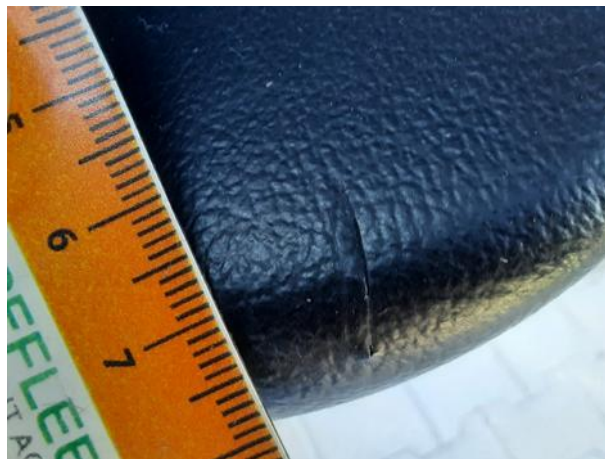









Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM201905306





