

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202112150**  
**Data badania – 05 stycznia 2022r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WX4686A

Marka pojazdu: AUDI  
Model: A4  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 105060  
Nr fabryczny (VIN): WAUZZZF46KA016452  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1968  
Moc [kW]: 140.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 06.12.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO5267637
2. Data następnego badania technicznego: 06.12.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, jedno stalowe - zapasowe. Felga PL - zarysowana.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - czarna. Pokrywa silnika - odpryski, wgniecenie. Szyba czołowa - odpryski. Zderzak przedni - zarysowania. Błotnik przedni prawy - odprysk. Drzwi przednie prawe - wgniecenie. Drzwi tylne prawe - zarysowania. Spoiler zderzaka tylnego - zarysowany. Dach - wgniecenia. Błotnik tylny lewy - wgniecenie. Drzwi tylne lewe - odprysk. Drzwi przednie lewe - wgniecenie, odpryski. Błotnik przedni lewy - zarysowania. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika 130 µm, błotnik przedni prawy 120 µm, drzwi przednie prawe do 210 µm, drzwi tylne prawe 110 µm, błotnik tylny prawy do 290 µm, próg prawy do 490 µm, dach 160 µm, pokrywa bagażnika do 190 µm, błotnik tylny lewy 130 µm, drzwi tylne lewe 110 µm, drzwi przednie lewe 110 µm, błotnik przedni lewy 100 µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi przednich lewych - zarysowanie, zabrudzenie. Wnętrze bagażnika - zarysowanie. Fotel kierowcy - zabrudzenie. Tapicerka drzwi tylnych prawych - zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:**

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy

- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Reflektory ksenonowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

| Opona   | Producent | Rozmiar   | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|---------|-----------|-----------|------------------------------|
| PL zima | Dunlop    | 225/50R17 | 56%                          |
| PP zima | Dunlop    | 225/50R17 | 50%                          |
| TL zima | Dunlop    | 225/50R17 | 35%                          |
| TP zima | Dunlop    | 225/50R17 | 40%                          |
| zapas   | Hankook   | 125/70R19 | 10%                          |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 122 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 11 stycznia 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112150

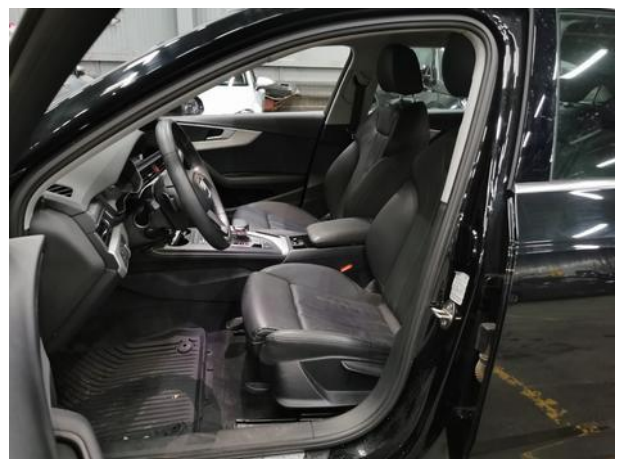





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112150





# Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112150

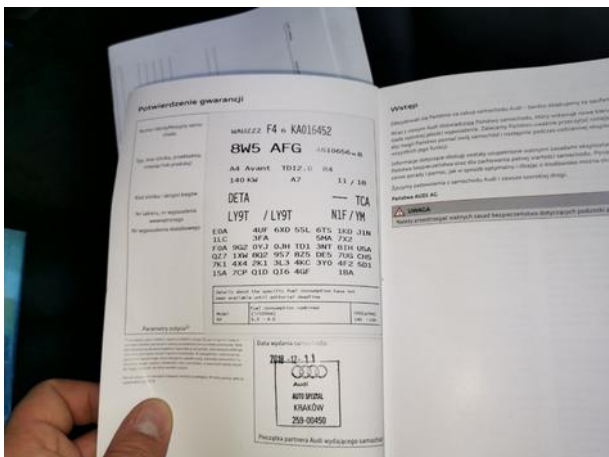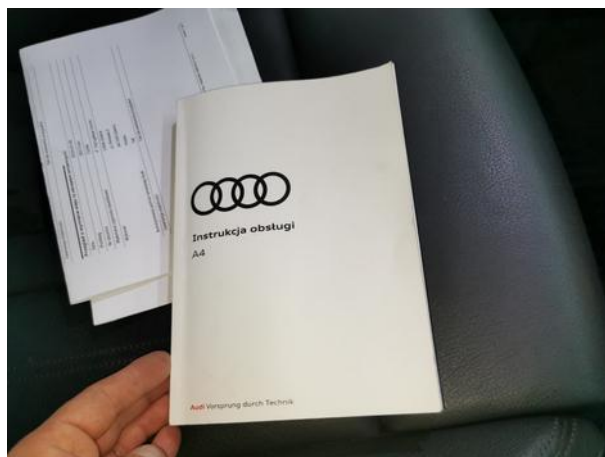



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112150





