

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202201188
Data badania – 27 stycznia 2022r.
Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: KR5PU40

Marka pojazdu: FORD
Model: FOCUS
Kolor: niebieski

Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 58556
Nr fabryczny (VIN): WF0NXXGCHNKM68574
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZI
Układ/liczba cyl.: R3
Pojemność [cm³]: 999
Moc [kW]: 92.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.02.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ1117313
2. Data następnego badania technicznego: 21.02.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisem przy przebiegu: 15km z dnia 21.02.2020

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, jedno stalowe - zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - niebieska. Pokrywa silnika - odpryski, zarysowania. Szyba czołowa - odpryski, pęknięcie. Zderzak przedni - odpryski, zarysowanie. Drzwi przednie prawe - wada lakiernicza. Zderzak tylny - zarysowania. Błotnik tylny lewy - odpryski. Drzwi przednie lewe - odprysk, zarysowania. Drzwi tylne lewe - wgniecenie. Błotnik przedni lewy - odpryski. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych: pokrywa silnika 127 μm , błotnik przedni prawy do 182 μm , drzwi przednie prawe 126 μm , drzwi tylne prawe do 200 μm , błotnik tylny prawy do 152 μm , dach do 166 μm , pokrywa bagażnika 117 μm , błotnik tylny lewy do 185 μm , drzwi tylne lewe 122 μm , drzwi przednie lewe 140 μm , błotnik przedni lewy 127 μm .

V. Wnętrze stwierdzono: Tapicerka drzwi przednich lewych - zabrudzenie. Fotel kierowcy - zabrudzenie. Dywaniki podłogi tył - brak. Kanapa tylna - zabrudzenia. Tapicerka drzwi tylnych lewych - zarysowanie. Wnętrze bagażnika - zabrudzenie, zarysowania. Tapicerka drzwi tylnych prawych - zarysowanie. Tapicerka drzwi przednich prawych - zabrudzenie. Fotel pasażera - zabrudzenie. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory LED

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie

- Podłokietnik przedni
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Fulda	215/50R17	15%
PP zima	Fulda	215/50R17	15%
TL zima	Fulda	215/50R17	15%
TP zima	Fulda	215/50R17	15%
zapas	Continental	125.70R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 112 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.


Rzeczoznawca , data: 10 lutego 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201188



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201188

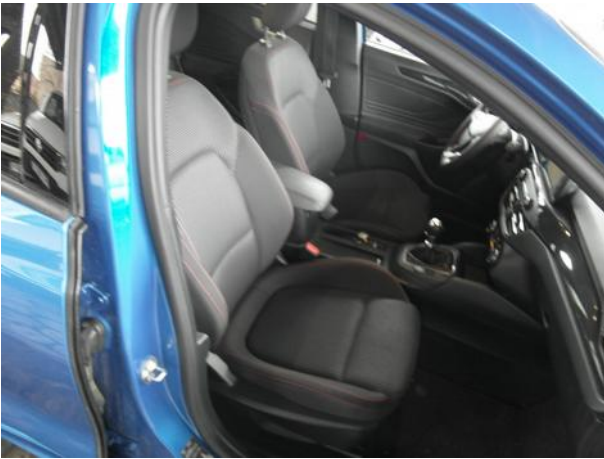

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201188

