

**„NEFRIS”**  
Nefris Sp. z o.o.  
80-230 Gdańsk  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A  
NIP: 957 11 11 157

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202112115**  
**Data badania – 20 grudnia 2021r.**  
**Rzecznawca - Artur Mazurkiewicz**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW730XY

Marka pojazdu: OPEL  
Model: INSIGNIA  
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 117925  
Nr fabryczny (VIN): W0VZT8EG5J1047058  
Rok produkcji: 2017  
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1956  
Moc [kW]: 125.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 20.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ul. Legnicka 48 bud. C-D  
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN4856558
2. Data następnego badania technicznego: 20.11.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (JEDEN KLUCZ Z PILOTEM ZAMKA CENTRALNEGO)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Książka serwisowa z wpisem przy przebiegu: 28887km, 59089km z dnia 27.11.2018

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią i tylną. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PP, TL, PL - zarysowania.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia - granatowa. Pokrywa silnika - odprysk. Szyba czołowa - odpryski. Drzwi przednie prawe - zarysowanie, odprysk. Drzwi tylne prawe - odprysk. Wnęka drzwi tylnych prawych - zarysowanie. Drzwi tylne lewe - zarysowania. Drzwi przednie lewe - odpryski. Próg lewy - zarysowania. Dach - odpryski, korozja. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa silnika 100 µm, błotnik przedni prawy 110 µm, drzwi przednie prawe 130 µm, drzwi tylne prawe 110 µm, błotnik tylny prawy 110 µm, dach 110 µm, pokrywa bagażnika 90 µm, błotnik tylny lewy 100 µm, drzwi tylne lewe 110 µm, drzwi przednie lewe 100 µm, błotnik przedni lewy 100 µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi przednich lewych - zarysowana. Fotel kierowcy - zabrudzony. Podłokietnik środkowy - zabrudzone. Dywanik przedni lewy - rozerwanie. Kanapa tylna - zabrudzona. Tunel centralny - zarysowany. Wnętrze bagażnika - zarysowania, zabrudzenia. Podsufitka - zabrudzona. Tapicerka drzwi przednich prawych - zarysowania. Schowek pasażera - zarysowania. Tunel centralny - zarysowania. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Reflektory LED

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne

- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Goodyear EfficientGrip	225/55R17 97Y	15%
PP lato	Goodyear EfficientGrip	225/55R17 97Y	15%
TL lato	Goodyear EfficientGrip	225/55R17 97Y	24%
TP lato	Goodyear EfficientGrip	225/55R17 97Y	15%
zapas	Maxxis	165/70R17 96M	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 102 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**


Rzeczoznawca , data: 21 grudnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112115



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112115

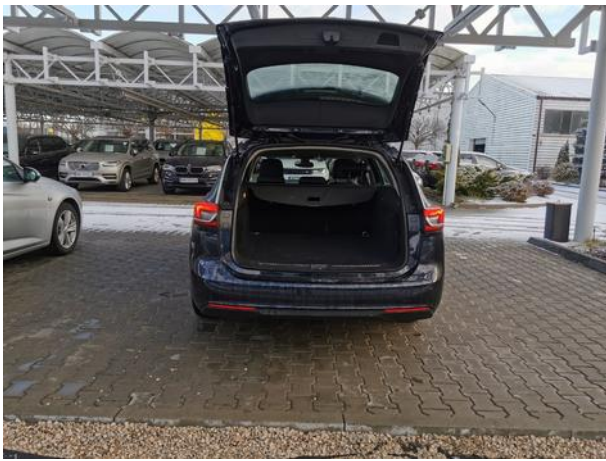



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112115



