

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202112105
Data badania – 17 grudnia 2021r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WX5313A

Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: PASSAT
Kolor: grafitowy

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 49415
Nr fabryczny (VIN): WWWZZZ3CZKE042631
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.

Masa własna (kg): 1506
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1968
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.01.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP0074970
2. Data następnego badania technicznego: 03.01.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)

4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom ciecchy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Kołpak PP - zarysowania. Kołpak TL - łuszczenie powłoki. Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół 4 szt.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - grafitowa z efektem metalicznym. Pokrywa P - wgniecenie, odpryski. Zderzak P - zarysowania, odprysk. Lusterko P - zarysowania. Drzwi PP - zarysowanie. Drzwi TP - odpryski, zarysowanie, wgniecenie. Wnęka drzwi TP - zarysowania. Dach - zarysowania, wgniecenie, zaprawka lakiernicza. Pokrywa T - wgniecenie, zarysowania, odpryski. Zderzak T - zarysowania. Błotnik TL - zarysowania, wgniecenie. Drzwi TL - zarysowania. Drzwi PL - zarysowania, odpryski, wgniecenie. Lusterko L - zarysowanie. Wnęka drzwi TL - zarysowania, wgniecenie.

Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznzych: błotnik PP - do 120 mikrometrów, drzwi PP - do 100 mikrometrów, drzwi TP - do 120 mikrometrów, błotnik TP - do 130 mikrometrów, pokrywa P - do 1440 mikrometrów, dach - do 130 mikrometrów, pokrywa T - do 210 mikrometrów, błotnik PL - do 110 mikrometrów, drzwi PL - do 110 mikrometrów, drzwi TL - do 110 mikrometrów, błotnik TL - do 140 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Wnętrze podłokietnika - zabrudzenie. Podsufitka - zabrudzona. Nakładka pokrywy T- zarysowania. Nakładki podsufitki tylna - zarysowania. Nakładka słupka D prawa - zarysowania. Uszczelka wnętrza pokrywy T - rozcięta. Roleta bagażnika - zarysowanie z ubytkiem. Kanapa T - brak 2 zaślepek isofix. Nakładka błotnika TL - zarysowania, niespasowana. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Lampy tylne LED.
Lampy przednie LED Basic.
Bluetooth.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu

- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Michelin	215/60R16	33%
PP lato	Michelin	215/60R16	50%
TL lato	Michelin	215/60R16	33%
TP lato	Michelin	215/60R16	33%
zapas	Michelin	215/60R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 147 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 20 grudnia 2021

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112105




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112105






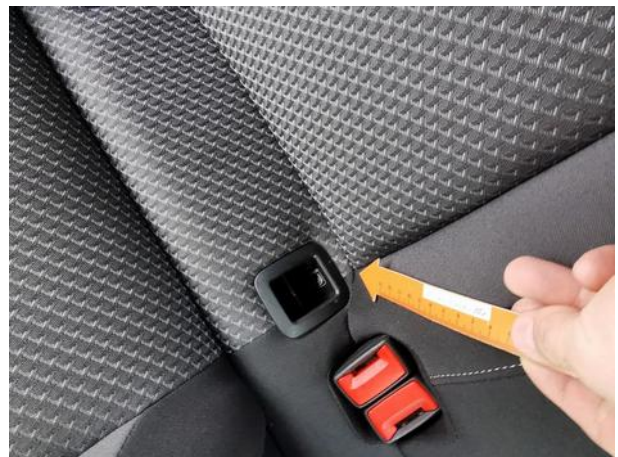






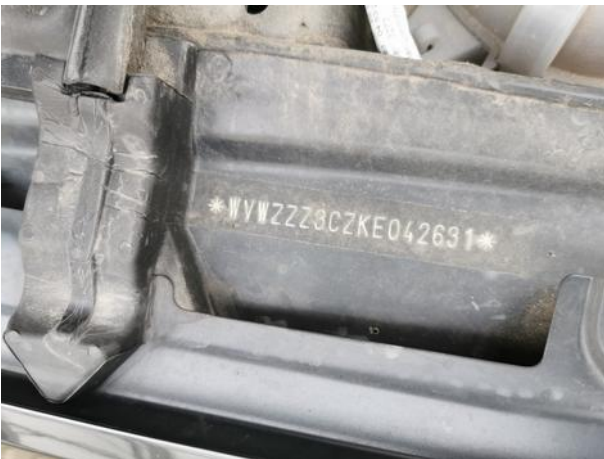




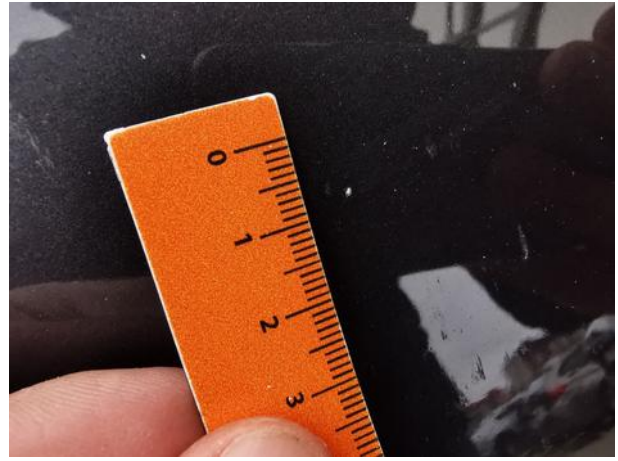


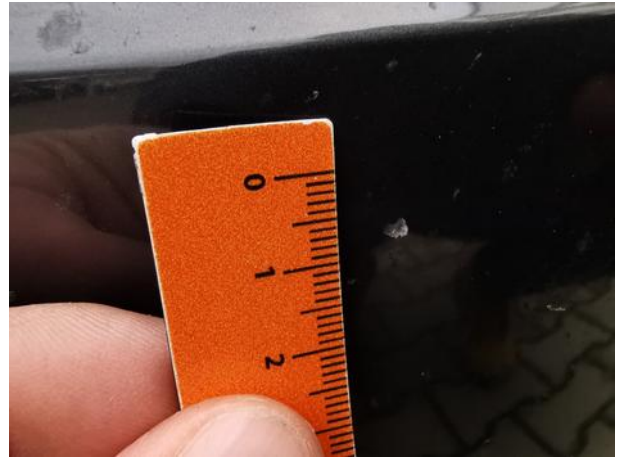


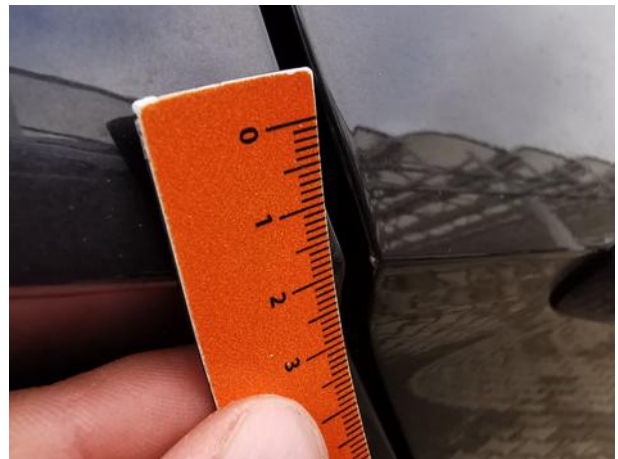

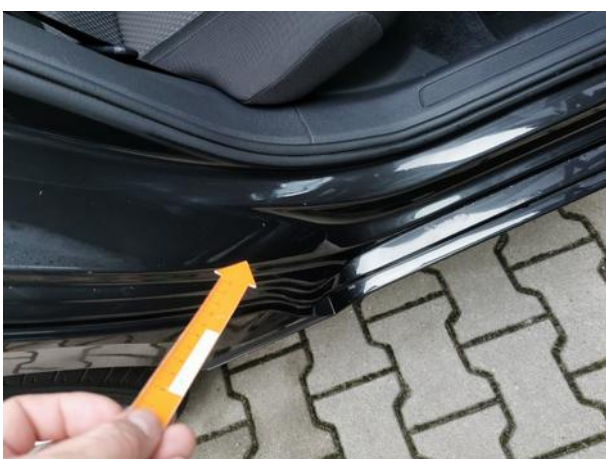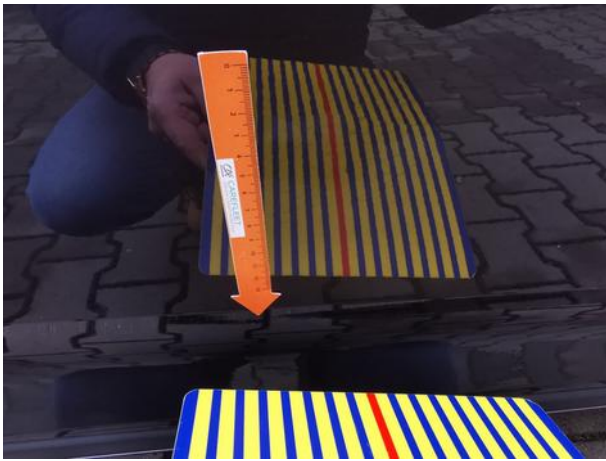

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112105



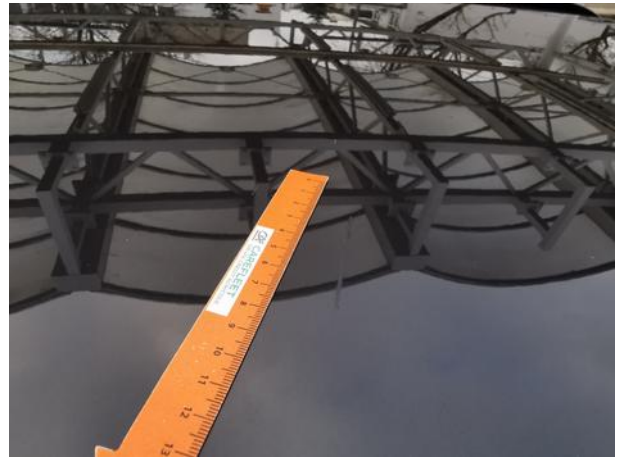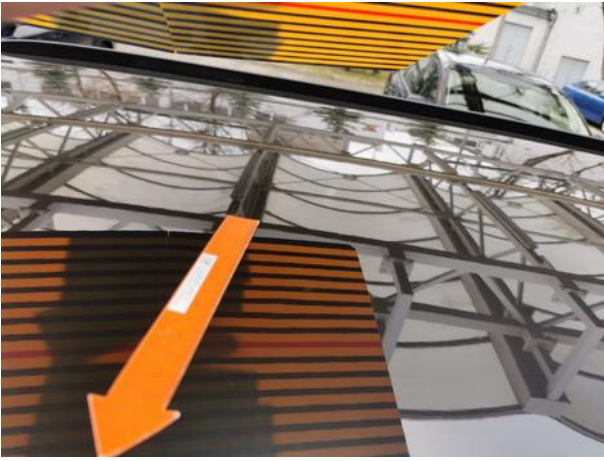







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202112105

