

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202208049
Data badania – 08 sierpnia 2022r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9GS92

Marka pojazdu: DACIA
Model: DUSTER 1.5 BLUE DCI ESSENTIAL
Kolor: Szary

Oznaczenie: DACIA DUSTER 1.5 BLUE DCI ESSENTIAL 4WD
Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 77428
Nr fabryczny (VIN): VF1HJD40863086908
Rok produkcji: 2019
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1933
Masa własna (kg): 1455
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 16.12.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: Carefleet S.A.
Plac Orłąt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 5499346
2. Data następnego badania technicznego: 16.12.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego: 16.12.2022.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 53688km, 68400km.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – liczne głębokie zarysowania po stronie lewej na odcinku ok 200mm, pocięty w części dolnej po stronie lewej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Słupek B prawy - zagięcia o średnicy ok 5mm, 10mm. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – zagięcie o średnicy ok 20mm, zarysowanie na odcinku ok 5mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zagięcie w części tylnej o średnicy ok 100mm, ubytek lakieru o średnicy ok 13mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – zarysowania i zagięcia prawego narożnika na odcinkach ok 150mm, 160mm, głębokie zarysowania środkowej nakładki na odcinku ok 120mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – zarysowania na odcinkach ok 25mm, 35mm, 30mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – zagięcie o średnicy ok 15mm z zarysowaniami, ubytek lakieru o średnicy ok 10mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – głębokie zarysowania na odcinkach ok 13mm, 15mm, drobne zarysowania. Słupek lewy B - głębokie zarysowania z zagięciami na odcinkach ok 20mm, 15mm, 40mm, 20mm. Drzwi lewe przednie – zagięcia z zarysowaniami o średnicy ok 200mm, 200mm, zagięcia punktowe, głęboko porysowana szyba, drobne zarysowania. Błotnik lewy – głębokie zarysowania i odkształcenie w części przedniej na odcinku ok 100mm w części przedniej, drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Relingi dachowe - zarysowania, ogniska korozji. Próg lewy - zarysowania i odpryski lakieru we wnęce drzwi przednich. Nakładka progu lewego - pocięta w części przedniej. Powiększona grubość powłoki lakierowej poszycia tylnego boku prawego: do 230um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 148um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Powiększone luzy na mocowaniach fotela kierowcy. Połamany klosz lampy oświetlenia komory bagażnika. Alarm pojazdu uruchamia się samoczynnie, wymaga sprawdzenia w warunkach serwisowych.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie. Limiter prędkości.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lakier metalik
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Sunfull Montpro HT782	215/65R16 M+S	85%
Prawy przód	Sunfull Montpro HT782	215/65R16 M+S	85%
Lewy tył	Barum Quartaris 3	215/65R16 M+S	30%
Prawy tył	Barum Quartaris 3	215/65R16 M+S	30%
Zapas	Giti Premium Suv	215/65R16	30%


Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 99 fotografii cyfrowych.


Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 15 sierpnia 2022

.....

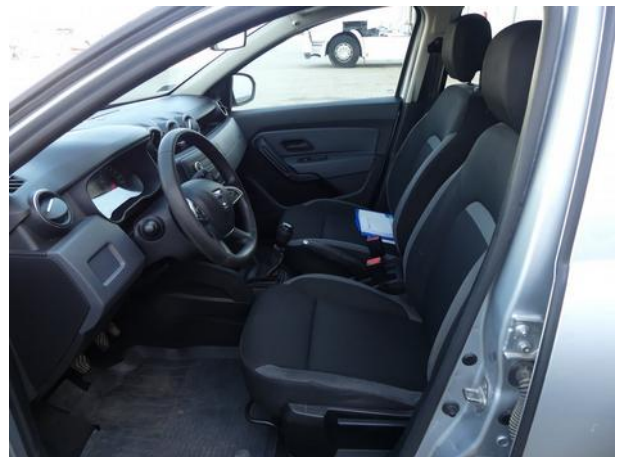

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208049

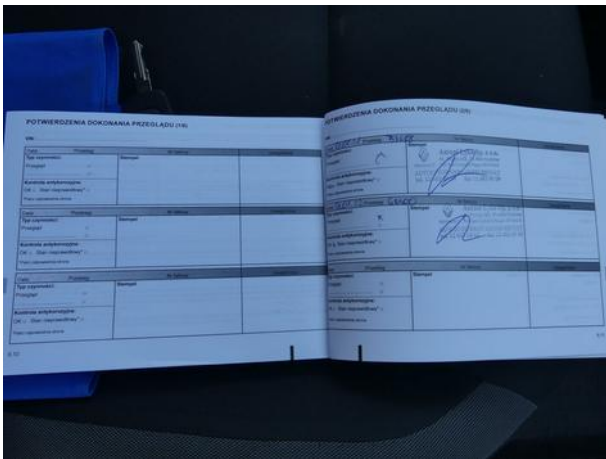

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208049



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208049





