

**„Moto-Expert Marcin Stachurka”**  
Moto-Expert Marcin Stachurka  
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

**OCENA TECHNICZNA**  
**Nr CFM202208004**  
**Data badania – 05 sierpnia 2022r.**  
**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW1FE83

Marka pojazdu: FORD  
Model: FOCUS 1.5 ECOBLUE TREND  
Kolor: Biały

Oznaczenie: FORD FOCUS 1.5 ECOBLUE TREND EDITION HATCHBACK  
Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: Osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 127636  
Nr fabryczny (VIN): WF0NXXGCHNKL37523  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
Masa całkowita (kg): 1895  
Masa własna (kg): 1288  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZS  
Układ/liczba cyl.: R-4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1499  
Moc [kW]: 70.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 11.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A.  
na: Pl. Orłąt Lwowskich 1  
53-605 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 3017833
2. Data następnego badania technicznego: 11.07.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 11.07.2024.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 15985km, 31915km, 47697km, 63404km, 78986km.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki. Obręcz koła zapasowego - stalowa. Obręcz koła prawego przedniego - głębokie zarysowania.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – odkształcenie w części środkowej na odcinku ok 20mm, spękania lakieru w części środkowej, zarysowania po stronie prawej na odcinku ok 45mm, zarysowania po stronie lewej na powierzchni ok 100x40mm oraz 15x15mm, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni wewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odpryski lakieru z ogniskami korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zagięcie na odcinku ok 50mm, zarysowania we wnęce drzwi, drobne zarysowania. Próg prawy - zagięcie punktowe. Zderzak tylny – zagięcie na odcinku ok 25mm w części środkowej, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Próg lewy - zagięcia we wnęce drzwi na odcinkach ok 100mm, 60mm. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Słupki lewy B - zagięcia punktowe. Drzwi lewe przednie – zagięcia punktowe po stronie wewnętrznej, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 149µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka drzwi lewych przednich - głębokie zarysowania.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Radioodtwarzacz fabryczny. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer

- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	MIchelin Primacy 4	195/65R16	50%
Prawy przód	MIchelin Primacy 4	195/65R16	50%
Lewy tył	MIchelin Primacy 4	195/65R16	30%
Prawy tył	MIchelin Primacy 4	195/65R16	30%
Zapas	Hankook	125/70/16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 88 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 11 sierpnia 2022




.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208004





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208004

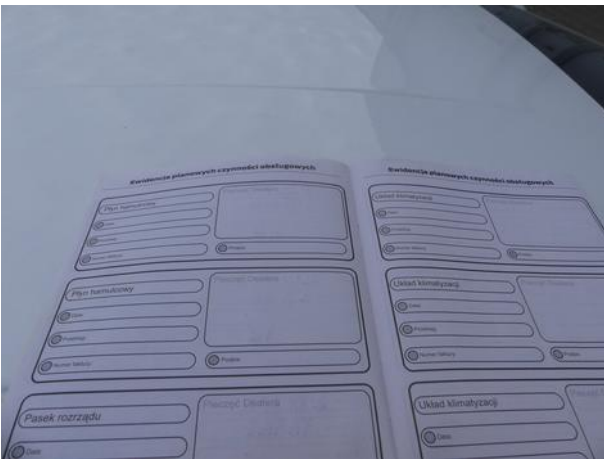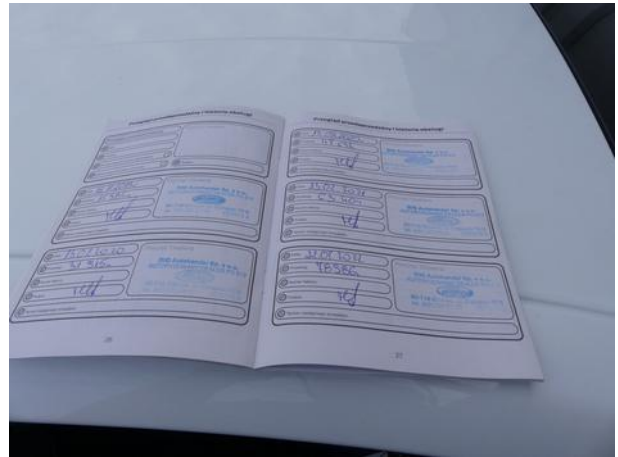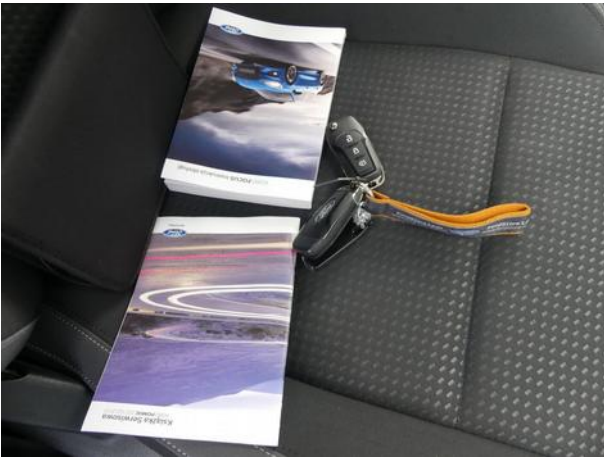





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208004



