

„NEFRIS”
Nefris Sp. z o.o.
80-230 Gdańsk
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/1A
NIP: 957 11 11 157

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202203095
Data badania – 11 marca 2022r.
Rzeczoznawca - Bartłomiej Kozłowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW827YM

Marka pojazdu: JAGUAR
Model: F-PACE
Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: SUV
Rodzaj pojazdu: osobowy
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 70242
Nr fabryczny (VIN): SADCA2BN9JA250044
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: POJAZD Z POLSKIEJ SIECI DEALERSKIEJ.
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1999
Moc [kW]: 177.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.07.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO4447465
2. Data następnego badania technicznego: 26.07.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (DWA KLUCZE Z PILOTAMI CENTRALNEGO ZAMKA)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Książka serwisowa elektroniczna.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – działanie w normie, zaleca się sprawdzenie układu w warunkach stanowiskowych. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie.. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuki, stalowe koło zapasowe.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia - granatowa z efektem metalicznym. Pokrywa P - zarysowanie, odprysk. Zderzak P - zarysowania. Błotnik PP - zarysowania. Drzwi PP - zarysowania, zaprawka lakiernicza. Drzwi TP - zarysowania,, odprysk, zaprawki lakiernicze. Błotnik TP - wgniecenie, zarysowania. Zderzak T - zarysowania. Pokrywa T - zarysowanie. Błotnik TL - zarysowania. Drzwi TL - zarysowania, zaprawki lakiernicze. Drzwi PL - zarysowania, odprysk, wgniecenie, zaprawki lakiernicze. Błotnik PL - zarysowania. Słupek A lewy - odprysk. Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: błotnik PP - do 130 mikrometrów, drzwi PP - do 120 mikrometrów, drzwi TP - do 110 mikrometrów, błotnik TP - do 100 mikrometrów, pokrywa P - do 120 mikrometrów, dach - do 120 mikrometrów, pokrywa T - tworzywo, błotnik PL - do 120 mikrometrów, drzwi PL - do 130 mikrometrów, drzwi TL - do 120 mikrometrów, błotnik TL - do 130 mikrometrów.

V. Wnętrze stwierdzono: Fotel pasażera - zabrudzony. Tunel środkowy - zarysowania, zabrudzenie. Deska rozdzielcza - zarysowania. Podsufitka - zabrudzona. Nakładka pokrywy T - zarysowania. Boczek drzwi PL - zabrudzony, zarysowanie, ubytek. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Dach panoramiczny
Fotele tylne ogrzewane

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dotykowy ekran
- Dywaniki gumowe
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie kłapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Reflektory bi-ksenonowe
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	255/55R19	60%
PP lato	Continental	255/55R19	60%
TL lato	Continental	255/55R19	50%
TP lato	Continental	255/55R19	60%
zapas	Continental	T175/80R19	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 123 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 14 marca 2022


.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203095



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203095



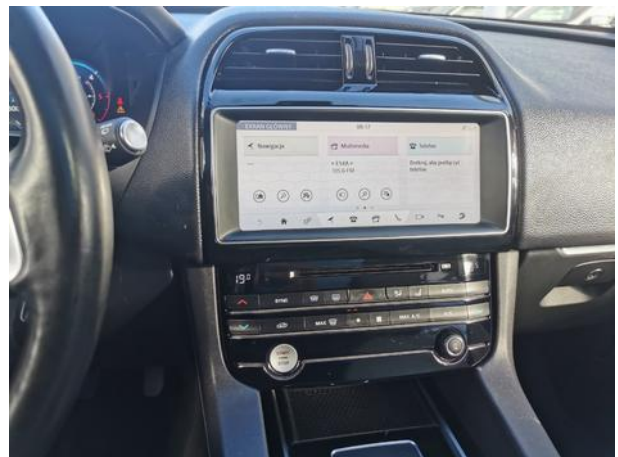

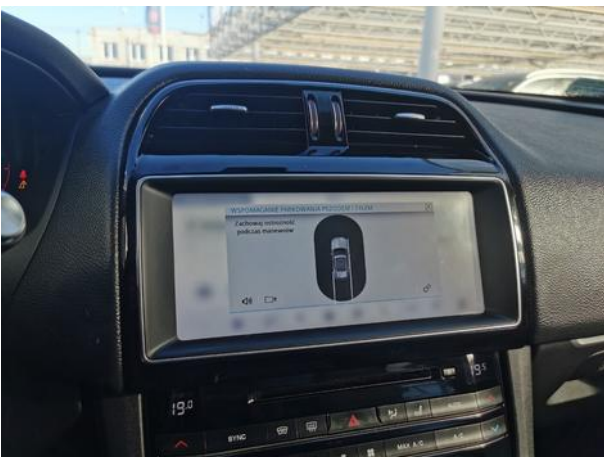

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203095



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202203095

