

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202205124

Data badania – 20 maja 2022r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO6GV12

Marka pojazdu: FORD

Model: MONDEO 2.0 TDCI TREND POWERSHI

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 174838

Nr fabryczny (VIN): WF0FXXWPCFJJ29417

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2330

Masa własna (kg): 1656

Ładowność (kg): 674

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1997

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.07.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO3330221
2. Data następnego badania technicznego: 19.07.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 5: 29994 km, 58626 km, 88856 km, 119321 km, 148930 km dnia 23-11-2021

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna. Pokrywa P – odpryski, zarysowania, Zderzak P – głębokie zarysowania, odpryski, Błotnik PP – zarysowania, odpryski, wgniecenie, Drzwi TP – zarysowania, Błotnik TP – zarysowania, odpryski, Dach – odpryski głębokie, Błotnik PL – odpryski, rama dachu P - odpryski, szyba P - odpryski.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 111 μm , błotnik PP - 104 μm , drzwi PP - 109 μm , drzwi TP - 97 μm , poszycie TP - 102 μm , pokrywa T - 131 μm , poszycie TL - 107 μm , drzwi TL - 90 μm , drzwi PL - 96 μm , błotnik PL - 110 μm , dach - 120 μm , próg P - 81 μm , próg L - 65 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Konsola podłokietnika - zarysowana. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Monitor pokładowy
- Poduszka kierowcy

- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Przyciemniane szyby tylne (tylne boczne drzwi oraz przestrzeń bagażowa)
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw telefoniczny
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken	215/60R16	30%
PP zima	Falken	215/60R16	30%
TL zima	Falken	215/60R16	15%
TP zima	Falken	215/60R16	15%
dojazdowa	Maxxis	125/80R16	5%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 160 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 maja 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124



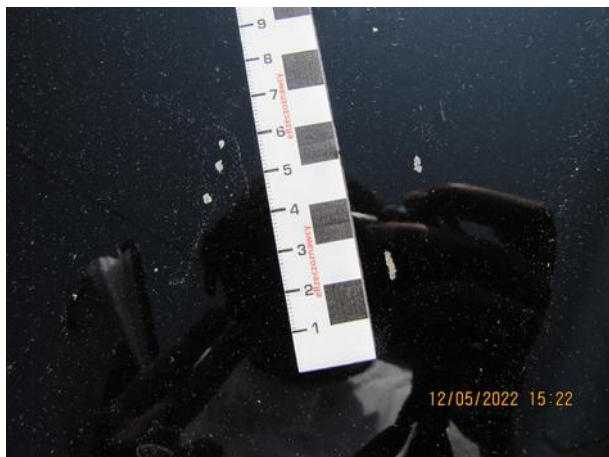

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124

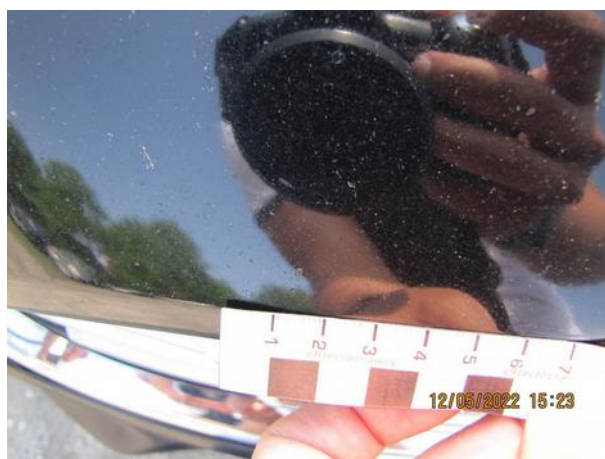





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124








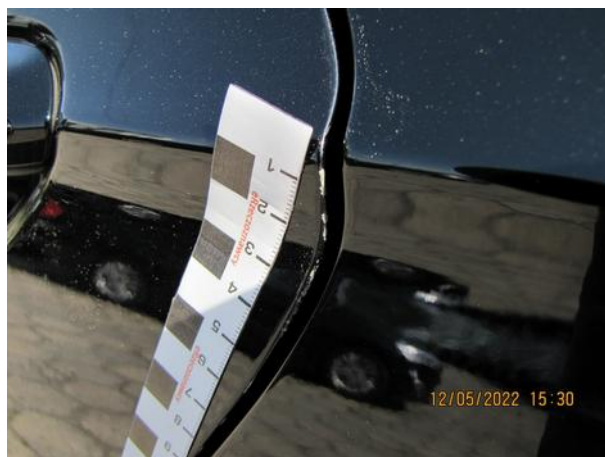
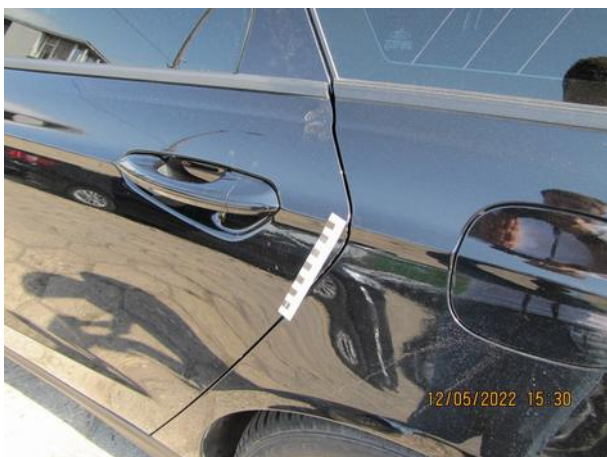


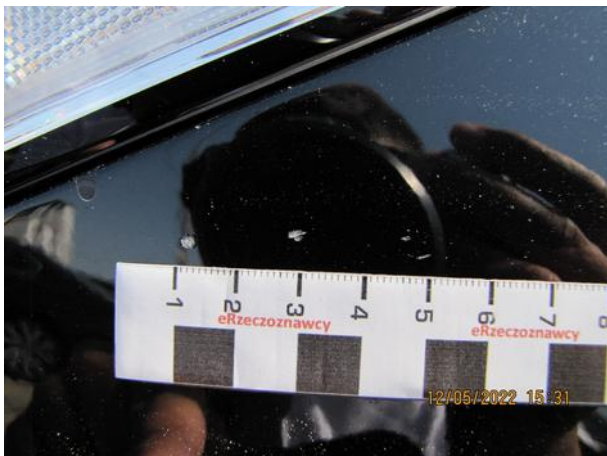

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124

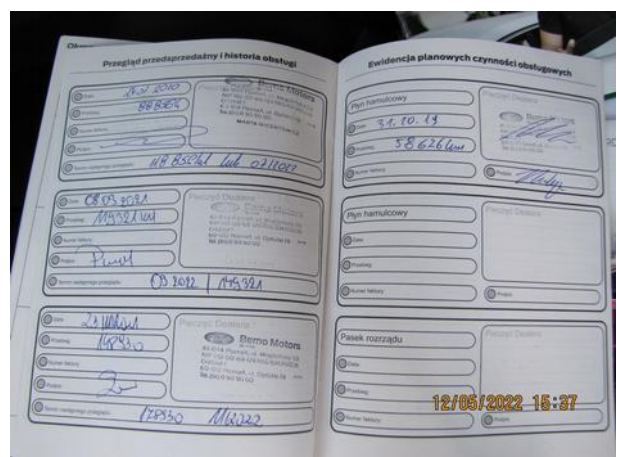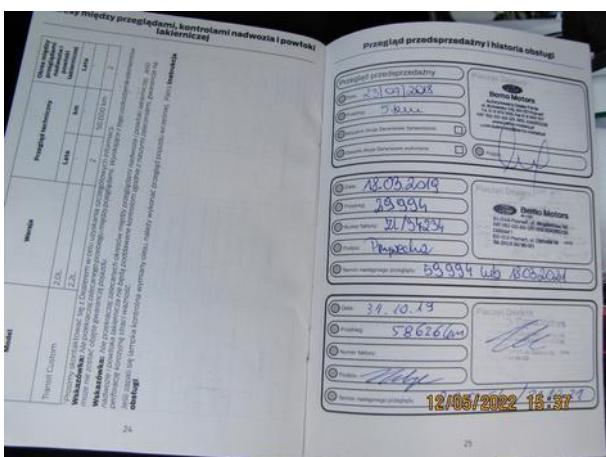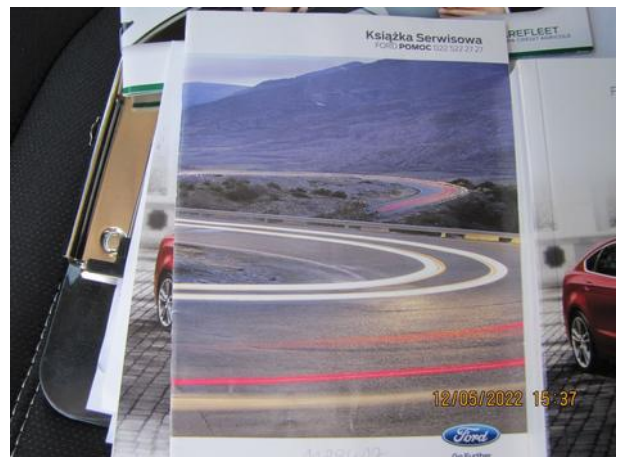

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124

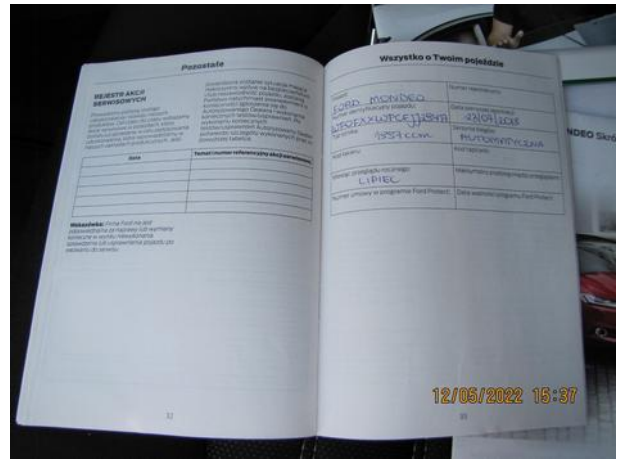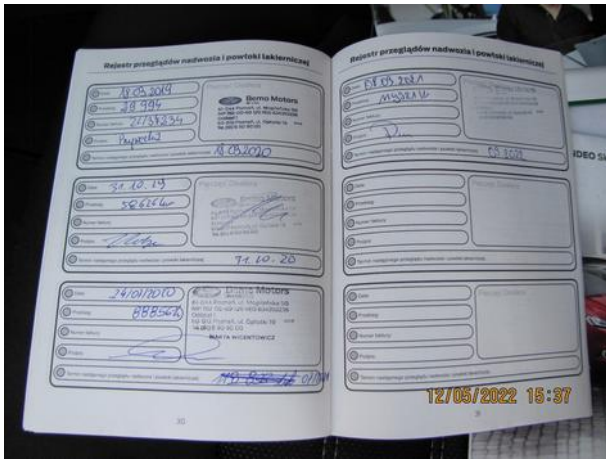





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124





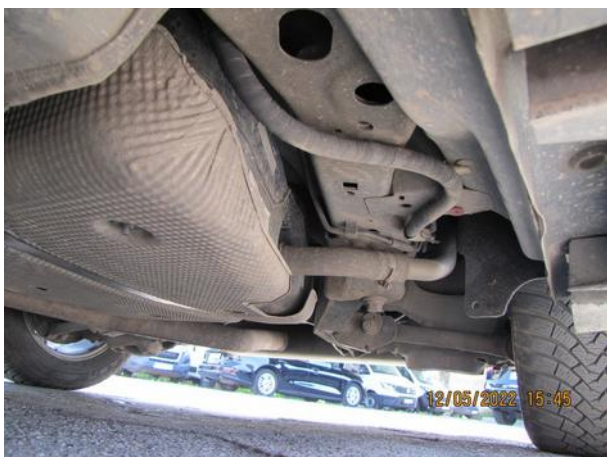

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124

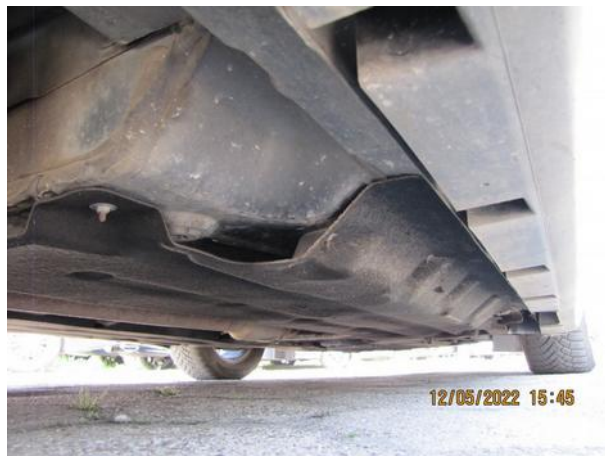



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205124

