

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202205188
Data badania – 27 maja 2022r.
Rzecznawca - Marcin Bielecki

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW8AS28

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AVENSIS
Kolor: NIEBIESKI

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 199916
Nr fabryczny (VIN): SB1EK76L90E046492
Rok produkcji: 2018
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 2050
Masa własna (kg): 1482
Ładowność (kg): 568
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZAPŁON ISKROWY
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1987
Moc [kW]: 112.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 30.10.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4718804
2. Data następnego badania technicznego: 21.10.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 13: 15442 km, 30730 km, 45620 km, 61406 km, 74806 km, 91589 km, 106156 km, 119937 km, 135236 km, 150780 km, 165250 km, 181154 km, 195633 km dnia 29-03-2022

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga PP - zarysowania, Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia niebieska. Pokrywa P – odpryski, zarysowania; Szyba P – odpryski; Oświetlenie P – odpryski; Zderzak p – odpryski, zarysowania, wypięta zaślepka lampy halogenowej L; Błotnik PP – odpryski, zarysowania; Drzwi PP – odpryski; Lusterko P – odpryski; Drzwi TP – odpryski, zarysowania, korozja i wgniecenie listwy ozdobnej; Błotnik TP – odpryski, zarysowania, korozja, wgniecenie; Próg P – zarysowania; Dach – odpryski; Rama dachu P – odpryski, zarysowania; Pokrywa T – odpryski, zarysowania; Zderzak T – odpryski, zarysowania; Błotnik TL – odpryski powyżej 3 mm, zarysowania powyżej 10 cm; Drzwi TL – odpryski, zarysowania; Drzwi PL – zarysowania powyżej 10 cm, odpryski z uszkodzeniem warstwy przeciwkorozyjnej; Lusterko L – odpryski; Błotnik PL – odpryski, zarysowania powyżej 10 cm.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 140 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP – 130 μm , drzwi TP -130 μm , poszycie TP – 140 μm , pokrywa T - 140 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 130 μm , drzwi PL - 130 μm , błotnik PL - 130 μm , dach - 130 μm , próg L – 100 μm , próg P – 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Dywanik PL – rozdarcie; Próg wewnętrzny PL – zabrudzenia, zarysowania; Próg wewnętrzny TL – zabrudzenia, zarysowania; Próg wewnętrzny PP – zabrudzenia, zarysowania; Próg wewnętrzny TP – zabrudzenia, zarysowania; Deska rozdzielcza – zabrudzenia, zarysowania, ślady kleju, przyklejony element; Panel środkowy – zabrudzony, zarysowany; Podłokietnik – zabrudzenia; Boczek drzwi TL – zarysowania; Kanapa T – zabrudzenia, zarysowania; Boczek drzwi TP – zabrudzenia; Fotel PP – zabrudzenia; Boczek drzwi PP – zarysowania; Wykładzina podłogi – zabrudzenia; Wnętrze bagażnika – zarysowania, zabrudzenia; Roleta bagażnika – zabrudzenia.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Monitor pokładowy
- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Roleta bagażnika
- System kontroli trakcji
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Bridgestone	205/60 R16	50%
PP zima	Bridgestone	205/60 R16	50%
TL zima	Bridgestone	205/60 R16	50%
TP zima	Bridgestone	205/60 R16	50%
Koło dojazdowe	Contonental	115/70R16	0%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.


Do oceny dołączono 93 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 20 czerwca 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188

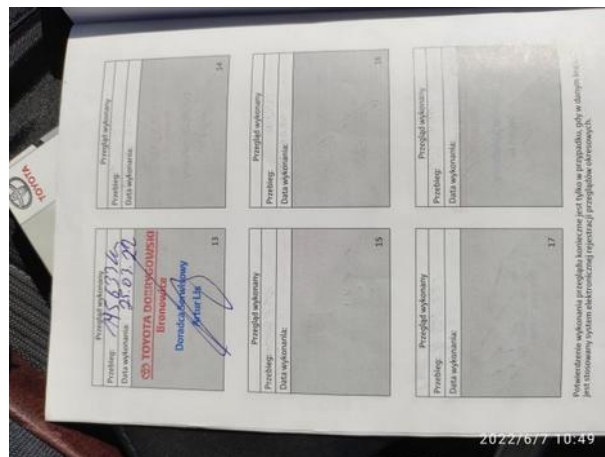




Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188

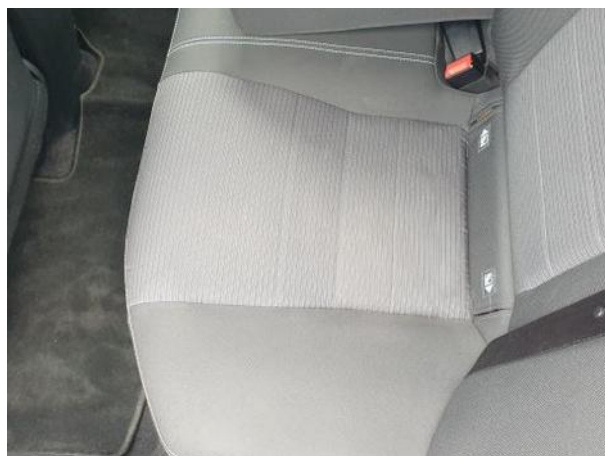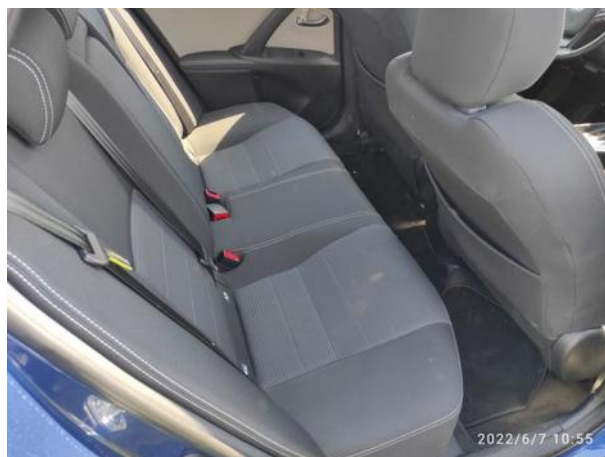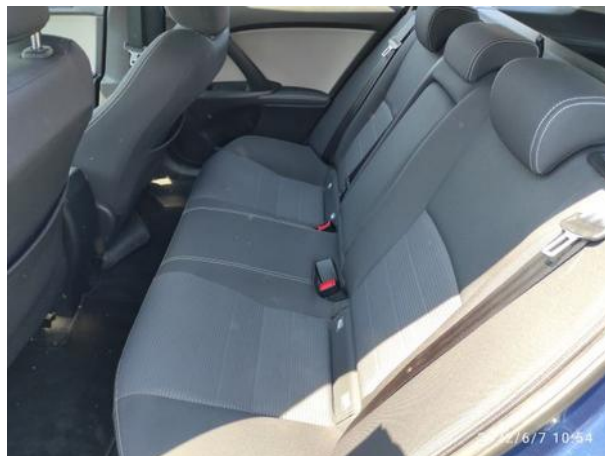





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202205188

