

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202208026

Data badania – 16 sierpnia 2022r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO7FM74

Marka pojazdu: TOYOTA
Model: AURIS 1.6 PREMIUM KOMBI
Kolor: biały

Rodzaj nadwozia: Kombi
Rodzaj pojazdu: Osobowe
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 66520
Nr fabryczny (VIN): SB1ZE3JE30E107667
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej
Masa całkowita (kg): 1835
Masa własna (kg): 1350
Ładowność (kg): 485
Rodzaj paliwa: Benzyna
Norma EURO: 6
Typ silnika: zapłon iskrowy
Układ/liczba cyl.: R4
Pojemność [cm³]: 1598
Moc [kW]: 97.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 21.03.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1310734
2. Data następnego badania technicznego: 19.03.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 2: 24618km, 39048 km dnia 09-06-2020

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PL – odpryski, zarysowana, Felga PP – odpryski, zarysowana, Felga TL – odpryski, zarysowana, Felga TP - odpryski, zarysowania. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia biała. Zderzak P - odpryski, Szyba P - odpryski, drzwi PP - zarysowania, Zderzak T - odpryski, zarysowania, pokrywa T - zarysowania, błotnik TL - zarysowania, Drzwi TL – odpryski, zarysowania, drzwi PL - odpryski, zarysowania, lusterko L - zarysowania, próg P - zarysowania, odpryski, próg L - zarysowania, odpryski, rama dachu L - odpryski.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 210 µm, błotnik PP - 160 µm, drzwi PP - 100 µm, drzwi TP - 150 µm, poszycie TP - 120 µm, pokrywa T - 110µm, poszycie TL - 130 µm, drzwi TL - 100 µm, drzwi PL - 90 µm, błotnik PL - 120 µm, dach - 80 µm, próg P - 90 µm, próg L - 90 µm

V. Wnętrze stwierdzono: Kanapa T – zaplamiona, Podsufitka – zaplamiona, konsola środkowa - zabrudzona, tapicerka drzwi PP - zabrudzona. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono:

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Dywaniki welurowe
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna

- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyt na okulary
- Uchwyty ISOFIX
- Uchwyty na kubki z przodu
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw telefoniczny
- Złącze Aux-in

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL lato	Continental	205/55R16	45%
PP lato	Continental	205/55R16	45%
TL lato	Continental	205/55R16	25%
TP lato	Continental	205/55R16	25%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 92 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 16 sierpnia 2022

.....


Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208026







Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208026

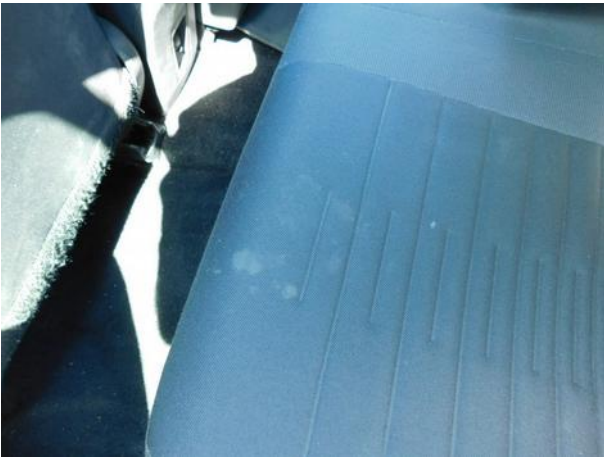














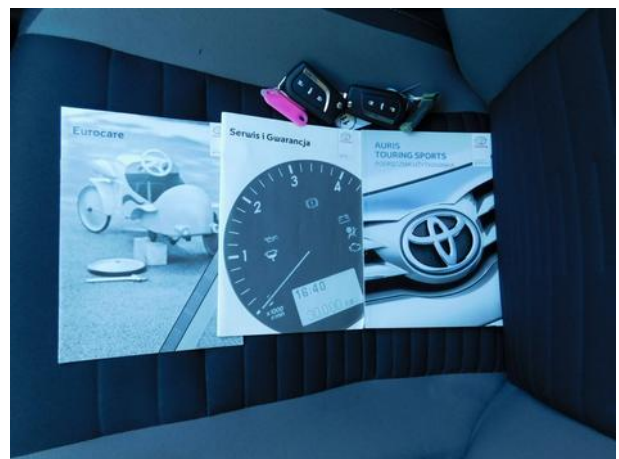

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208026

