

**„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”**  
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202208073**

**Data badania – 23 sierpnia 2022r.**

**Rzecznawca - Dariusz Rejowski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: WW600YE

Marka pojazdu: BMW  
Model: 5 530E IPERFORMANCE LUXURY LIN  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Sedan  
Rodzaj pojazdu: OSobowe  
Liczba drzwi: 4  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 90719  
Nr fabryczny (VIN): WBAJA91060B032537  
Rok produkcji: 2018  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej  
Masa całkowita (kg): 2420  
Masa własna (kg): 1770  
Rodzaj paliwa: Hybryda  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon iskrowy  
Układ/liczba cyl.: R4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1998  
Moc [kW]: 135.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 28.03.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO1356385
2. Data następnego badania technicznego: 28.03.2023r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. Elektroniczna książka serwisowa.

**WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk. Felga PL – zarysowania, Felga TP - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na tylną oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia czarna. Zderzak przód: Odpryski / Zarysowania, Pokrywa przednia: Odpryski, Drzwi LP: Odpryski, Rama dachu lewa: Odpryski, Drzwi LT: Odpryski, Błotnik / ściana boczna LT: Odpryski, Zderzak tył: Zarysowania, Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania, Drzwi PT: Odpryski, Drzwi PP: Odpryski. Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120  $\mu\text{m}$ , błotnik PP - 110  $\mu\text{m}$ , drzwi PP - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi TP - 130  $\mu\text{m}$ , poszycie TP - 600  $\mu\text{m}$ , pokrywa T - 110  $\mu\text{m}$ , poszycie TL - 140  $\mu\text{m}$ , drzwi TL - 100  $\mu\text{m}$ , drzwi PL - 90  $\mu\text{m}$ , błotnik PL - 110  $\mu\text{m}$ , dach - 130  $\mu\text{m}$ , próg P - 60  $\mu\text{m}$ , próg L - 70  $\mu\text{m}$

**V. Wnętrze stwierdzono:** Tapicerka drzwi LT: Zabrudzenia, Tapicerka drzwi PT: Zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Reflektory LED

**VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dywaniki welurowe
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie otwieranie/zamykanie kłapy bagażnika
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele przednie, komfortowe
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane

- Nawigacja
- Podłokietnik przedni
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniająca się lusterko wsteczne
- Radio CD
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Tempomat
- Termometr zewnętrzny
- Trzecie światło STOP
- Uchwyt na okulary
- Uchwyty ISOFIX
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw telefoniczny
- Złącze Aux-in

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	GOODYEAR	245/45R18	20%
PP zima	GOODYEAR	245/45R18	20%
TL zima	GOODYEAR	245/45R18	30%
TP zima	GOODYEAR	245/45R18	35%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 75 fotografii cyfrowych.


**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 31 sierpnia 2022

.....





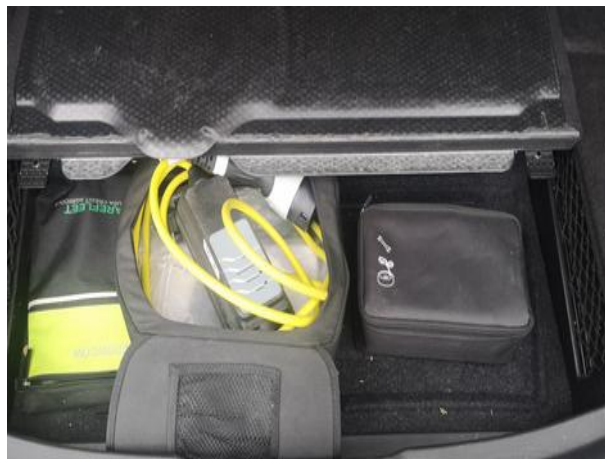



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208073





















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202208073



